

**„Moto-Expert Marcin Stachurka”**  
Moto-Expert Marcin Stachurka  
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202408103**  
**Data badania – 13 sierpnia 2024r.**  
**Rzeczoznawca - Dominik Wilk**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW1CL57

Marka pojazdu: TOYOTA  
Model: YARIS HYBRID 100 ACTIVE  
Kolor: BIAŁY

Oznaczenie: TOYOTA YARIS HYBRID 100 ACTIVE  
Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 190832  
Nr fabryczny (VIN): VNKKD3D320A539594  
Rok produkcji: 2018  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.  
Masa całkowita (kg): 1565  
Masa własna (kg): 1121  
Rodzaj paliwa: Hybryda  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: ZI EE  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1497  
Moc [kW]: 54.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 09.01.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.  
933004688  
53-605 WROCLAW  
PLAC ORLĄT LWOWSKICH 1

1. Dowód rejestracyjny: BAP0277823
2. Data następnego badania technicznego: 05.01.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (1 klucz bez pilota.)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. 1. Termin badania technicznego – 05.01.2025.
2. Książka serwisowa z ostatnim wpisem przy przebiegu 181378km, instrukcja obsługi – pojazd wyposażony.
3. W adnotacjach dowodu rejestracyjnego widnieje wpis "(P2)54,00/45,00".

## **WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Działanie układu hybrydowego w warunkach parkingowych w normie. Sprawności zestawu baterii nie badano. Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy układu w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół stalowe 4 sztuki – miejscowe zarysowania kołpaków. Koło zapasowe dojazdowe - obręcz stalowa.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia – biała. Zderzak przedni – liczne ubytki powłoki lakierowej, drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym, zderzak niespasowany z elementami przyległymi. Reflektory – drobne zarysowania kloszy. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – miejscowe odpryski lakieru z ogniskiem korozji, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Słupek A prawy - odprysk lakieru 5mm z ogniskiem korozji. Błotnik prawy – zagięcie krawędzi poszycia ok. 50mm w części dolnej, drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – odprysk lakieru 4mm, 5mm, miejscowe zarysowania. Zderzak tylny – zagięcie ok. 30mm, drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – punktowe zagięcie, odprysk lakieru 5mm, drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – zagięcie poszycia ok. 50mm, drobne zarysowania. Słupek B lewy - dwa punktowe zagięcia, odprysk lakieru. Drzwi lewe przednie – punktowe zagięcie poszycia, miejscowe odpryski lakieru, drobne zarysowania, liczne odpryski lakieru klamki zewnętrznej. Próg lewy - ubytek lakieru na odcinku ok. 110mm we wnęce drzwi prawy przód. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – miejscowe odpryski lakieru z ogniskiem korozji w części przedniej, drobne zarysowania. Lusterka boczne – drobne zarysowania.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 124µm. Podane przedziały grubości powłoki lakierowej dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe głębokie zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowe zabrudzenia. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Elektrycznie regulowane szyby przednie.  
Asystent pasa ruchu.  
Pre crash system.

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- ASR
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Radio CD
- Światła do jazdy dziennej
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Prawy przód	Falken Sincera	175/65R15	65%
Lewy przód	Falken Sincera	175/65R15	65%
Prawy tył	Falken Sincera	175/65R15	50%
Lewy tył	Falken Sincera	175/65R15	50%
Zapas	Dunlop	T125/70D16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 108 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**


Rzecznawca , data: 22 sierpnia 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202408103



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202408103

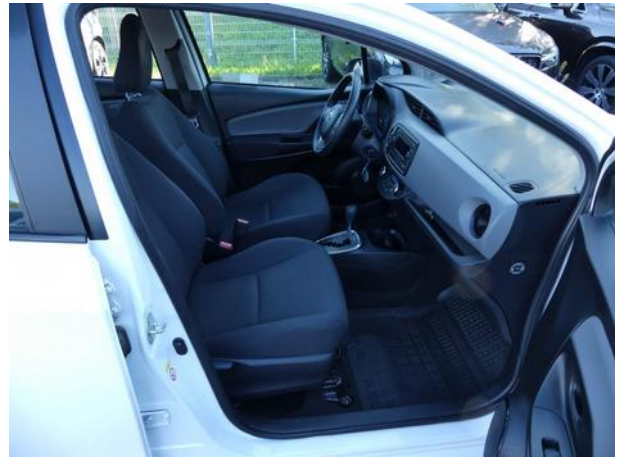

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202408103

