

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202411076
Data badania – 19 listopada 2024r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK599TG

Marka pojazdu: ALFA ROMEO
Model: STELVIO 2.0 TURBO B-TECH EDITI
Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 90660
Nr fabryczny (VIN): ZARPAHBN7K7C64614
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2300
Masa własna (kg): 1660
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1995
Moc [kW]: 206.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 22.09.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ3734339
2. Data następnego badania technicznego: 14.09.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 6: 13294 km, 29268 km, 43881 km, 59635 km, 74685 km, 89957 km dnia 29-10-2024

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara
Drzwi LP: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 200 μm , błotnik PP - 140 μm , drzwi PP - 90 μm , drzwi TP - 90 μm , poszycie TP - 150 μm , pokrywa T - 200 μm , poszycie TL - 160 μm , drzwi TL - 90 μm , drzwi PL - 90 μm , błotnik PL - 200 μm , dach - 110 μm ,

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka pokrywy tył: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Airbag 6 sztuk - przednie, boczne, kurtyny
Blokada otwarcia drzwi z wewnątrz - security lock
Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach
Deska rozdzielcza z dolną częścią z tworzywa sztucznego
Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera
Dywaniki podłogowe
Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem (235/55)
Fotele przednie regulowane manualnie w 6 kierunkach
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
Koło kierownicy i gałka skrzyni biegów obszyte skórą
Korektor regulacji świateł przednich
Lusterka boczne elektrochromatyczne
Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie
Mirroring System Carplay/Android Auto
Mopar connect
Obramowania szyb czarne
Obramowania szyb lakierowane w kolorze czarnym
Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem po stronie kierowcy i pasażera
Podświetlenie drzwi podczas otwarcia
Port USB za przednimi siedzeniami
Przyciski na ramionach kierownicy sterujące radiem i telefonem
Radio Alfa Connect 6,5 (wyśw. 6,5, USB, AUX, Bluetooth, Audio streaming, 8 głośników, Rotary pad)
Radio cyfrowe z systemem DAB
Reflektory Bi-ksenonowe 35W z funkcją AFS
Reflektory przednie LED do jazdy dziennej DRL
Regulacja kierownicy na wysokość i głębokość
Relingi dachowe w wykończeniu czarnym błyszczącym Gloss Black
Schowek w podłokietniku między przednimi fotelami

Spryskiwacze reflektorów
 System Alfa DNA Styl jazdy (Dynamic,Normal,Advance,Race)
 System ASR
 System automatycznego włączania świateł drogowych
 System ESP
 System kontroli trakcji
 System kontroli zjazdu
 System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu (LDW)
 System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd (FCW)
 System Start&Stop
 Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie
 Światła tylne w technologii LED
 Tempomat adaptacyjny
 Tunel środkowy z podłokietnikiem
 Uchwyty ISOFIX
 Układ wydechowy podwójny
 Wnętrze dla Super, siedzenia w czarnej tkaninie i eko. skórze, deska rozd. czarna
 Wyświetlacz 8,8 na desce rozdzielczej
 Zaciski hamulców aluminiowe
 Zagłówek tylny środkowy
 Zintegrowany system hamulcowy (IBS)
 Koło zapasowe dojazdowe (G)
 Lakier metalizowany szary
 Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
 Manetki aluminiowe w kolumnie kierownicy do zmiany biegów
 Czujniki parkowania przód i tył
 Kamera cofania z dynamicznymi liniami
 Szyby tylne, boczne przyciemnione

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Michelin,	235/55/R19	30%
PP Zimowe	Michelin,	235/55/R19	30%
TL Zimowe	Michelin,	235/55/R19	25%
TP Zimowe	Michelin,	235/55/R19	25%
Dojazdowe	Vredestein,	T195/75/18	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 55 fotografii cyfrowych.


Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 19 listopada 2024

.....





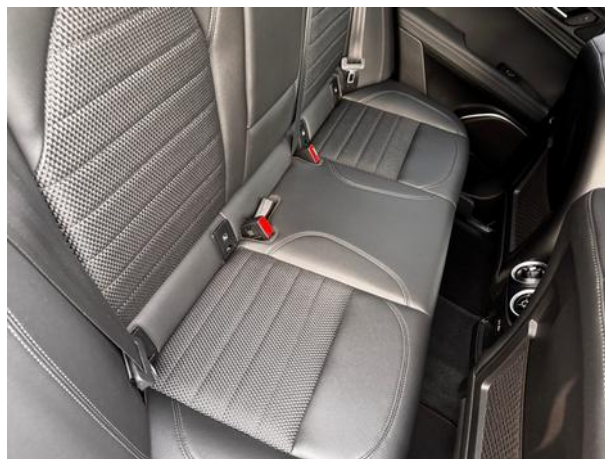

[illegible]

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202411076

