

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202007200
Data badania – 20 lipca 2020r.
Rzeczoznawca - Mateusz Andrzejewski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW128XW
Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: CADDY
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 151061
Nr fabryczny (VIN): WV2ZZZ2KZJX001424
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.
Masa własna (kg): 1444
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 19.07.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN3069849
2. Data następnego badania technicznego: 17.07.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Kołpaki - drobne zarysowania. Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki kół 4 szt.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - biała typu uni. Osłona pod silnikiem - pęknięta, ubytki. Pokrywa P - odpryski powłoki lakierniczej. Drzwi PP - liczne zarysowania powłoki lakierniczej na długości około 120 mm i szerokości około 50 mm. Próg prawy - drobne zarysowanie. Zderzak T - drobne zarysowanie. Pokrywa T - drobne zarysowania i odpryski. Szyby T - drobne zarysowania. Drzwi PL - drobne wgniecenie. Drzwi TL - odprysk powłoki lakierniczej. Próg lewy - wgniecenie z uszkodzeniem powłoki lakierniczej i naruszeniem warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego.

Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych:

blotnik PP - do 360 mikrometrów, drzwi PP do - 160 mikrometrów, drzwi TP - do 160 mikrometrów, blotnik TP - do 240 mikrometrów, pokrywa P - do 130 mikrometrów, dach - do 150 mikrometrów, pokrywa TL - do 130 mikrometrów, pokrywa TP - 110 mikrometrów, blotnik PL - do 240 mikrometrów, drzwi PL - do 160 mikrometrów, drzwi TL - do 150 mikrometrów, blotnik TL - do 170 mikrometrów.

V. Wnętrze stwierdzono: Boczek drzwi PL - drobne zabrudzenie. Tapicerka siedziska fotela kierowcy - rozerwana. Kierownica - drobne zarysowanie. Kanapa T - zabrudzona. Wnętrze bagażnika - drobne zabrudzenie. Nakładka pasa tylnego - pęknięcie z ubytkiem materiału. Osłona wewnętrzna lewa pokrywy bagażnika - pęknięta z ubytkiem materiału. Boczek drzwi PP - drobne zabrudzenie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Szyby przednie regulowane elektrycznie. Radio AUX, USB.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dywaniki gumowe
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Klimatyzacja
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Światła do jazdy dziennej

- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Kleber	205/55R16	66%
PP zima	Kleber	205/55R16	66%
TL zima	Kleber	205/55R16	50%
TP zima	Kleber	205/55R16	50%
zapas	Continental	205/55R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 102 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 23 lipca 2020

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007200



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007200



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007200



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007200




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007200




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007200



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007200

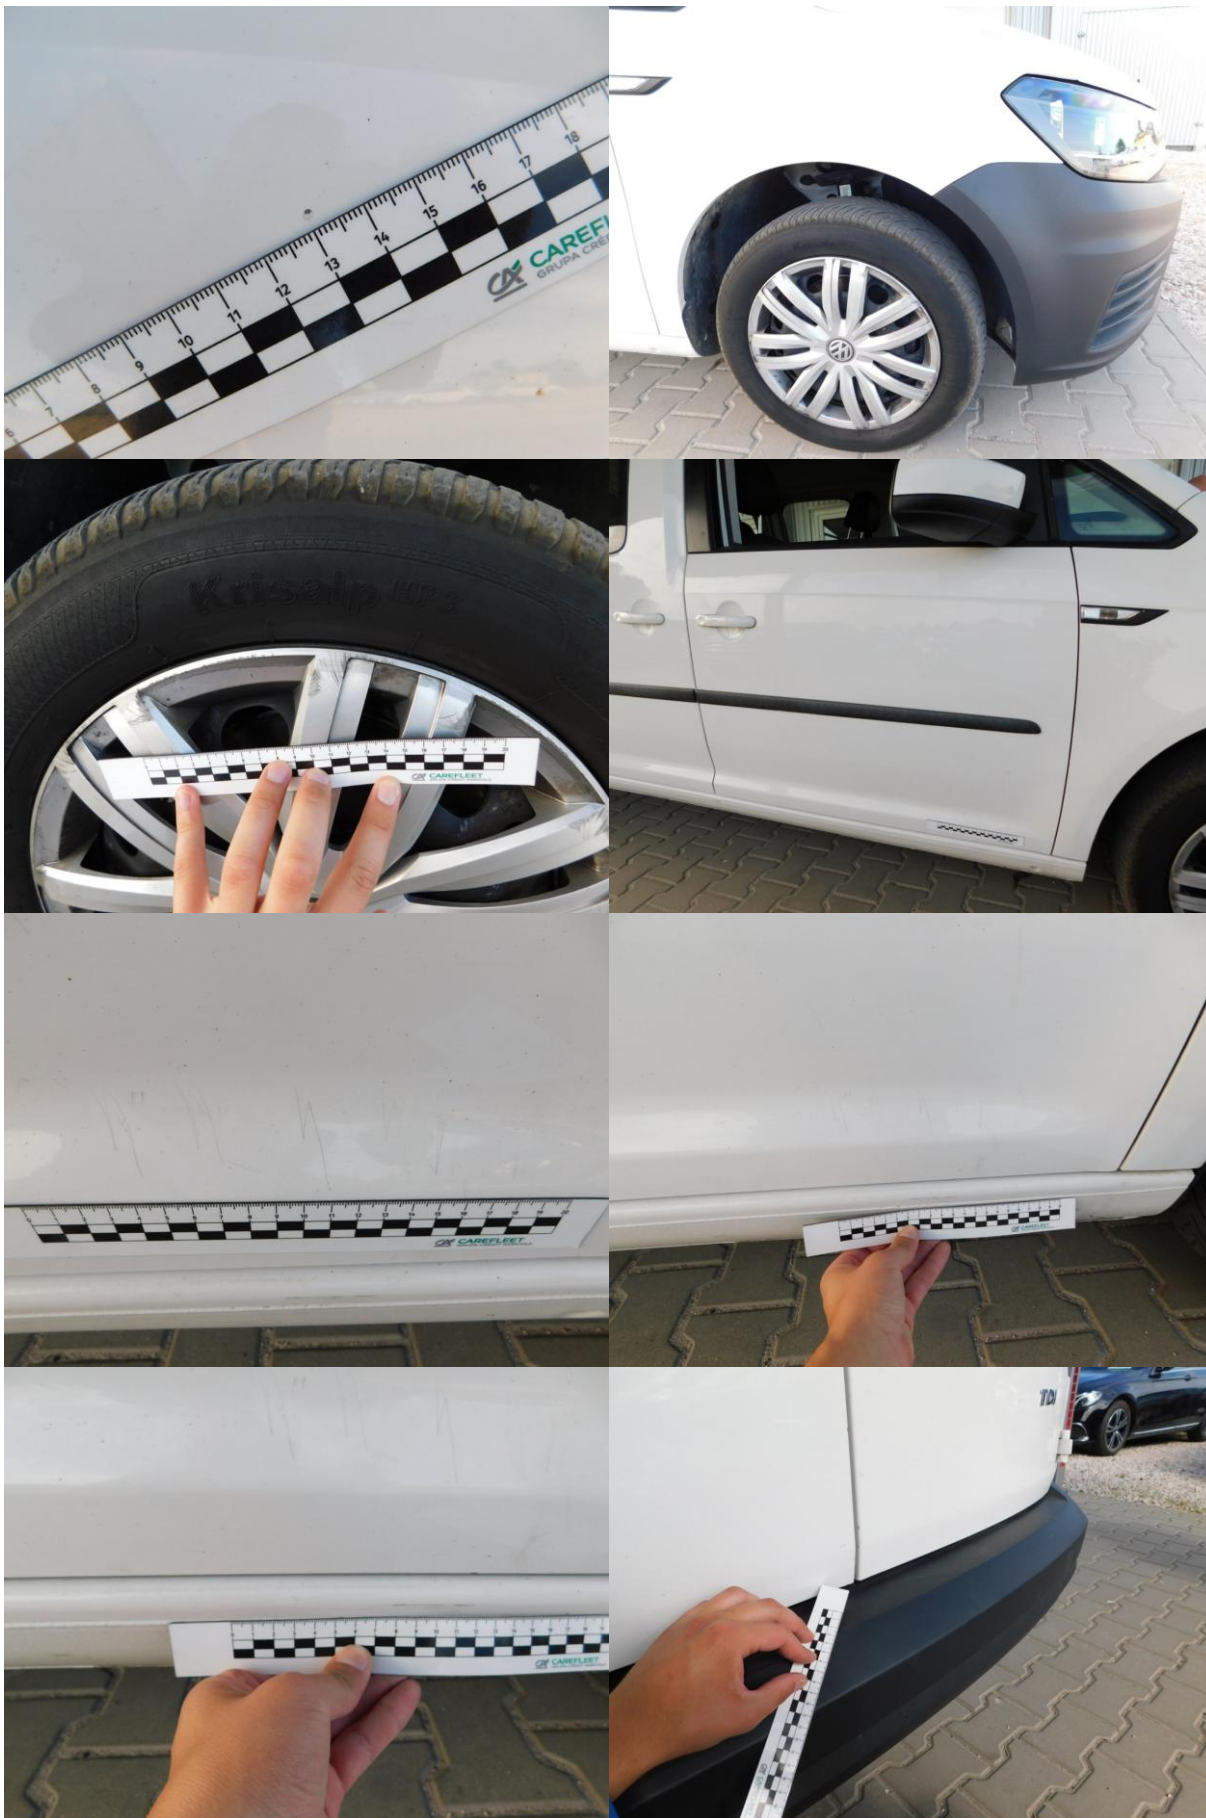

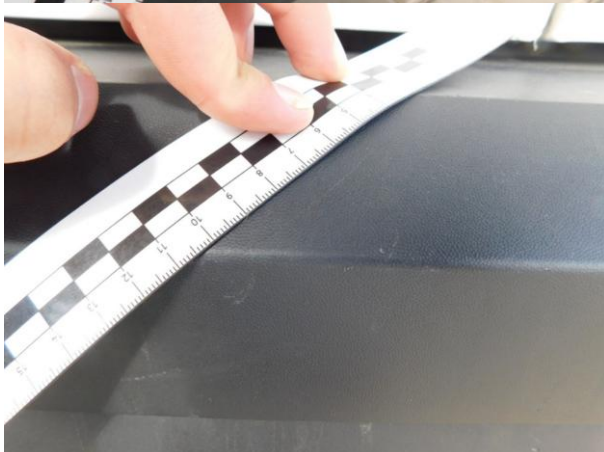



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007200



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007200



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007200



The collage consists of six photographs arranged in a 3x2 grid. The top-left photo shows a dark blue Volkswagen Caddy T28 with its hood open, parked in front of a building. The top-right photo shows a registration card (Karta rejestracji) for the vehicle, with fields for registration number, VIN, and other details. The middle-left photo shows a technical specification sheet (Specyfikacja techniczna) for the vehicle, detailing engine, transmission, and chassis information. The middle-right photo shows a warranty card (Karta gwarancji) for the vehicle, with fields for date, mileage, and other details. The bottom-left photo shows a user manual (Instrukcja obsługi) for the vehicle, with fields for date, mileage, and other details. The bottom-right photo shows a warranty card (Karta gwarancji) for the vehicle, with fields for date, mileage, and other details.