

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202012114
Data badania – 17 grudnia 2020r.
Rzeczoznawca - Artur Mazurkiewicz

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW376XS
Marka pojazdu: SKODA
Model: SUPERB
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 199803
Nr fabryczny (VIN): TMBJJ7NP9H7511743
Rok produkcji: 2016
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 140.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.02.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN0854676
2. Data następnego badania technicznego: 28.02.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTEM ZAMKA CENTRALNEGO)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga TP, PL - zarysowanie z ubytkiem.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - niebieska. Pokrywa silnika - liczne odpryski z zaprawkami. Szyba czołowa - odpryski. Błotnik przedni prawy - odpryski z zaprawkami, zarysowania. Rama dachu prawa - odpryski, wgniecenie. Drzwi przednie prawe - odpryski, zarysowania, wgniecenie. Listwa drzwi przednich prawych - liczne zarysowania. Drzwi tylne prawe - liczne zarysowania. Błotnik tylny prawy - liczne zarysowania, wgniecenie. Próg prawy - wgniecenia. Zderzak tylny - liczne zarysowania, odpryski. Pokrywa bagażnika - zarysowanie. Błotnik tylny lewy - zarysowanie. Drzwi przednie lewe - odpryski, zarysowania. Klamka drzwi przednich lewych - liczne odpryski. Listwa drzwi przednich lewych - zarysowanie. Próg lewy - wypięsowany. Błotnik przedni lewy - odprysk z zaprawką, zarysowanie. Dach - odprysk z korozją. Rama dachu lewa - wgniecenie, odprysk. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: pokrywa silnika do 250 μm , błotnik przedni prawy 130 μm , drzwi przednie prawe 98 μm , drzwi tylne prawe 115 μm , błotnik tylny prawy 120 μm , dach 120 μm , pokrywa bagażnika do 200 μm , błotnik tylny lewy 110 μm , drzwi tylne lewe 100 μm , drzwi przednie lewe 100 μm , błotnik przedni lewy do 300 μm .

V. Wnętrze stwierdzono: Boczek drzwi przednich lewych - ubytek materiału, zabrudzenie. Wykładzina podłogi - wypalenia. Osłona przeciwsłoneczna lewa - pęknięcie lustra. Boczek drzwi tylnych lewych - zarysowania. Wnętrze bagażnika - zarysowania, zabrudzenia. Kanapa tylna - zabrudzenia, rozerwanie poszycia siedziska. Tunel środkowy - pęknięcie kratki tylnej, liczne zarysowania. Deska rozdzielcza - zarysowanie. Schowek deski rozdzielczej - zarysowania. Podsufitka - zabrudzenie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono:

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dotykowy ekran
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Felgi aluminiowe

- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Nawigacja
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniające się lusterko wsteczne z kompasem
- Radio CD
- Reflektory bi-ksenonowe
- Relingi dachowe
- Spryskiwacze lamp przednich
- Szyba czołowa ogrzewana
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Goodyear UltraGrip	215/60R16	20%
PP zima	Goodyear UltraGrip	215/60R16	59%
TL zima	Goodyear UltraGrip	215/60R16	20%
TP zima	Goodyear UltraGrip	215/60R16	55%


Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 114 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 20 grudnia 2020


.....

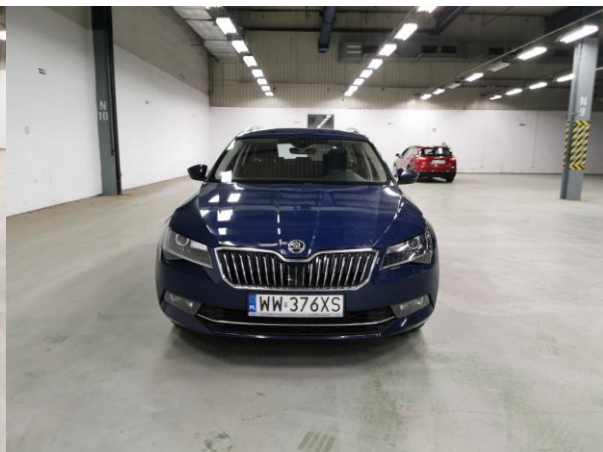

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202012114



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202012114

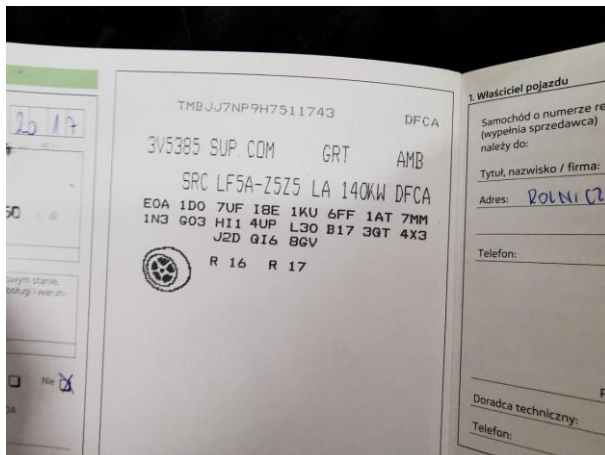

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202012114





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202012114

