

„Moto-Expert Marcin Stachurka”

Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202503165

Data badania – 26 marca 2025r.

Rzeczoznawca - Dominik Wilk

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW7NL97

Marka pojazdu: LEXUS
Model: RX 450H OMOTENASHI
Kolor: CZARNY

Oznaczenie: LEXUS RX 450H OMOTENASHI HYBRID 4X4

Rodzaj nadwozia: SUV

Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 220890

Nr fabryczny (VIN): JTJBGMC702071889

Rok produkcji: 2021

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.

Masa całkowita (kg): 2715

Masa własna (kg): 2178

Rodzaj paliwa: Hybryda

Norma EURO: 6

Typ silnika: ZI EE

Układ/liczba cyl.: V6

Pojemność [cm³]: 3456

Moc [kW]: 193.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 25.06.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A.
na:

1. Dowód rejestracyjny: BAR2680922z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 25.06.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. 1. Termin badania technicznego – 25.06.2026.
2. Brak książki serwisowej oraz instrukcji obsługi pojazdu.
3. Pojazd wyposażony w dodatkową tablicę rejestracyjną.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Działanie układu hybrydowego w warunkach parkingowych w normie. Sprawności baterii trakcyjnej nie badano. Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie, stwierdzono rozdzarcie wygłuszenia pokrywy komory silnika. Zaleca się sprawdzenie pracy układu w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich 4 sztuki - miejscowe głębokie zarysowania krawędzi oraz ubytki materiału. Stwierdzono brak płynu uszczelniającego w zestawie naprawczym do opon.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – czarna z efektem metalicznym. Zderzak przedni – otarcie części dolnej po stronie prawej na odcinku ok. 150mm, drobne otarcie boku prawego, drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Listwa dolna zderzaka przedniego - niezamocowana po stronie prawej, miejscowe głębokie zarysowania. Osłona chłodnicy - odkształcenie na odcinku ok. 15mm w części dolnej, drobne zarysowania. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – odprysk lakieru ok. 4mm, zarysowanie na odcinku ok. 12mm, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania. Zderzak tylny – zarysowanie części dolnej po stronie lewej, drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – zagięcie na odcinku ok. 50mm, zarysowanie na odcinku ok. 20mm, drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – zarysowanie na odcinku ok. 90mm, odprysk lakieru na krawędzi poszycia, drobne zarysowania. Próg lewy we wnękach drzwi - miejscowe zarysowania. Drzwi lewe przednie – zagięcie poszycia ok. 10mm, 30mm, liczne odpryski lakieru z korozją na tylnej krawędzi poszycia, zagięcie listwy górnej w części tylnej na odcinku ok. 40mm, miejscowe zarysowania i odpryski lakieru. Błotnik lewy – punktowe zagięcie poszycia, drobne zarysowania. Dach – drobne zarysowania. Lusterko boczne prawe - drobne otarcie obudowy.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia:
Błotnik prawy przód – do 220µm. Drzwi prawe przednie – do 307µm. Drzwi prawe tylne – do 325µm. Poszycie tylne boku prawego – do 512µm. Pozostałe elementy do 147µm.
Podane przedziały grubości powłoki lakierowej dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa, kratki nawiewu tylnego - drobne otarcie. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowe zabrudzenia, nakładki tylne foteli przednich - miejscowe rozdzarcia z ubytkami materiału. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Reflektory w technologii LED.
Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień.
Tylne oparcie składane elektrycznie i dzielone.

Klimatyzacja 2 strefowa.
Asystent pasa ruchu.
Tempomat aktywny.
Pre Crash system.
Rozpoznawanie znaków drogowych.
Nagłośnienie Mark Levinson.
Kamery 360°.
Układ automatycznego hamowania podczas parkowania (PKSB).
Sonar Parking Support Alert (PKSA).
Wyświetlacz head-up.
Poduszki bezpieczeństwa boczne tylne.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- BLIS - system monitorowania martwego pola lusterek zewnętrznych
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotele wentylowane
- Hak
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Kolumna kierownicza sterowana elektrycznie
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane
- Monitor pokładowy
- Nawigacja
- Ogrzewanie przednich foteli
- Ogrzewanie tylnych foteli
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Radio CD
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Rolety tylnych drzwi
- Spryskiwacze lamp przednich
- Szklany dach
- Szyberdach szklany otwierany elektrycznie
- Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane

- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka skórzana lub skóropodobna
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Toyo Snowprox S954 SUV	235/55R20	20%
Prawy przód	Toyo Snowprox S954 SUV	235/55R20	20%
Lewy tył	Toyo Snowprox S954 SUV	235/55R20	20%
Prawy tył	Toyo Snowprox S954 SUV	235/55R20	20%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 170 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.



Rzecznik , data: 03 kwietnia 2025

.....







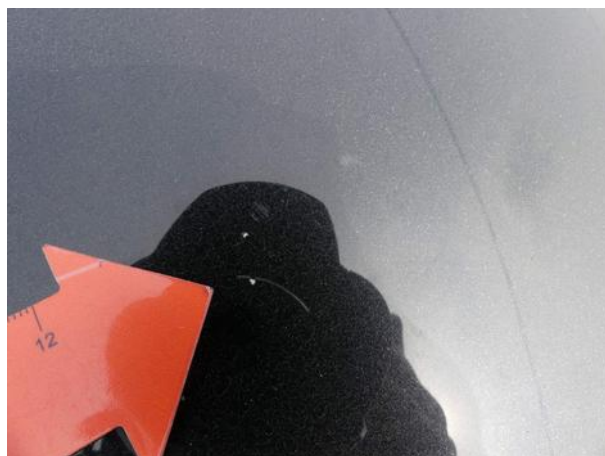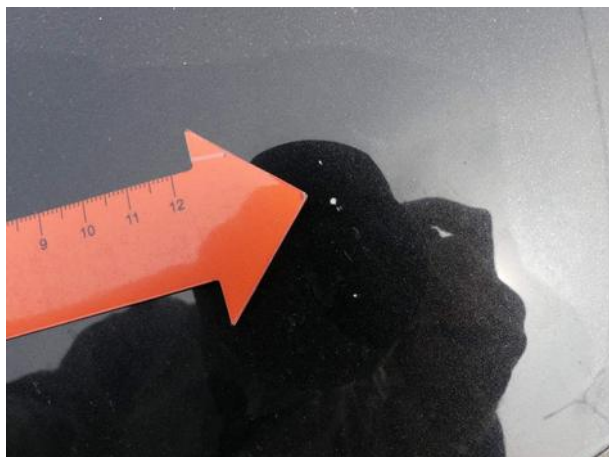

















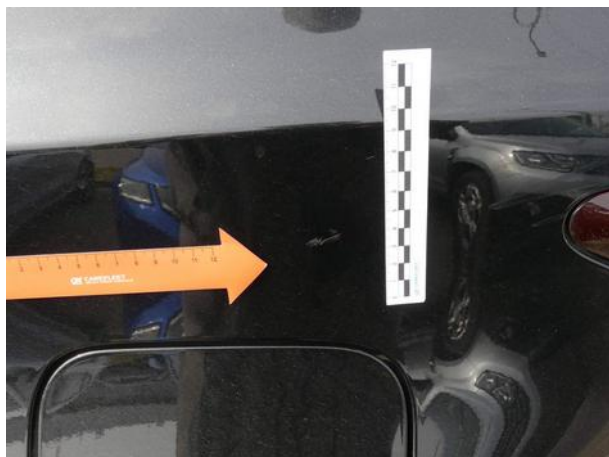






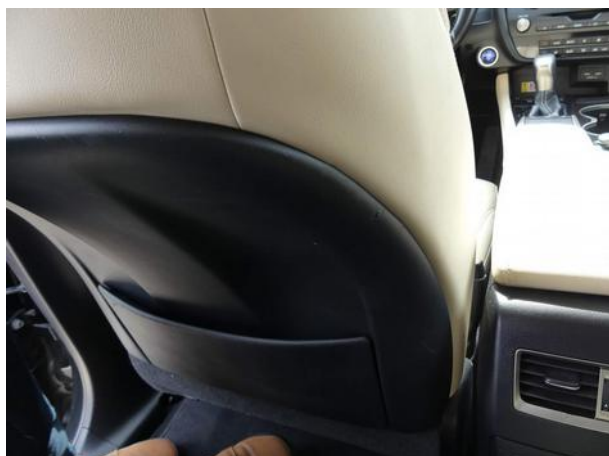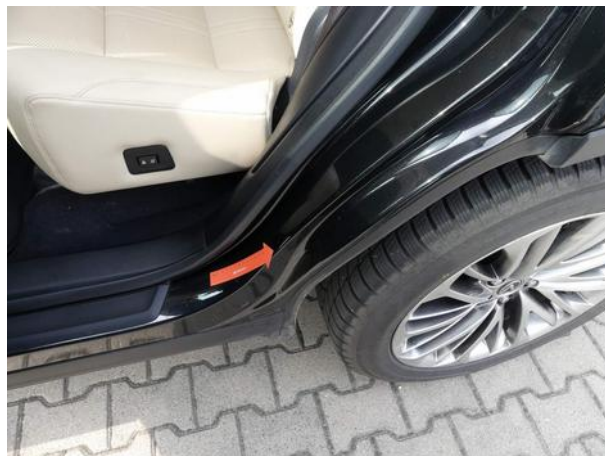

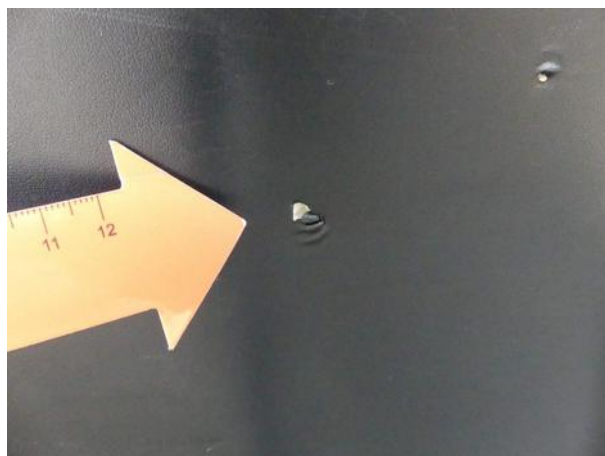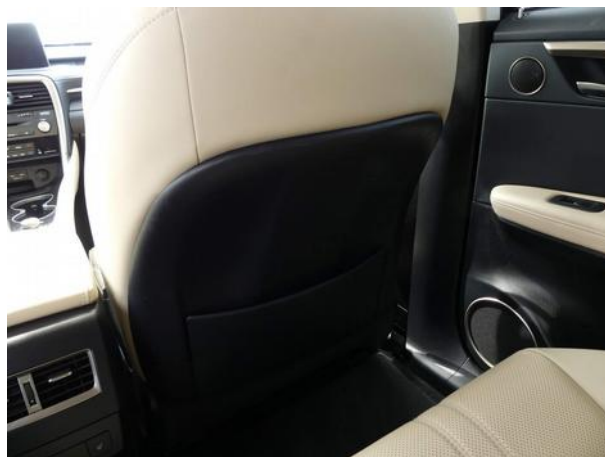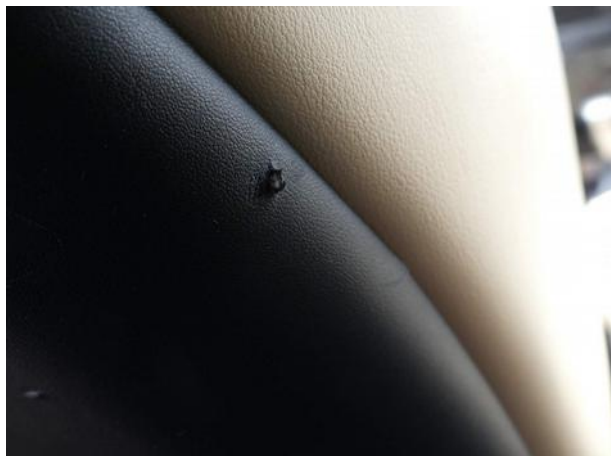

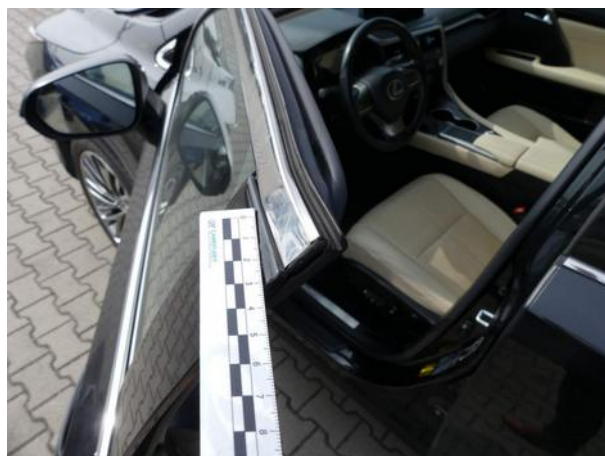

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202503165













