

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202502063
Data badania – 24 lutego 2025r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WZ562FU

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: CADDY CARGO 2.0 TDI
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon
Rodzaj pojazdu: Ciężarowy
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 2
Wskazania licznika [km]: 247281
Nr fabryczny (VIN): WV1ZZZSK3PX053802
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2220
Masa własna (kg): 1491
Ładowność (kg): 729
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 06.02.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT0477918
2. Data następnego badania technicznego: 06.02.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Usterka układu Start-Stop.

Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Zderzak przód: Otwory / Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Pęknięcie

Drzwi LP: Zarysowania

Próg lewy: Zarysowania

Rama dachu lewa: Odpryski

Dach: Odpryski

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Odpryski

Zderzak tył: Otwory / Zarysowania

Drzwi PT: Wgniecenie

Rama dachu prawa: Odpryski

Błotnik PP: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 150 μ m, błotnik PP - 120 μ m, drzwi PP - 150 μ m, drzwi TP - 130 μ m, poszycie TP - 150 μ m, pokrywa T - 130 μ m, poszycie TL - 140 μ m, drzwi PL - 140 μ m, błotnik PL - 140 μ m, dach - 160 μ m, próg P - 120 μ m, próg L - 130 μ m

Wymiary przestrzeni ładunkowej: (długość 1797 mm; wysokość 1259 mm; szerokość 1614 mm)

V. Wnętrze stwierdzono: Usterka systemu parkowania.

Kokpit: Zarysowania

Tunel środkowy: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Fotel LP: Uszkodzenia mechaniczne

Wykładzina bagażnika: Przetarcia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania / Otwory / Pęknięcia

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Brak lusterka wstecznego

Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej-ładunkowej

Drzwi tylne dwuskrzydłowe asymetryczne, bez okien

Elementy dekoracyjne na desce rozdzielczej, Bright Brushed Gray

ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z ABS, EDS, ASR, MSR i asystentem siły hamowania)

Felgi stalowe 15 czarne 6.5J x 15

Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 Immobiliser
 Instalacja telefoniczna Bluetooth
 Kierownica multifunkcyjna
 Klimatyzacja półautomatyczna Climatic
 Kluczyki składane dwa
 Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową
 Kołpaki kół pełne
 Konsola środkowa z 2 uchwytami na napoje
 Lakier uni
 Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
 Obudowy lusterek i klamki czarne, srebrna prowadnica drzwi przesuwnych
 Opony 205/65 R15 99H XL o zmniejszonym oporze toczenia
 Osłony przeciwsłoneczne bez lusterek
 Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej-ładunkowej, 1 lampka
 Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, przód
 Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną dywanową
 Poduszki powietrzne dla pasażera z możliwością dezaktywacji
 Przygotowanie pod montaż relingów
 Reflektory halogenowe przednie, podwójne
 Reflektory sterowane automatycznie z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej
 Regulacja zasięgu reflektorów
 Schowek w desce rozdzielczej, po prawej stronie
 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
 System powiadamiania ratunkowego eCall
 System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
 System wykrywania zmęczenia kierowcy, Driver Alert
 Szyba przednia termoizolacyjna
 Szyby termoizolacyjne (zielone)
 Ściana działowa bez okna
 Tapicerka materiałowa, podwójna krata
 Volkswagen Safe+ 36 miesięcy gwarancji; pierwsze 2 lata bez limitu km, trzeci rok z maks. 90,000 km
 Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości (servotronic)
 Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości
 Wyłożenie drzwi wraz z podłokietnikiem z tworzywa
 Zamek centralny z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem
 Zderzaki nielakierowane (czarne)
 Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, dozorem wnętrza i zabezpieczeniem przed odholowaniem
 Czujniki parkowania w tylnym zderzaku
 Radio Composition Colour, kolorowy wyświetlacz 8.25 cala, 2xUSB, 4 głośniki, Bluetooth
 Gniazda USB typu C (dwa) w desce rozdzielczej
 Przygotowanie do We Connect and We Connect Plus
 Światła przeciwmgielne z przodu ze statycznym doświetlaniem zakrętów

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Nexen,	205/65/15	30%
PP Zimowe	Nexen,	205/65/15	30%
TL Zimowe	Falken,	205/65/15	30%
TP Zimowe	Falken,	205/65/15	30%

Zapasowe	b/d	205/65/15	b/d
----------	-----	-----------	-----

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 96 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 24 lutego 2025



.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202502063

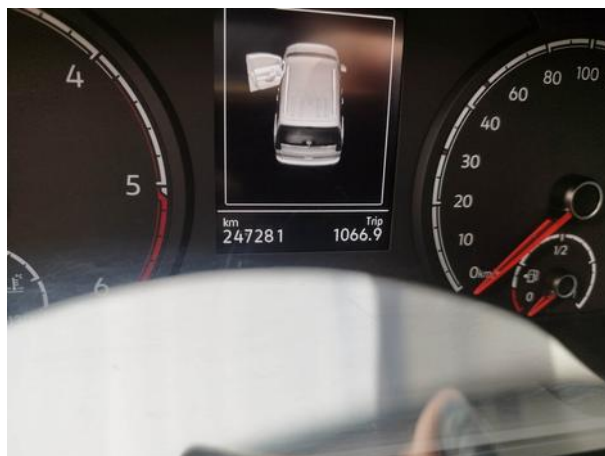

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202502063



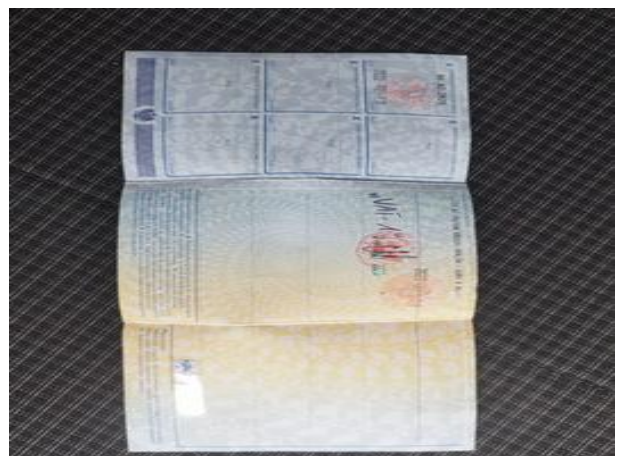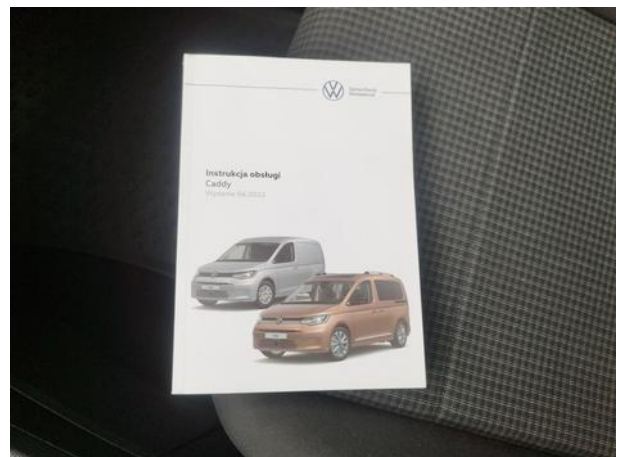

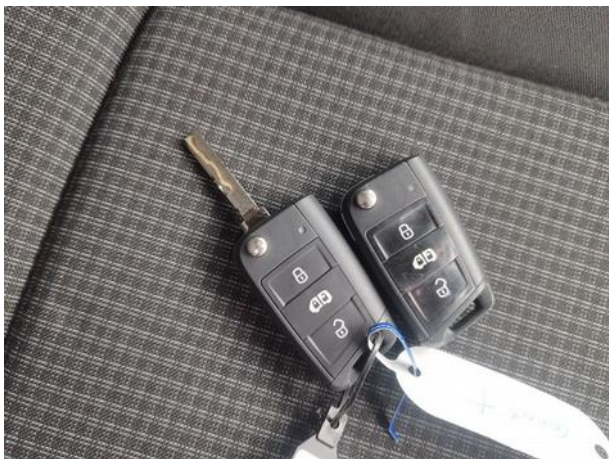











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202502063



