

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202004114
Data badania – 09 kwietnia 2020r.
Rzeczoznawca - Mateusz Andrzejewski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW445XS
Marka pojazdu: OPEL
Model: INSIGNIA
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Liftback
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 60183
Nr fabryczny (VIN): W0LGT6E11H1064790
Rok produkcji: 2016
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa własna (kg): 1589
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1956
Moc [kW]: 125.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 10.03.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN1053647
2. Data następnego badania technicznego: 10.03.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze z pilotami centralnego zamka. Jeden klucz z uszkodzonym przyciskiem.)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegu: 16273km, 58398km - ostatni dnia 21.01.2020
Wpisy w dowodzie rejestracyjnym: Norma emisji spalin EURO 6

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe. Felga PP - zarysowanie z ubytkiem. Pozostałe felgi -zarysowania.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - czarna z efektem metalicznym. Pokrywa silnika - odpryski, szyba czołowa - odpryski, błotnik PP - zarysowanie, drzwi PP - zarysowanie, lusterko P - zarysowanie, drzwi TP - zarysowanie, wgniecenie, błotnik TP - zarysowanie, wgniecenie, dach - zarysowanie, zderzak T - zarysowanie, błotnik TL - zarysowanie, próg L - zarysowanie, drzwi PL - wgniecenie, zarysowanie, błotnik PL - zarysowanie, spoiler zderzaka P - urwany uchwyt. Zmierzona grubość powłoki lakierowej na elementach zewnętrznych:

Błotnik PP - do 120 mikronów

Drzwi PP - do 220 mikronów

Drzwi TP - do 140 mikronów

Błotnik TP - do 600 mikronów

Pokrywa silnika - do 110 mikronów

Dach - do 80 mikronów

Pokrywa bagażnika - do 120 mikronów

Błotnik PL - do 100 mikronów

Drzwi PL - do 210 mikronów

Drzwi TL - do 180 mikronów

Błotnik TL - do 100 mikronów

V. Wnętrze stwierdzono: boczki drzwi PL - zarysowanie, podsufitka - zabrudzona, boczki drzwi TP - zabrudzenie, fotel pasażera - zabrudzenie, wnętrze bagażnika - zabrudzenie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Opel OnStar; Radioodtwarzacz

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Alarm
- ASR
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył

- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dotykowy ekran
- Dywaniki welurowe
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Elektrycznie regulowany fotel pasażera
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Monitor pokładowy
- Nawigacja
- Podłokietnik przedni
- Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki
- Podsufitka w kolorze czarnym
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Reflektory ksenonowe
- Rolety tylnych drzwi
- Spryskiwacze lamp przednich
- Sterowanie systemu audio z koła kierownicy
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka skórzana lub skóropodobna
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Bridgestone	235/45R18	25%
PP zima	Bridgestone	235/45R18	25%
TL zima	Bridgestone	235/45R18	25%

TP zima	Bridgestone	235/45R18	25%
zapas	Continental	T125/70R17	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 107 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 18 kwietnia 2020

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202004114



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202004114












Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202004114

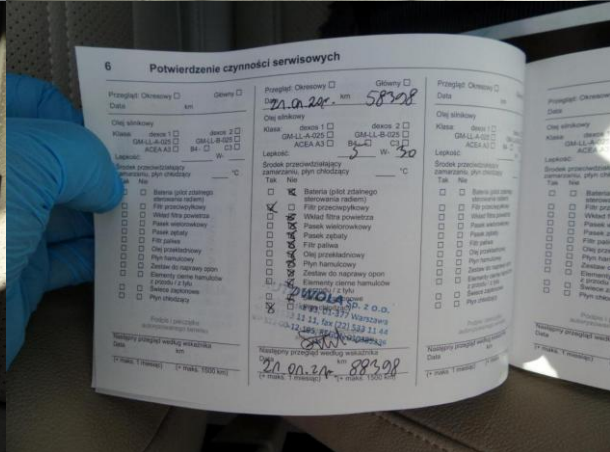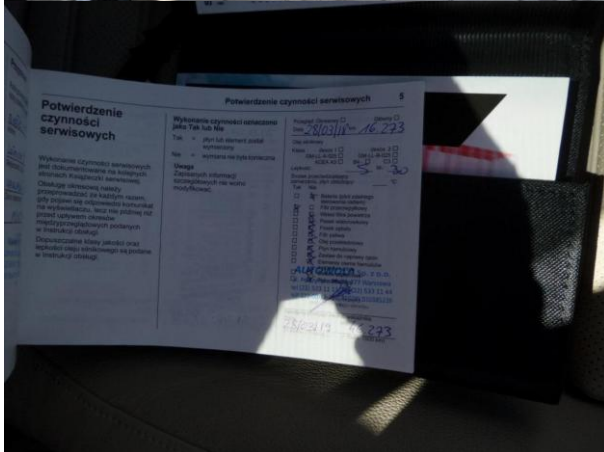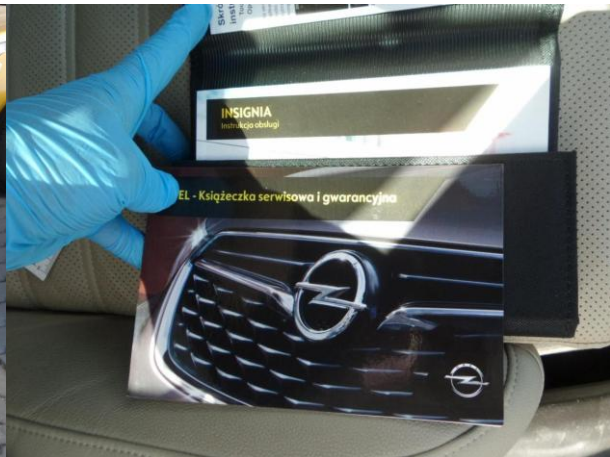















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202004114

