

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202505107
Data badania – 26 maja 2025r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK374UA

Marka pojazdu: SKODA
Model: SUPERB 2.0 TSI 4X4 L&K DSG
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Sedan
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 128103
Nr fabryczny (VIN): TMBCE7NP4M7041063
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2268
Masa własna (kg): 1687
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1984
Moc [kW]: 206.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 03.03.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR0919564
2. Data następnego badania technicznego: 01.03.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka. W jednym kluczu bateria wyczerpana.)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga PP – zarysowania, Felga PT - zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna

Zderzak przód: Odpryski / Zarysowania

Atrapa przednia: Odpryski

Pokrywa przednia: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Dach: Zdeformowanie / Wgniecenie

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania

Zderzak tył: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski / Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Drzwi PP: rama: Zarysowania

Błotnik PP: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 90 µm, błotnik PP - 90 µm, drzwi PP - 90 µm, drzwi TP - 90 µm, poszycie TP - 100 µm, pokrywa T - 100 µm, poszycie TL - 100 µm, drzwi TL - 100 µm, drzwi PL - 100 µm, błotnik PL - 90 µm, dach - 210 µm, próg P - 60 µm, próg L - 70 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Tunel środkowy: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia

Listwa progu LP: Przetarcia

Fotel LP: Uszkodzenia mechaniczne

Kanapa / fotel LT: Uszkodzenia mechaniczne

Fotel PP: Uszkodzenia mechaniczne

Listwa progu PP: Przetarcia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

AEB - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

Auto Light Assist - funkcja automatycznego włączania i wyłączenia świateł drogowych

Bluetooth Plus dla systemu nawigacji satelitarnej (Phone Box/wzmocnienie GSM/bezprzewodowa ładowarka)

Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp)

CBC - system regulacji hamowania na zakręcie

Czujnik deszczu

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST

DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych

Dekor Piano Black

Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą
Dywaniki podłogowe, przód i tył
Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu
EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
Elektryczne podnoszenie szyb, przód
Elektryczne podnoszenie szyb, tył
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
ESP - system stabilizacji toru jazdy
Fotele przednie ust. elektrycznie z pamięcią ustawień, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył
Fotele przednie z regulacją lędźwiową
Front Assist - kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania
Funkcja SmartLink
Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
Gniazdo 12V w bagażniku
Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika
Hamulec postojowy, elektromechaniczny
HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
Immobilizer
Kamera ułatwiająca parkowanie
KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu
Kierownica dwuramienna, skórzana, wielofunkcyjna
Klamki wewnętrzne chromowane
Klamki wewnętrzne podświetlane
Klimatyzacja trzystrefowa automatyczna - Climatronic
Lampy przednie LED Top Matrix
Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami
Lane Assist z Side Assist oraz Rear Traffic Alert
Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)
Listwa ozdobna chromowana na pokrywie bagażnika
Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne
Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu
Lusterka boczne regulowane el., składane i podgrzewane, przeciwślepieniowe, oś. LED.
Lusterka boczne w kolorze nadwozia
Lusterka boczne z pamięcią ustawień
Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się
MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
Nakładki na pedały stalowe
Ogranicznik prędkości
Ogrzewanie przednich i tylnych foteli
Oświetlenie LED lusterek w osłonie przeciwsłonecznej
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z tyłu
Parasolka w drzwiach kierowcy
Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
Podłokietnik Jumbo Box
Podświetlenie LED dekoru, lampek do czytania z przodu i z tyłu, oświetlenie miejsca na nogi
Poduszka kolan kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją
Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
Pokrowiec na narty
Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego
RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni

Schowek na okulary
 Siatki (dwie) na bokach oparcí foteli przednich
 Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa
 Sound System Canton - 12 głośników, moc 610 W
 Spryskiwacze lamp przednich
 SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia
 System nawigacji Columbus 9.2" z mapą Europy (DVD, 2xSD, USB, sterow glos, HDD, Infotainment Online)
 Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
 TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
 Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej
 Tylne oparcie składane, dzielone
 Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą
 Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether
 XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów
 Zagłówki z regulacją wysokości
 Zamek centralny z pilotem
 Zawieszenie adaptacyjne DCC wraz z wyborem profilu jazdy
 Alarm z funkcją monitorowania wnętrza i systemem zabezpieczającym SAFE
 Felgi aluminiowe 19 CANOPUS z ogumieniem
 Koło zapasowe dojazdowe, stalowe
 Lakier metalik
 Rolety szyb bocznych z tyłu - manualne
 Szyba przednia podgrzewana elektrycznie
 Tapicerka łączona - skóra naturalna/skóra ekologiczna z wentylowanymi fotelami z przodu
 Tempomat adaptacyjny do 210 km/h (adaptive cruise assist)
 VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Hankook,	235/40/R19	45%
PP Zimowe	Hankook,	235/40/R19	50%
TL Zimowe	Hankook,	235/40/R19	50%
TP Zimowe	Hankook,	235/40/R19	40%
Dojazdowe	Longlong,	T125/70/R18	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 106 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 26 maja 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505107




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505107



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505107




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505107

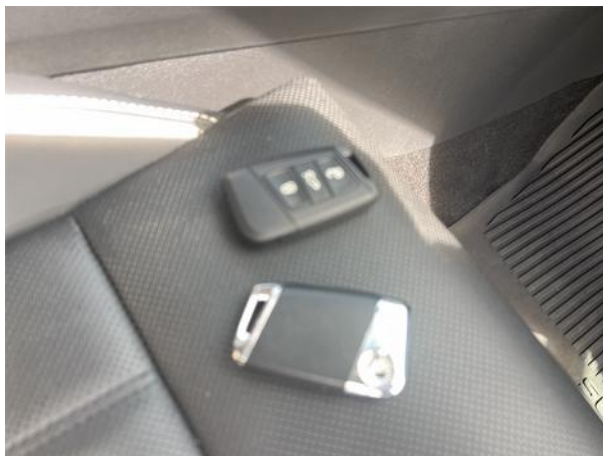

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505107



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505107

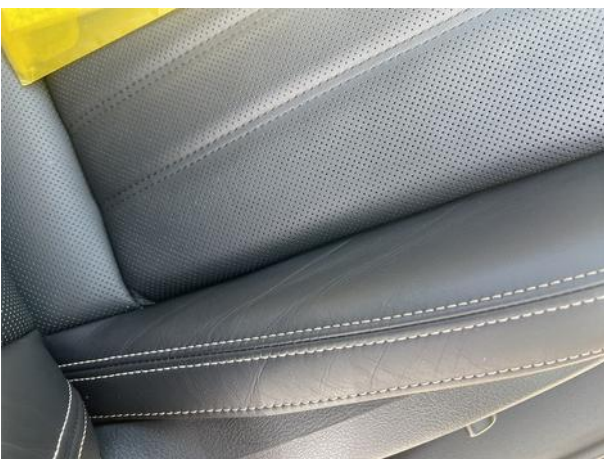






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505107



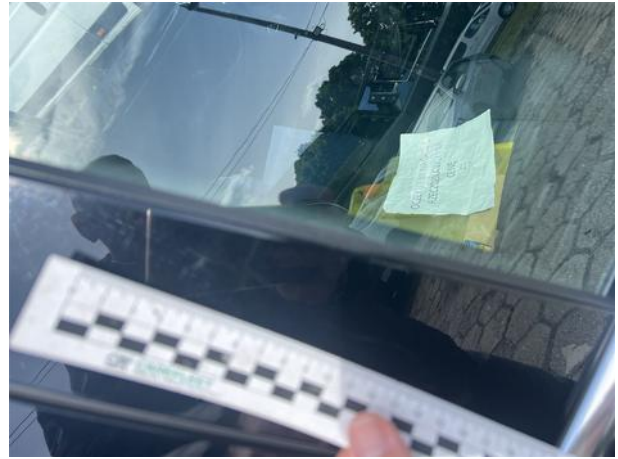

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505107



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505107





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505107

