

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202505118

Data badania – 29 maja 2025r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: KR8KW82

Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA V 1.4 T GPF ELITE
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 212318
Nr fabryczny (VIN): W0VBE8EBXK8049140
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1890
Masa własna (kg): 1289
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1399
Moc [kW]: 92.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 30.05.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP2402248
2. Data następnego badania technicznego: 16.05.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 6: 36336 km, 61883 km, 92442 km, 121112 km, 180484 km, 210571 km dnia 12-05-2025

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga PT - zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna

Zderzak przód: Zarysowania

Pokrywa przednia: Zarysowania / Odpryski

Szyba czołowa: Pęknięcie

Dach: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Wgniecenie / Odpryski / Zarysowania

Drzwi PT: Zarysowania / Odpryski

Błotnik PP: Wgniecenie / Odpryski / Zarysowania

Lampa PP: Zarysowania

Drzwi PP: Wgniecenie / Odpryski / Zarysowania

Próg P: Wgniecenie / Odpryski / Zarysowania

Lampa PT: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Rama dachu L: Wgniecenie / Odpryski

Próg L: Wgniecenie / Odpryski / Zarysowania

Słupek B lewy: Wgniecenie / Odpryski / Zarysowania

Drzwi LP: Zarysowania

Błotnik LP: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 80 μm , błotnik PP - 100 μm , drzwi PP - 80 μm , drzwi TP - 70 μm , poszycie TP - 80 μm , pokrywa T - 120 μm , poszycie TL - 260 μm , drzwi TL - 120 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 110 μm , dach - 80 μm , próg P - 40 μm , próg L - 80 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kierownica: Przetarcia

Fotel LP: Przetarcia

Kanapa T: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Podsufitka: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy tył: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania / Zabrudzenia

Kokpit: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Wnętrze bagażnika: Zarysowania / Zabrudzenia

Tunel środkowy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu

Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy

Chromowane zewnętrzne listwy wzdłuż okien bocznych

Czujnik deszczu

Dodatkowe oświetlenie wnętrza dyskretne

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby, tył

Elektrycznie otwierane i zamykane drzwi bagażnika (Zawierają: System Open&Start)

Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa

ESP + TCS

Fotel kierowcy regulowany w 8 kierunkach

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją lędźwiową w 4 kierunkach

Fotel kierowcy z regulacją długości siedziska

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Hamulec postojowy sterowany elektrycznie

Kamera Opel Eye(zaw. sys. ostrzegania przed kolizją, niezamierzoną zmianą pasa ruchu i rozp. znaków)

Kierownica skórzana

Kieszenie w oparciach foteli przednich

Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności

Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach

Komputer pokładowy

Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem

Lampki do czytania z tyłu

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane

Lusterka boczne składane elektrycznie

Lusterka boczne w kolorze nadwozia

Lusterko wsteczne światłoczułe

Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli

Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń

Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych

Przyciski sterowania na kierownicy

Relingi dachowe, chromowane

Spojler tylny

System automatycznego sterowania zamkami drzwi i zapłonem Open&Start

System monitorujący ciśnienie w oponach

System multimedialny R4.0 IntellLink (Bluetooth,4 głośniki,ekran dotykowy 7 cali)

Światła do jazdy dziennej LED

Światła przeciwmgielne z przodu

Tapicerka materiałowa łączona ze sztuczną skórą (czarna)

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Tylne oparcie składane, dzielone 60:40

Układ wspomagania ruszania pod górę HSA

Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy

Koło zapasowe dojazdowe

Lakier metalik

Pakiet Elite Plus

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył

Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Bfgoodrich,	205/55/R16	40%
PP Letnie	Bfgoodrich,	205/55/R16	40%
TL Letnie	Bfgoodrich,	205/55/R16	30%
TP Letnie	Bfgoodrich,	205/55/R16	30%
Dojazdowe	Continental	T115/70R16	20%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 257 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 29 maja 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118








Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118








Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118

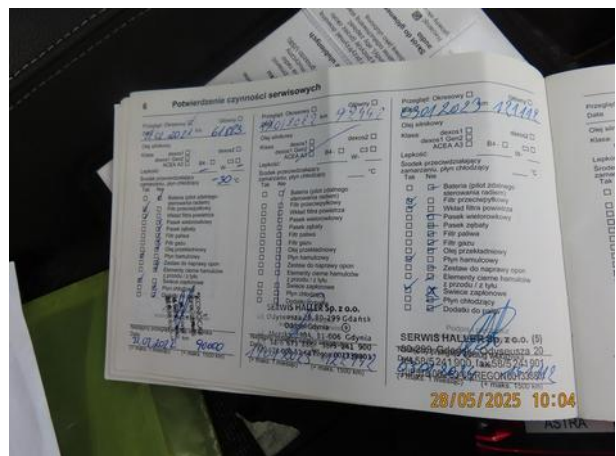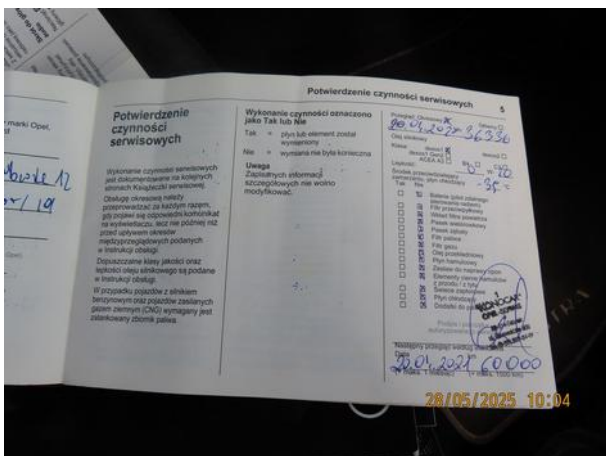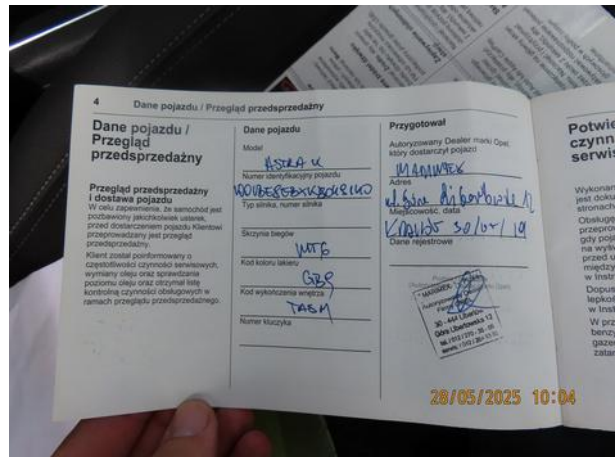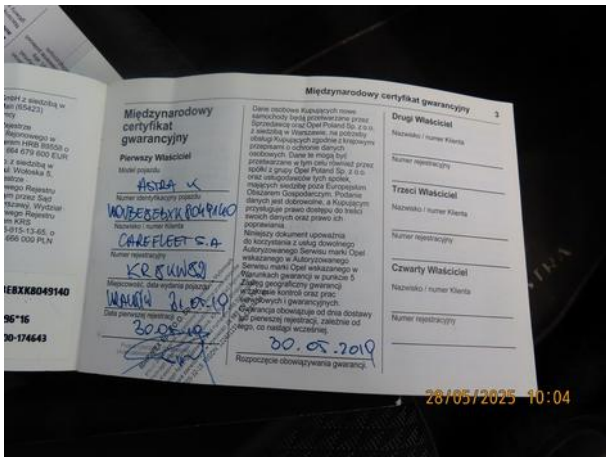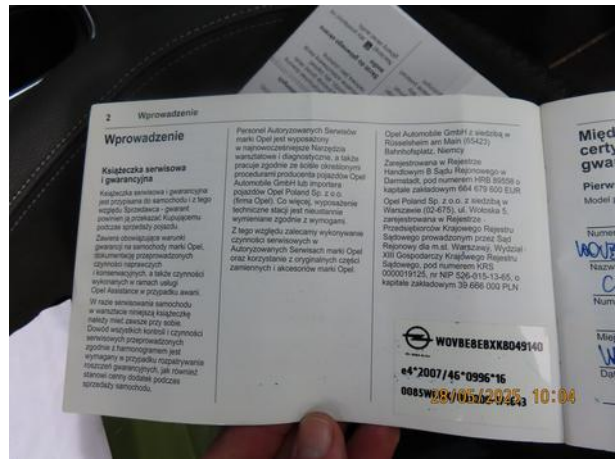


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118

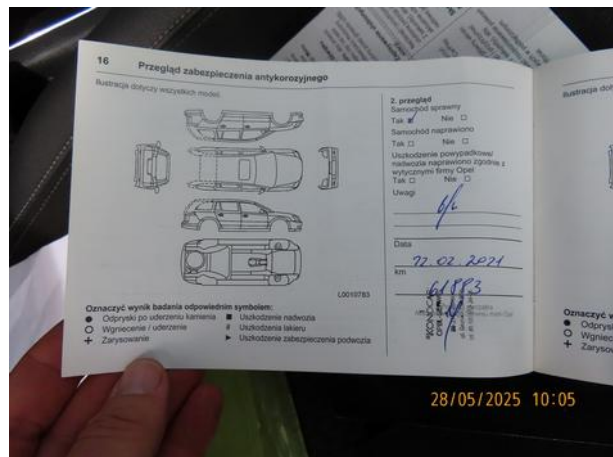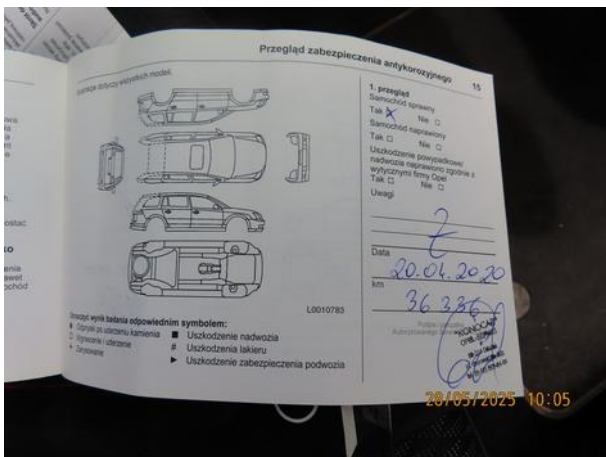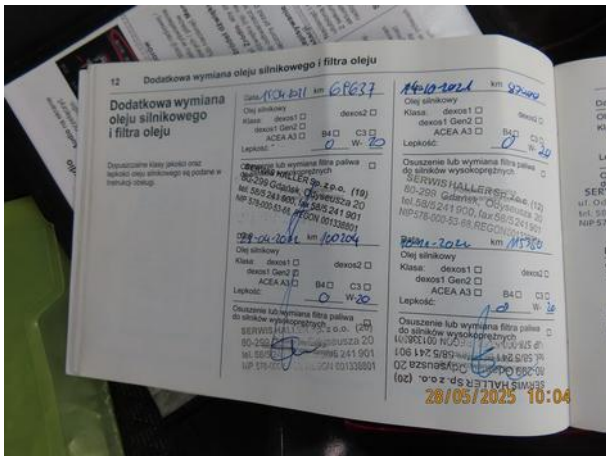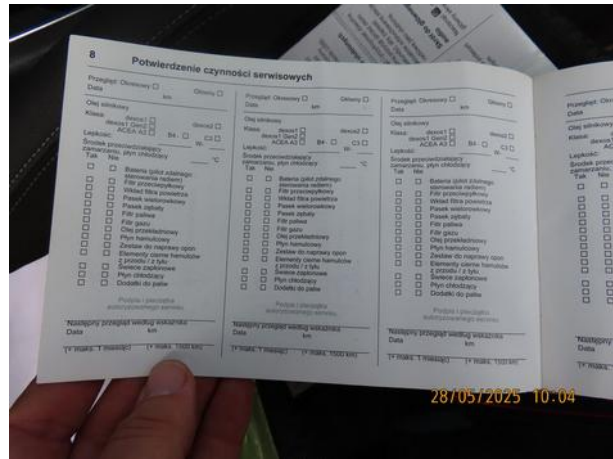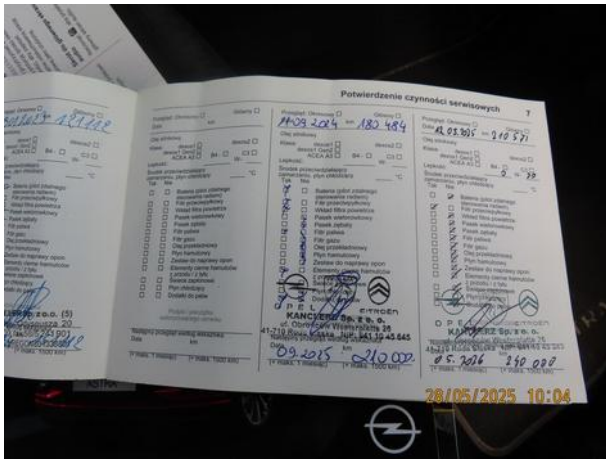




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118

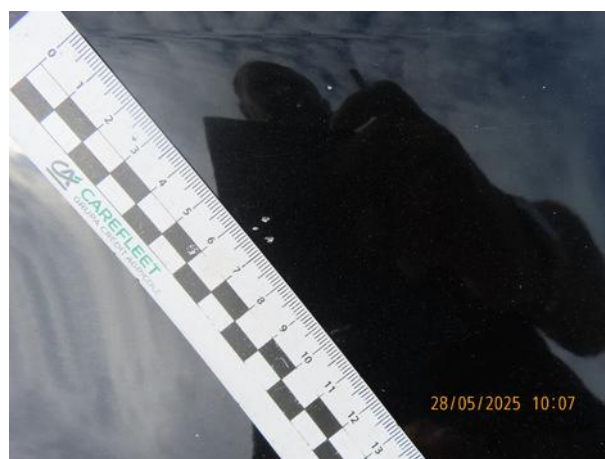

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118

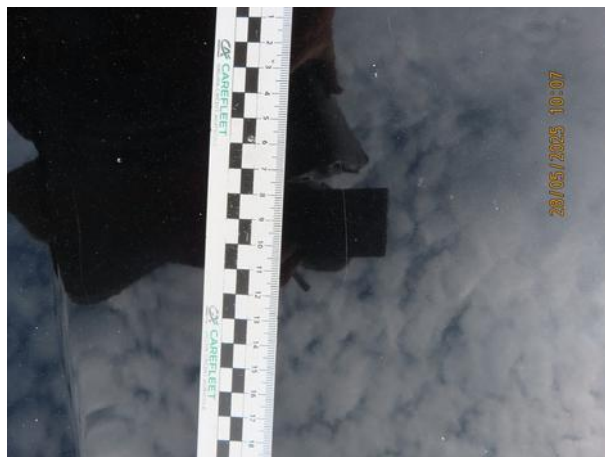

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118

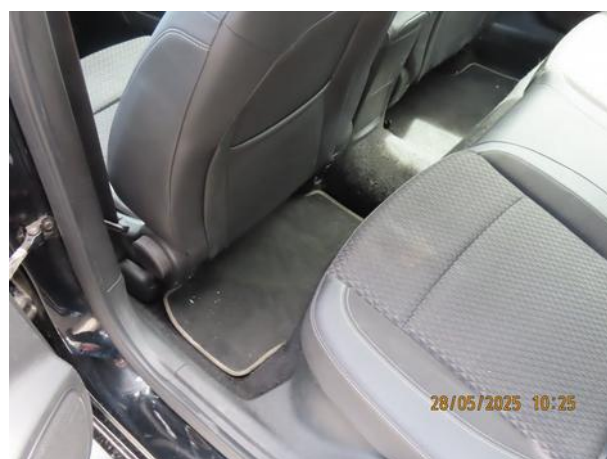


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118

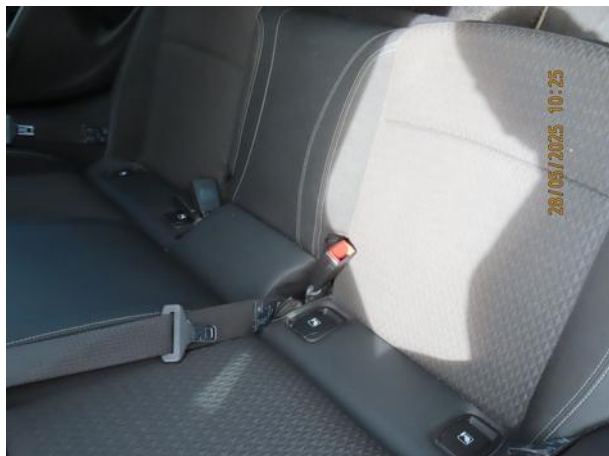

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118

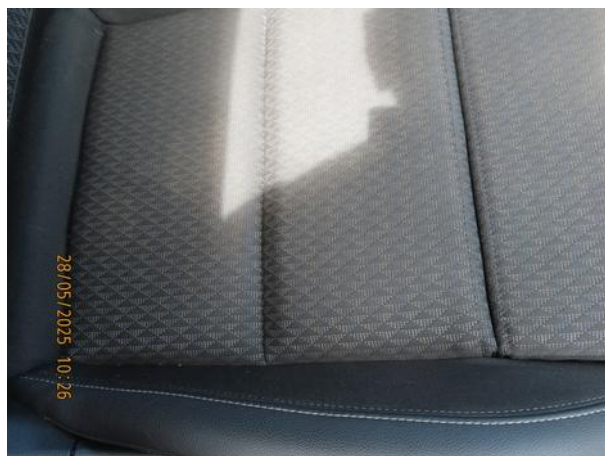

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118

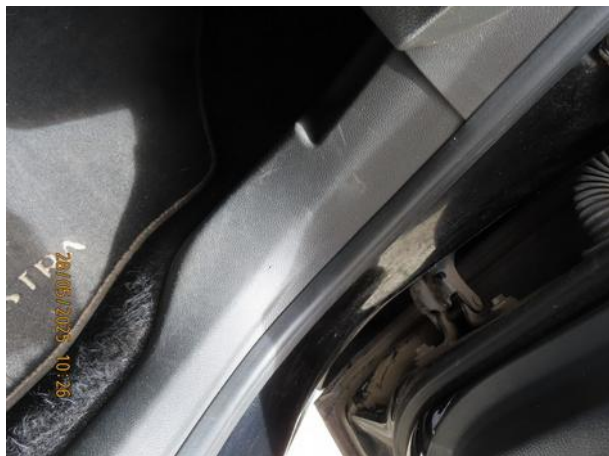

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505118



