

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202505048**

**Data badania – 20 maja 2025r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW8L004

Marka pojazdu: PEUGEOT  
Model: 208 1.6 BLUEHDI ACTIVE S&S  
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 132971  
Nr fabryczny (VIN): VF3CCBHY6HW022042  
Rok produkcji: 2017  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1630  
Masa własna (kg): 1075  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1560  
Moc [kW]: 73.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 20.03.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN1181199
2. Data następnego badania technicznego: 06.03.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
- 5.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Kołpak PP – zarysowania, Kołpak LT – zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała

Zderzak przód: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik LP: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Próg lewy: Zarysowania

Rama dachu lewa: Zdeformowanie / Wgniecenie

Dach: Odpryski

Zderzak tył: Zdeformowanie / Wgniecenie

Próg prawy: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 250  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 170  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 150  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 160  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 120  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 110  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 110  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 110  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 100  $\mu\text{m}$ , dach - 120  $\mu\text{m}$ , próg P - 90  $\mu\text{m}$ , próg L - 90  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Tunel środkowy: Zarysowania

Listwa progu PT: Zarysowania

Listwa progu PP: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Adaptacyjny system tylnego oświetlenia (aut.zapalanie św.awaryjnych, ostrzeganie o nagłym hamowaniu)

AFU - system wspomagania hamowania

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy

Czujnik ciśnienia w oponach

Elektryczne podnoszenie szyb, przód (sterowane sekwencyjnie z blokadą przycięcia po stronie kierowcy)

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Felgi stalowe 15 z ogumieniem 185/65

Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości

Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości

Gniazdo 12V

Immobilizer

Instalacja radiowa  
 Kierownica 3-ramienna  
 Kieszenie w drzwiach bocznych z przodu/z tyłu  
 Klamki wewnętrzne chromowane  
 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia  
 Klimatyzacja  
 Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach  
 Koło zapasowe dojazdowe  
 Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe 15 (dla silników PureTech)  
 Komputer pokładowy  
 Kontrolki zapięcia pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z funkcją ostrzegania o odpięciu pasów  
 Lakier uni  
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia  
 Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, regulowane elektrycznie i ogrzewane  
 Multimedialny Ekran Dotykowy: Wyśw. 7 cali/radio/mp3/6 głośn./usb/aux/ster. z kier./BT/stream. audio  
 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem po stronie kierowcy i pasażera  
 Oświetlenie bagażnika  
 Oświetlenie konsoli środkowej diodowe (LED)  
 Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami, ogranicznikami napięcia i regulacja wysokości mocowania  
 Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył  
 Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem, zamykany  
 Szyba tylna ogrzewana  
 Szyby barwione  
 Światła LED do jazdy dziennej  
 Światła mijania soczewkowe  
 Światła przeciwmgielne  
 Tapicerka materiałowa  
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
 Tylne oparcie składane, dzielone  
 Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył  
 Uchwyty na kubki w konsoli środkowej  
 Wspomaganie układu kierowniczego  
 Wycieraczka szyby tylnej  
 Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci  
 Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości  
 Zamek centralny z pilotem

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Firestone	185/65R15	15%
PP Zimowe	Firestone	185/65R15	15%
TL Zimowe	Firestone	185/65R15	5%
TP Zimowe	Firestone	185/65R15	5%
Dojazdowe	Maxxis,	125/80R15	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 79 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 20 maja 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505048




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505048





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505048

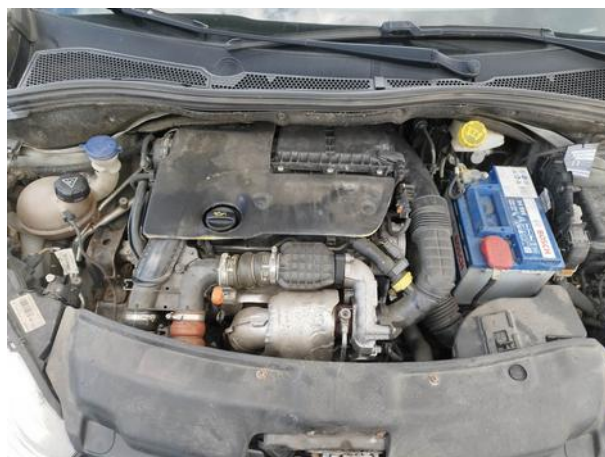









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505048



