

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202506124
Data badania – 02 lipca 2025r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: KR4WR02

Marka pojazdu: BMW
Model: SERIA 3 318I AUT
Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 146051
Nr fabryczny (VIN): WBA71DZ030FL81892
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2135
Masa własna (kg): 1570
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1998
Moc [kW]: 115.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 20.09.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR3959177
2. Data następnego badania technicznego: 10.09.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na tylną oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara

Zderzak przód: Odpryski / Wgniecenia

Lusterko wsteczne prawe: Odpryski

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Pokrywa przód: Odpryski

Drzwi LP: Odpryski / Zarysowania

Drzwi LT: Zarysowania

Szkło lusterka L: Zarysowania

Błotnik LT: Odpryski / Zarysowania / Wgniecenia

Próg L: Wgniecenia

Zderzak tył: Zarysowania

Pokrywa tył: Zarysowania

Drzwi PT: Odpryski

Drzwi PP: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 150 μm , błotnik PP - 140 μm , drzwi PP - 110 μm , drzwi TP - 100 μm , poszycie TP - 120 μm , pokrywa T - 100 μm , poszycie TL - 120 μm , drzwi TL - 110 μm , drzwi PL - 110 μm , błotnik PL - 140 μm , dach - 100 μm , próg P - 80 μm , próg L - 80 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Asystent uwagi

Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika

Czujnik deszczu

Dywaniki welurowe

Elektroniczna blokada dyferencjału

Felgi aluminiowe 17", V Spoke 775, z ogumieniem

Funkcja Auto Start Stop

Funkcja Follow-Me-Home

Gniazdo 12V

Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold

Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)

Kierownica sportowa, skórzana wielofunkcyjna

Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia, podświetlane

Klimatyzacja automatyczna, 1-strefowa

Kolumna kierownicy regulowana

Końcówki układu wydechowego podwójne, okrągłe

Listwy ozdobne - srebrny kwarc, matowe

Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
Nerki BMW, czarny grill z obramowaniem chromowanym na wysoki połysk
Obramowania szyb - czarne
Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40
Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu z aktywną ingerencją w układ kierowniczy
Oświetlenie powitalne
Podłokietnik przedni
Podłokietnik tylny
Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne
Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
Polska wersja językowa
Progi drzwiowe z emblematem BMW
Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Comfort i Sport
Przycisk Start/Stop
Reflektory przednie i tylne diodowe (LED)
Relingi dachowe, czarne
Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
Speed Limit Info
System alarmowy sterowany pilotem
System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
Szyby atermiczne
Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
Tapicerka materiałowa Hevelius
TeleServices
Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
Uchwyt na napoje
Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trąceji DTC
Usługi Concierge
Usługi ConnectedDrive
Usługi zdalne - możliwość korzystania z BMW Connected App
Ustawienia Personal Profile
Zestaw 6 głośników stereo
Zestaw głośnomówiący ze złączem Bluetooth, USB w centralnej konsoli i podłokietniku
Zestaw naprawczy do opon
Asystent parkowania, z kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i tyłu
BMW Live Cockpit Professional (Nawigacja, cyfrowe wskaźniki 12.3 cali, ekran dot. 10,25 cali)
Fotele przednie ogrzewane
Lakier metalik
Pakiet Connected Professional
In-Car Experiences
Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto
Real Time Traffic Information
Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
Lusterka boczne składane elektrycznie
Lusterko kierowcy przyciemniające się automatycznie
Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie
Systemy asystujące kierowcy
Asystent martwego pola
Ostrzeganie przed kolizją z tyłu
Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z tyłu
Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Hankook,	225/50 R17	50%
PP Letnie	Hankook,	225/50 R17	55%
TL Letnie	Hankook,	225/50 R17	55%
TP Letnie	Hankook,	225/50 R17	60%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 113 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 02 lipca 2025

.....




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202506124



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202506124



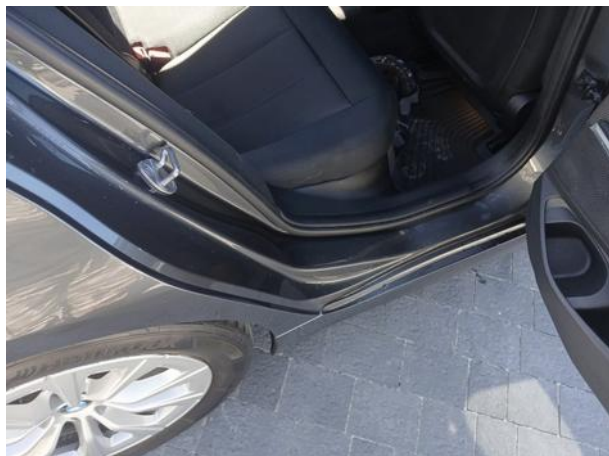

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202506124



