

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202508021
Data badania – 07 sierpnia 2025r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WND6166A

Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA
Kolor: brązowy

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 84285
Nr fabryczny (VIN): W0VBE8EV5N8038206
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1980
Masa własna (kg): 1433
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 1496
Moc [kW]: 90.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 07.04.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS 1279476
2. Data następnego badania technicznego: 07.04.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 3: 12809km, 38630km, 69541km z dnia 28.02.2025

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia brązowa.

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: lampa lewa: Pęknięcie

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Felga PP: Zarysowania

Osłona maski: uszkodzenia mechaniczne

Osłona górna silnika: uszkodzenia mechaniczne

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100 μm , błotnik PP - 90 μm , drzwi PP - 180 μm , drzwi TP - 190 μm , poszycie TP - 200 μm , pokrywa T - 90 μm , poszycie TL - 390 μm , drzwi TL - 230 μm , drzwi PL - 210 μm , błotnik PL - 90 μm , dach - 90 μm , próg L - 90 μm , próg P - 1570 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu

Czujnik deszczu

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza

Felgi aluminiowe 17

Fotel kierowcy AGR z regulacją w 8 kierunkach, z elektryczną reg. lędźwiową i reg. długości siedziska

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Fotel pasażera z regulacją wysokości

Hamulec postojowy sterowany elektrycznie

Kierownica skórzana

Kieszenie w oparciach foteli przednich

Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności

Komputer pokładowy

Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem

Lampki do czytania z tyłu

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze czarnym

Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych

Lusterko wsteczne światłoczułe

Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli

Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył

Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach

Reflektory przednie LED

Relingi dachowe ozdobne chromowane

Spojler tylny
Sterowanie radiem z kierownicy
System monitorujący ciśnienie w oponach
System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie
System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA
System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z układem utrzymania pasa ruchu
System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył
Szyba przednia akustyczna
Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu
Światła do jazdy dziennej LED
Tapicerka materiałowa łączona ze sztuczną skórą, czarna
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Tuner radia cyfrowego DAB
Tylne oparcie składane, dzielone 60:40
Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS
Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
Wskaźnik odległości do pojazdu poprzedzającego z ostrzeganiem przed kolizją i aut. hamowania
Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
Zewnętrzne listwy wzdłuż okien bocznych, chromowane, czarne słupki dachowe
Lakier metaliczny/brylantowy
Pakiet Zimowy 1

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Bridgestone, Eliten	225/45/17	45
PP - lato	Bridgestone, Eliten	225/45/17	45
TL - lato	Continental , Econtact	225/45/17	45
TP - lato	Continental , Econtact	225/45/17	45
Dojazdowe	Continental, Inflate	115/70/16	10

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 70 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 07 sierpnia 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202508021

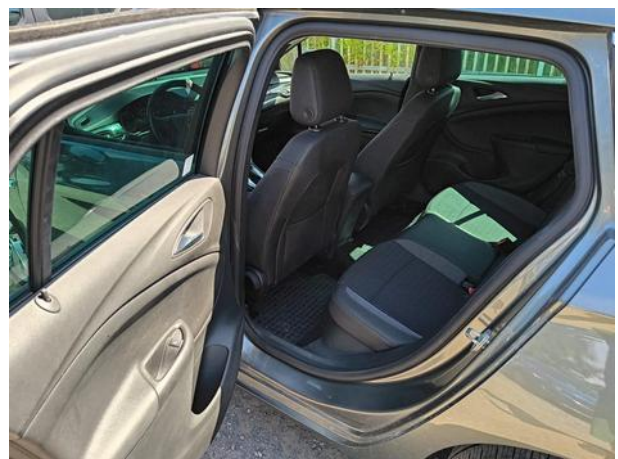

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202508021



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202508021

