

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202509014

Data badania – 03 września 2025r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK759UV

Marka pojazdu: SKODA

Model: KODIAQ 2.0 TSI 4X4 L&K DSG

Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: SUV

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 164673

Nr fabryczny (VIN): TMBLE9NS2M8061192

Rok produkcji: 2021

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2320

Masa własna (kg): 1798

Rodzaj paliwa: Benzyna

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon iskrowy

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1984

Moc [kW]: 140.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 16.07.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR3056314
2. Data następnego badania technicznego: 02.07.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga PT - zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna

Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski

Atrapa przednia: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Reflektor lewy: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski

Łotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: szyba: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania / Odpryski

Próg prawy: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Reflektor prawy: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130 μm , łotnik PP - 120 μm , drzwi PP - 100 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 130 μm , pokrywa T - 130 μm , poszycie TL - 130 μm , drzwi TL - 140 μm , drzwi PL - 130 μm , łotnik PL - 130 μm , dach - 130 μm , próg P - 120 μm , próg L - 110 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Listwa progu LP: Przetarcia

Słupki B lewy: Przetarcia

Fotel LP: Uszkodzenia mechaniczne

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Listwa progu LT: Przetarcia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia

Roleta / półka bagażnika: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zabrudzenia / Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

ADAPTIVE LANE ASSIST - adaptacyjny asystent zmiany pasa ruchu

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)

Airbag kolan kierowcy

AREA VIEW CAMERA - system kamer 360, pełne oświetlenie tylne w technologii LED (kierunek, i tab.rej)

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
Bluetooth Plus dla systemu nawigacji satelitarnej (Phone Box/ladowarka bezprzewodowa)
Care Connect (eCall – wezwanie pomocy po wypadku, poszerzony zakres kom.serwisowej, zdalny dostęp)
DCC i DRIVING MODE SELECT dla napędu 4x4 (w połączeniu z funkcją OFF-ROAD)
Dekor Piano Black z napisem L&K
DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
DRIVING MODE SELECT - dla napędu 4x4 z funkcją off-road
DRIVING MODE SELECT - wybór profilu jazdy
DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą
Dywaniki materiałowe
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
El. podnoszenie szyb - przód i tył
EMERGENCY ASSIST i TRAFFIC JAM ASSIST
ESC - system stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 19 SIRIUS z ogumieniem 235/50
Fotel kierowcy i pasażera z przodu - regulacja lędźwi
Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania
FRONT ASSIST – kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
Funkcja rozpoznawania znaków drogowych
Funkcja SmartLink - wyświetlanie informacji z telefonu na ekranie radia lub nawigacji
Funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii
Gniazdo 12V w komorze bagażnika
HBA - hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania
Immobiliser
Kłapa bagażnika bezdotykowo otwierana i zamykana
Klimatyzacja automatyczna Climatronic, 3-strefowa
Koło zapasowe - dojazdowe
Lakier metalik
Lampki (2) do czytania w technologii LED
Lampy przednie Full LED z funkcją świateł AFS, przednie światła przeciwmgłowe z funkcją CORNER
Lampy tylne w technologii LED (w tym kierunkowskazy i oświetlenie tablicy rejestracyjnej
LIGHT ASSIST (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) z czujnikiem deszczu
Lusterka boczne elektryczne, podgrzewane, składane, automatycznie przyciemniane z pamięcią
Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
Lusterka boczne w kolorze czarnym
Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych LED
Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie + czujnik deszczu
MANOEUVRE ASSIST - funkcja automatycznego hamowania podczas manewru cofania
MKB – Multi Collision Brake
MSR - system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem
Nakładki na pedały, stalowe, sportowe
Ogranicznik prędkości
Oświetlenie Ambiente
Oświetlenie przestrzeni bagażowej, element mocujący i przenośna latarka
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
Parasole w schowku drzwi kierowcy i pasażera z przodu
PEDESTRIAN MONITOR - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem (AEB)
Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
Podłokietnik dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń
Podłokietnik z przodu
Podsufitka w kolorze czarnym
RBS - osuszanie tarcz hamulcowych

Schówek na okulary
 Schówek pod fotelem kierowcy i pasażera (nieдоступny dla elektrycznie sterowanego fotela pasażera)
 SIDE ASSIST- funkcja monitorowania martwego pola z REAR TRAFFIC ALERT
 Spryskiwacze lamp przednich
 SUNSET - Szyby boczne tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane
 System nagłośnienia Canton (9 głośników, subwoofer, moc 575 W)
 System nawigacji Columbus z mapą, ekranem dotyk. 9.2 (WLAN, obsługa głosowa ICC, radio internetowe)
 Szyby boczne z przodu - dźwiękochłonne
 Światła do jazdy dziennej LED
 Światła przeciwmgielne, przód
 Tapicerka skórzana (skóra/skóra ekologiczna)
 Tempomat aktywny do 210 km/h
 TPM - system kontroli ciśnienia w oponach
 Tuner DAB+ funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej
 Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył z mocowaniem TopTether
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
 Zamek centralny z pilotem
 Dach szklany panoramiczny sterowany elektrycznie
 Fotele kierowcy i pasażera regulowane elektrycznie, z funkcją pamięci
 KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem i funkcją SAFE
 Kierownica wielofunkcyjna 2-ramienna skórzana, podgrzew (obsł. radio, telefon) z łopatkami zm.biegów
 PARK ASSIST - system wspomagania parkowania
 Rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych tylnych drzwi

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Pirelli,	235/50/R19	25%
PP Letnie	Pirelli,	235/50/R19	10%
TL Letnie	Pirelli,	235/50/R19	45%
TP Letnie	Pirelli,	235/50/R19	20%
Dojazdowe	Linglong,	145/85/R18	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 122 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 03 września 2025

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202509014



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202509014









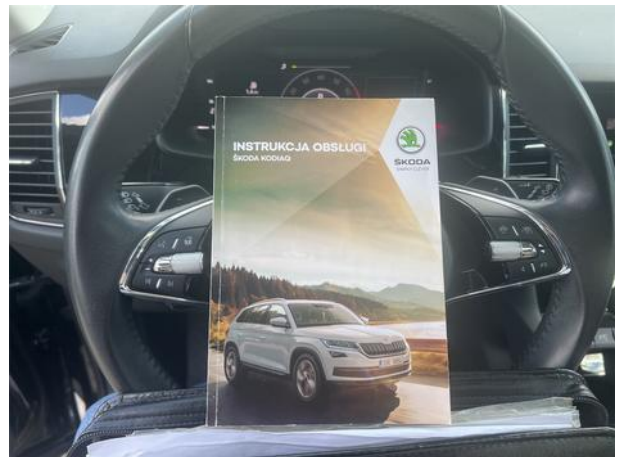





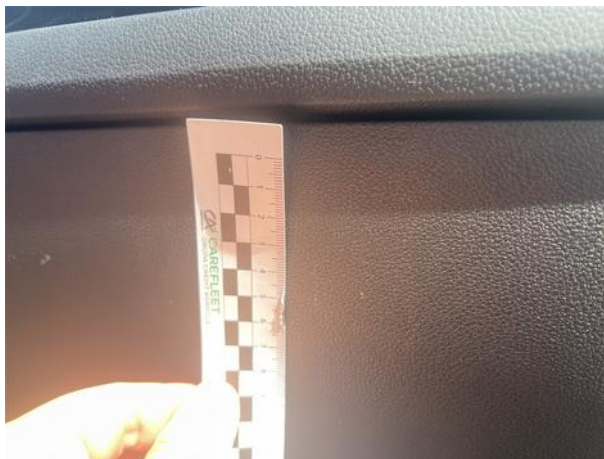

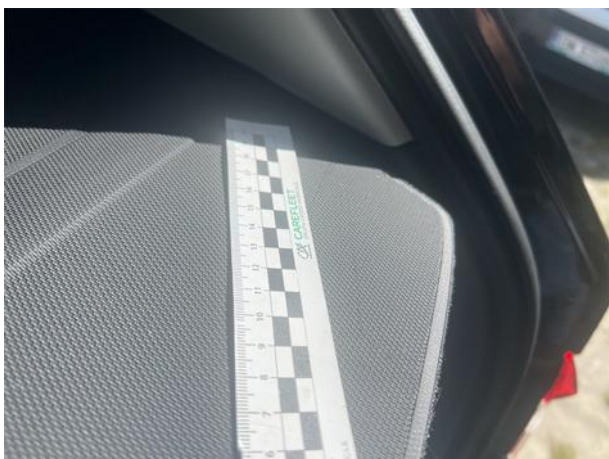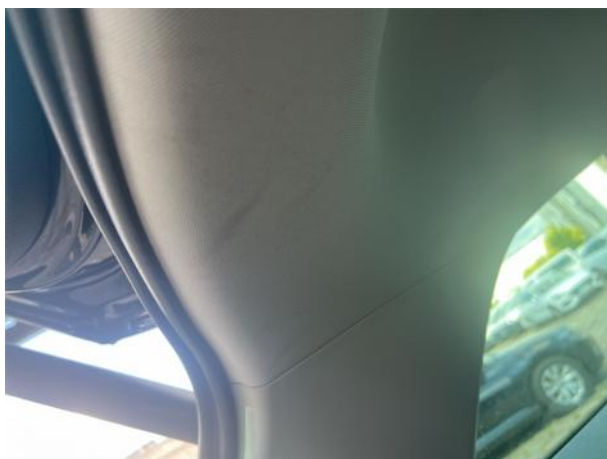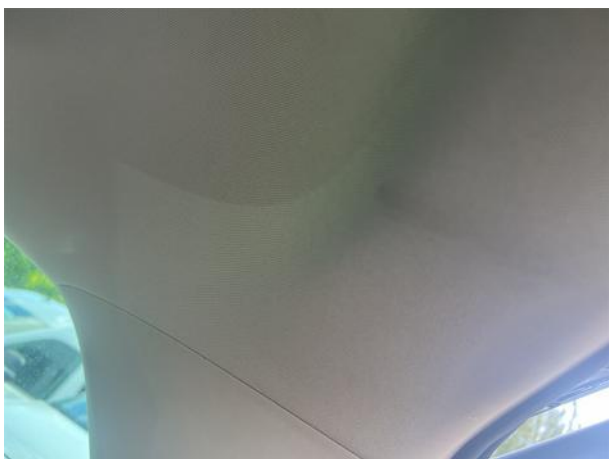











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202509014





