

„Moto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202603095
Data badania – 10 marca 2026r.
Rzeczoznawca - Marcin Stachurka

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW3WC48

Marka pojazdu: HYUNDAI
Model: I20 1.0 T-GDI PURE HATCHBACK
Kolor: BIAŁY

Oznaczenie: HYUNDAI I20 1.0 T-GDI PURE HATCHBACK

Rodzaj nadwozia: Hatchback

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 76020

Nr fabryczny (VIN): NLHBM51GAPZ303417

Rok produkcji: 2023

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.

Masa całkowita (kg): 1610

Masa własna (kg): 1097

Rodzaj paliwa: Benzyna

Norma EURO: 6

Typ silnika: ZI

Układ/liczba cyl.: R3

Pojemność [cm³]: 998

Moc [kW]: 73.50

Data pierwszej rejestracji w kraju: 02.08.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany Carefleet S. A.
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT2942857
2. Data następnego badania technicznego: 20.08.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. 1. Termin badania technicznego 2026-08-20
2. Instrukcja obsługi i Książka serwisowa - pojazd wyposażony.
3. Przebiegu pojazdu nie weryfikowano, przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 stopniowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach serwisowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki - 4 sztuki z miejscowymi zarysowaniami. Podnośnik, klucz do kół - pojazd wyposażony.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – biała. Zderzak przedni – miejscowe zarysowanie powłoki lakierowej, drobna deformacja struktury powłoki lakierowej, drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym; dokładka dolna - miejscowe zarysowania z ubytkiem tworzywa. Szyba czołowa – drobne odpryski i zarysowania na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – ubytek powłoki lakierowej z ogniskiem korozji, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Reflektory przednie - drobne zarysowania. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Lustro boczne prawe - drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne odpryski i zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne odpryski i zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania. Próg prawy - drobne odpryski i zarysowania. Zderzak tylny – drobne odpryski i zarysowania powłoki lakierowej na poszyciu zewnętrznym. Lampy tylne - drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – drobne zarysowania. Próg lewy - drobne odpryski i zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – drobne odpryski i zarysowania; wnęka drzwi - miejscowe zagięcie. Drzwi lewe przednie – drobne odpryski i zarysowania; wnęka drzwi - miejscowe zagięcia, drobne ubytki powłoki lakierowej, drobna zaprawka lakiernicza. Lustro boczne lewe - drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – ubytki powłoki lakierowej z ogniskiem korozji, drobne odpryski i zarysowania.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia:

Pokrywy komory silnika: do 114um,

Błotnika prawego: do 119um,

Drzwi prawych przednich: do 124um,

Drzwi prawych tylnych: do 119um,

Poszycia prawego tylnego: do 109um,

Dachu: do 127um,

Drzwi tyłu nadwozia: do 125um,

Poszycia lewego tylnego: do 151um,

Drzwi lewych tylnych: do 179um,

Drzwi lewych przednich: do 256um,

Błotnika lewego: do 179um.

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza, konsola środkowa, poszycia tapicerskie drzwi i wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycie tapicerskie drzwi lewych tylnych - miejscowe zarysowania z ubytkiem tworzywa. Poszycie tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Wnętrze przestrzeni bagażowej - miejscowe

zarysowania i przetarcia powierzchni poszyc. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Radioodtwarzacz fabryczny.

Asystent pasa ruchu.

Przednie układy bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie o braku uwagi kierowcy.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- System kontroli trakcji
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Sunfull SF-982	185/65R15	55%
Prawy przód	Sunfull SF-982	185/65R15	55%
Lewy tył	Sunfull SF-982	185/65R15	55%
Prawy tył	Sunfull SF-982	185/65R15	55%
Koło zapasowe	Maxxis	T125/80D15	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 109 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzecznawca , data: 12 marca 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603095

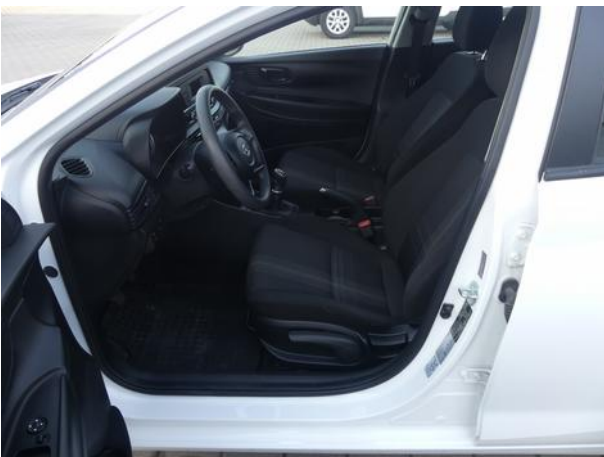

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603095

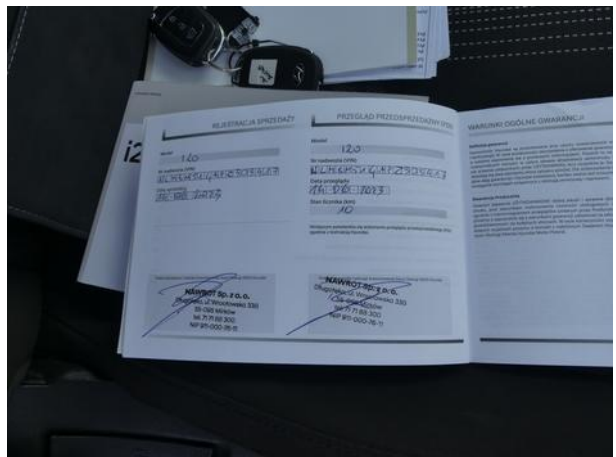

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603095





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603095





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603095



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603095



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603095

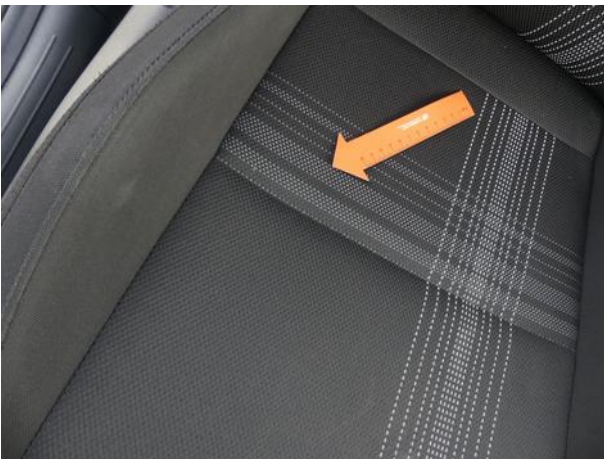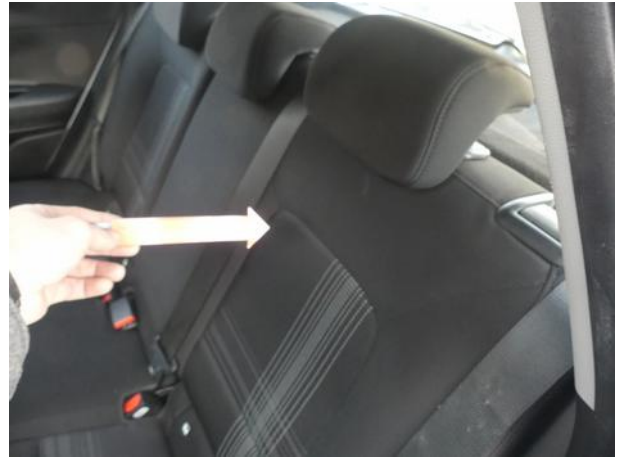









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603095

