

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202512288**  
**Data badania – 15 stycznia 2026r.**  
**Rzecznawca - Piotr Kucharski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WY236CE

Marka pojazdu: SKODA  
Model: OCTAVIA  
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 176526  
Nr fabryczny (VIN): TMBJJ7NX8NY007870  
Rok produkcji: 2021  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1960  
Masa własna (kg): 1407  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1968  
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 16.09.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR 3869176
2. Data następnego badania technicznego: 16.09.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała.

Zderzak przód: Zarysowania, Odpryski

Zderzak tył: Zarysowania, Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 152 $\mu$ m, błotnik PP - 149 $\mu$ m, drzwi PP - 133 $\mu$ m, drzwi TP - 140 $\mu$ m, poszycie TP - 146 $\mu$ m, pokrywa T - 139 $\mu$ m, poszycie TL - 136 $\mu$ m, drzwi TL - 145 $\mu$ m, drzwi PL - 143 $\mu$ m, błotnik PL - 141 $\mu$ m, dach - 143 $\mu$ m, próg L - 61 $\mu$ m, próg P - 62 $\mu$ m

**V. Wnętrze stwierdzono:** Przestrzeń ładunkowa: Zarysowania

Tapicerki foteli: Zabrudzenia, Plamy

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Blokada zamków tylnych drzwi od wewnątrz, elektryczna Bluetooth

Care Connect - 1 rok

Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST

DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych

Dekor AMBITION

Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu

DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy

Elektryczne podnoszenie szyb, przód

Elektryczne podnoszenie szyb, tył

ESP z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+

Felgi aluminiowe 17 ROTARE AERO 7,5J z ogumieniem

Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową

Front Assist - kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania

Funkcja SmartLink+

Głośniki - 8 sztuk

Gniazdo 12V w bagażniku

Haczyki na torby

Hamulec antykolizyjny - multicollision brake

Hamulec postojowy, elektromechaniczny

Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia

Kamera cofania

KESSY GO - bezkluczykowy system uruchamiania silnika

Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna

Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic  
 Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT  
 Kurtyny powietrzne  
 Lakier uni  
 Lane Assist - asystent zmiany pasa ruchu  
 LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu  
 Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia  
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane  
 Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności  
 Oświetlenie bagażnika  
 Parasolka w schowku drzwi kierowcy  
 Podłokietnik z przodu  
 Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)  
 Radio SWING (8,25'', 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych)  
 Ramka grilla chromowana  
 Relingi dachowe w kolorze czarnym  
 Roleta przestrzeni bagażowej  
 Schowek na okulary  
 Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa  
 System kontroli ciśnienia w oponach TPM  
 Światła przeciwmgielne, przyciemniane z funkcją doświetlania zakrętów  
 Tapicerka materiałowa  
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
 Tylna kanapa składana i dzielona  
 Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy  
 Wycieraczka szyby tylnej AERO  
 Zamek centralny zdalnie sterowany  
 Zestaw do naprawy przebitej opony  
 Zestaw siatek w bagażniku

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Bridgestone , Blizzak	205/55R17	20%
PP - zima	Bridgestone , Blizzak	205/55R17	20%
TL - zima	Bridgestone , Blizzak	205/55R17	50%
TP - zima	Bridgestone , Blizzak	205/55R17	50%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 75 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 15 stycznia 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202512288



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202512288




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202512288



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202512288



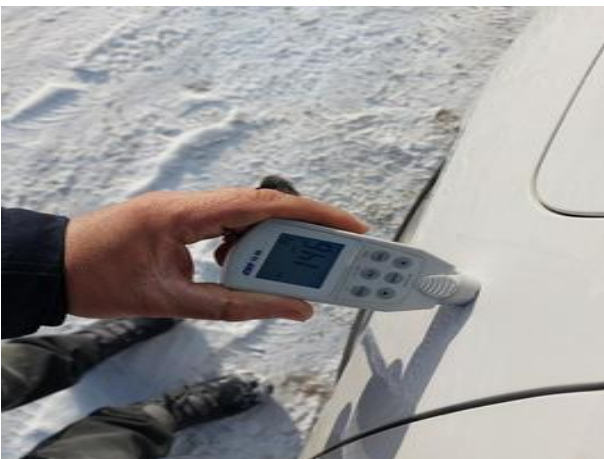









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202512288

