

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202105161

Data badania – 17 maja 2021r.

Rzecznik - Bartłomiej Kozłowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.

Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław

Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK617MU

Marka pojazdu: AUDI

Model: A6

Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 48571

Nr fabryczny (VIN): WAUZZZ4G0JN080961

Rok produkcji: 2018

Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.

Masa własna (kg): 1830

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: ZS

Układ/liczba cyl.: V6

Pojemność [cm³]: 2967

Moc [kW]: 160.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 19.03.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO1301378
2. Data następnego badania technicznego: 19.03.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA, klucz do pojazdu rozładowany.
)

4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna.

WYNIKI BADANIA :

- I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.
- II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.
- III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcz koła PP - zarysowania. Obręcz koła TP - zarysowanie. Obręcz koła TL - zarysowania. Obręcz koła PL - drobne zarysowanie. Skrzynia biegów – automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuki, stalowe koło zapasowe.
- IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia - czarna typu uni. Szyba czołowa - drobne odpryski. Dach - odprysk. Pokrywa P - odpryski. Zderzak P - zarysowania, wgniecenie, odpryski, zaprawka lakiernicza. Błotnik PP - zarysowania. Lusterko P - zarysowanie. Nakładka progu P - zarysowania. Błotnik TP - odprysk. Zderzak T - zarysowania, zaprawka lakiernicza, drobne wgniecenie. Drzwi PL zarysowanie.
- Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: błotnik PP - do 130 mikrometrów, drzwi PP - do 130 mikrometrów, drzwi TP - do 130 mikrometrów, błotnik TP - do 120 mikrometrów, pokrywa P - do 140 mikrometrów, dach - do 130 mikrometrów, pokrywa T - do 140 mikrometrów, błotnik PL - do 130 mikrometrów, drzwi PL - do 130 mikrometrów, drzwi TL - do 140 mikrometrów, błotnik TL - do 130 mikrometrów.
- V. Wnętrze stwierdzono:** Fotel kierowcy - drobne zabrudzenie. Podłokietnik - zarysowania z ubytkiem tapicerki. Podsufitka - zabrudzona. Fotel kierowcy - zarysowania, rozdarcie, zabrudzenie. Wykładzina podłogi - drobne zabrudzenie. Tunel środkowy - zarysowania, rozdarcie. Nakładka pokrywy T - zarysowania. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.
- VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Lampy e technologii LED Audi Matrix. Asystent parkowania. Asystent świateł drogowych. Czujnik zmierzchu. Lane assist. Tempomat adaptacyjny z radarem kolizji przód. Nagłośnienie Bose.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Alarm
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik deszczu

- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dywaniki welurowe
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie sterowane elektrycznie
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna □ Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane
- Nawigacja
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Radio CD
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Spryskiwacze lamp przednich
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka skórzana
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Michelin	225/55R17	50%
PP lato	Michelin	225/55R17	50%
TL lato	Michelin	225/55R17	50%
TP lato	Michelin	225/55R17	50%
zapas	Hankook	T145/60R20	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 133 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 18 maja 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161

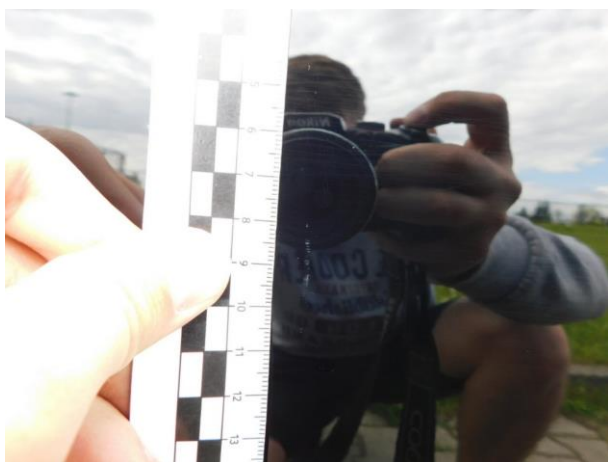

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161

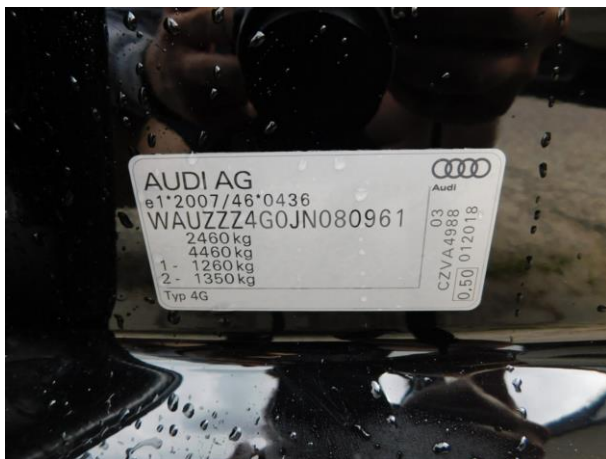

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161





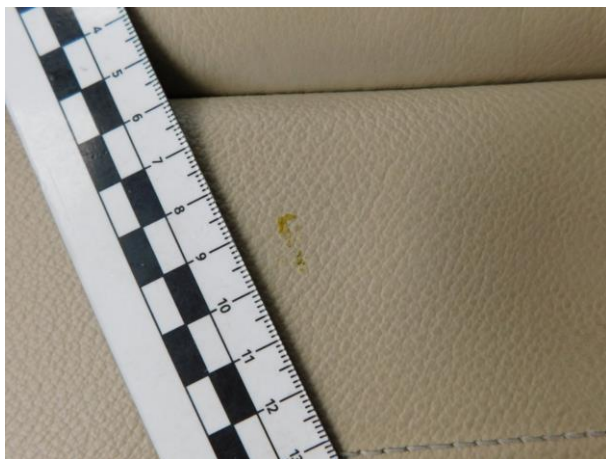

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161

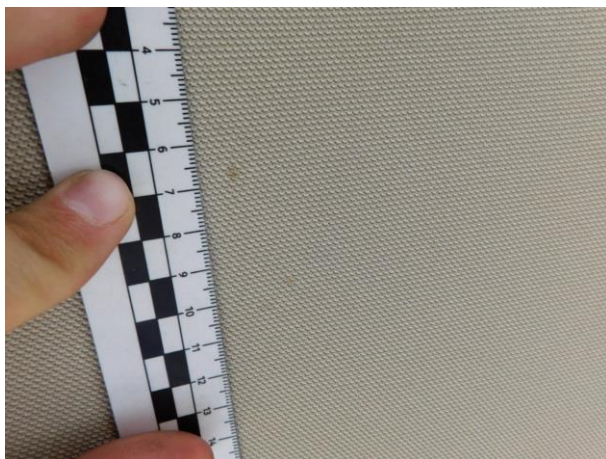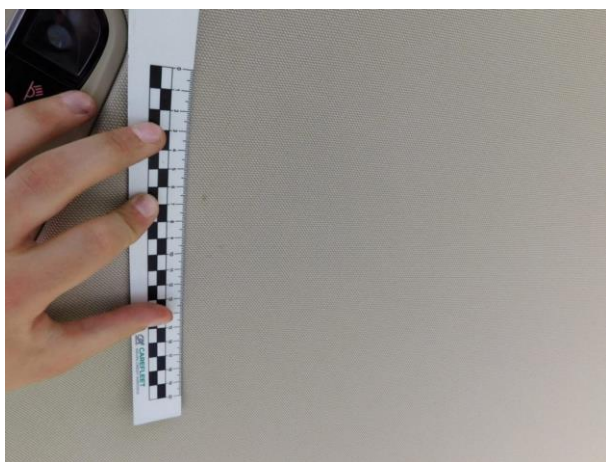






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161








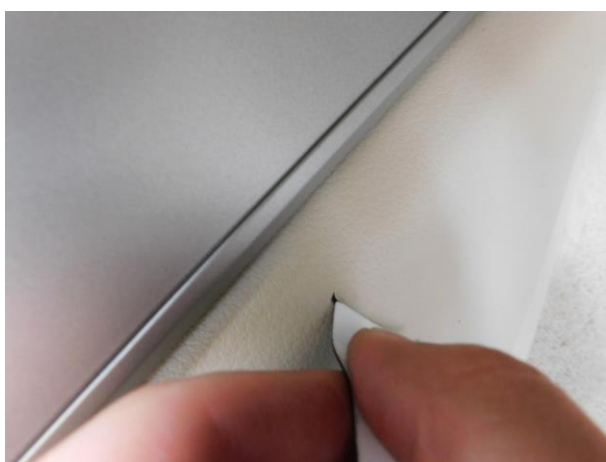


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161




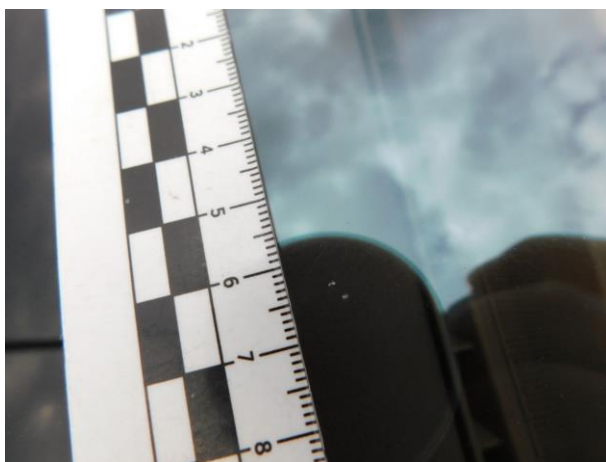

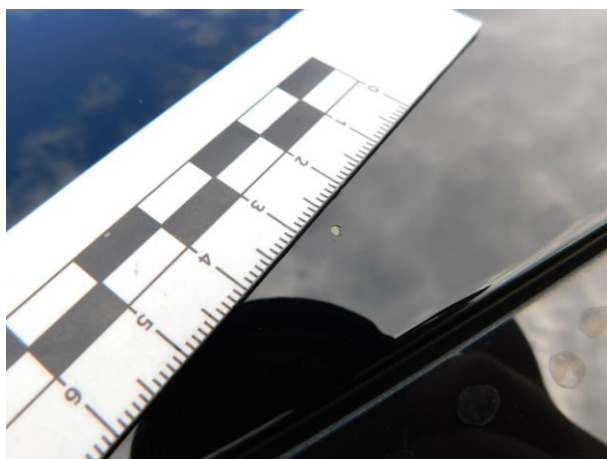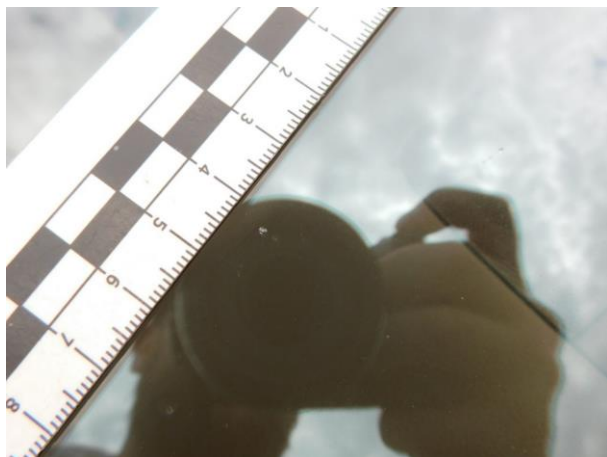

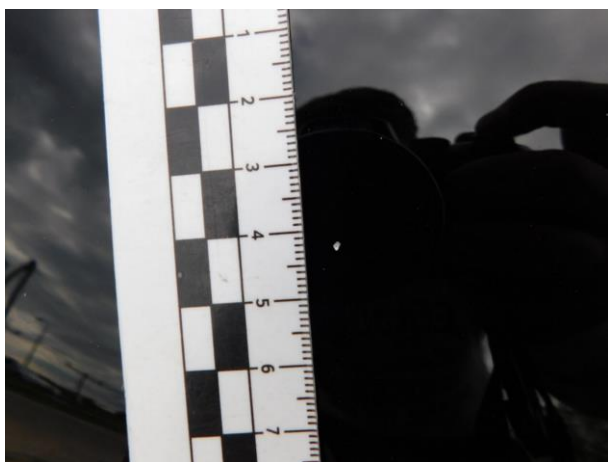

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161

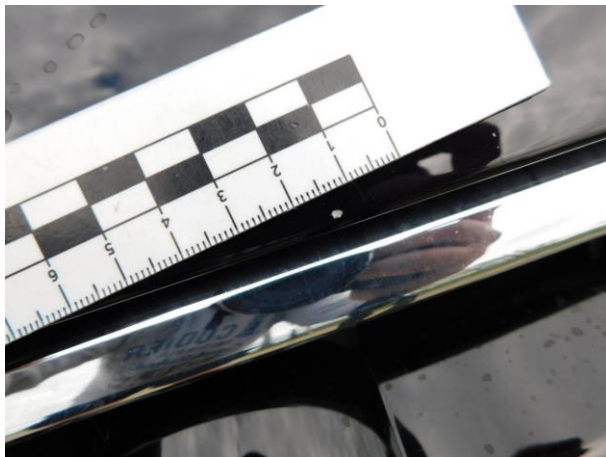






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161







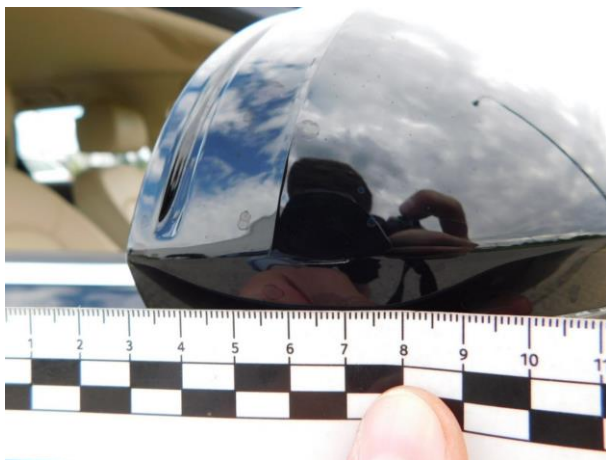

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161

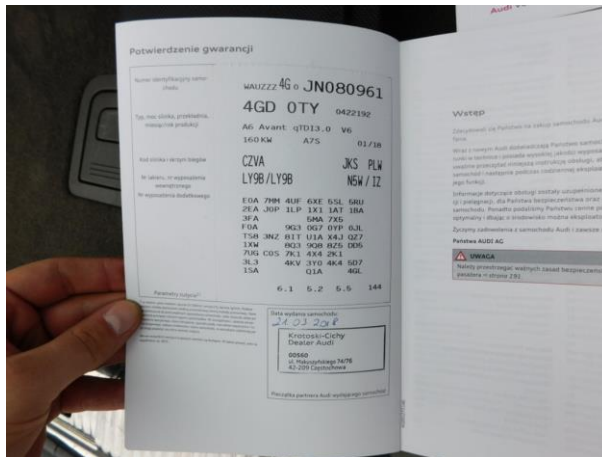

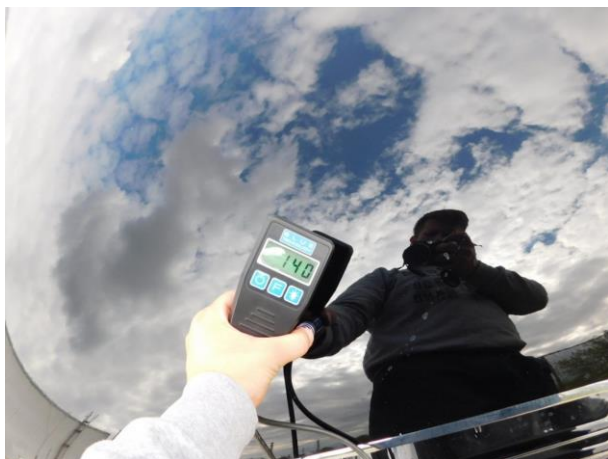

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105161



