

„APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”

Licencja infoekspert, eurotaxglass's
55-040 Tyniec Mały, ul. Piaskowa 6

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202107146

Data badania – 22 lipca 2021r.

Rzeczoznawca - Marcin Stachurka

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW7F331

Marka pojazdu: FORD
Model: MONDEO 2.0 TDCI GOLD X KOMBI
Kolor: CZARNY

Oznaczenie: FORD MONDEO 2.0 TDCI GOLD X (TREND) KOMBI

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: OSOBOWY

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 227667

Nr fabryczny (VIN): WF0FXXWPCFGG59291

Rok produkcji: 2016

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.

Masa całkowita (kg): 2330

Masa własna (kg): 1522

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: ZS

Układ/liczba cyl.: R-4

Pojemność [cm³]: 1997

Moc [kW]: 110.30

Data pierwszej rejestracji w kraju: 06.06.2016

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
PL. ORLĄT LWOWSKICH 1
53-605 WROCŁAW

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAM 2339743
2. Data następnego badania technicznego: 29.05.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Oba klucze z pilotami centralnego zamka.)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. 1. Termin badania technicznego: 2022.05.29.
2. Książka serwisowa z wpisami przy stanie drogomierza: 6km, 28866km, 60838km, 91285km, 121446km, 150500km.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch silnika w warunkach parkingowych w normie. Zwiększona głośność pracy silnika. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Sprzęgło zużyte ponadnormatywnie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcz kół ze stopów lekkich - 4 sztuki, miejscowo zarysowane. Obręcz koła zapasowego - salowa.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – czarna. Zderzak przedni – zarysowania po stronie lewej na odcinkach ok 60mm, 12mm, 5mm, 22mm, drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – odpryski lakieru z ogniskami korozji o średnicy 3-7mm, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Reflektor lewy - głębokie zarysowania klosza na powierzchni ok 130x60mm. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – dwa zagięcia punktowe, drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – dwa zagięcia punktowe, drobne zarysowania. Zderzak tylny – zagięcia dolnej nakładki na odcinkach ok 15mm oraz 10mm, drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – zagięcie punktowe, drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – zagięcie punktowe, drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – zagięcie punktowe, drobne zarysowania. Lusterko lewe - pęknięta obudowa. Błotnik lewy – liczne zarysowania na odcinkach ok 65mm oraz 40mm, miejscowe zagięcie, drobne zarysowania. Dach – zagięcie na odcinku ok 50mm, zagięcie punktowe, liczne odpryski lakieru z ogniskami korozji, drobne zarysowania. Słupki lewy przedni - odprysk lakieru z ogniskiem korozji. Próg lewy - zarysowania na odcinkach ok 5mm oraz 70mm. Powiększona grubość powłoki lakierowej błotnika lewego: do 205µm. Zmierzona grubość powłoki lakierowej pozostałych zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 148µm.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Przebarwienie w górnej części deski rozdzielczej. Niefabryczne uchwyty zamontowane na ramce radia. Tapicerka drzwi tyłu nadwozia - głębokie zarysowania. Tapicerka siedziska kanapy tylnej - wypalona dziura o średnicy ok 10mm. Wykładzina podłogi - liczne punktowe przypalenia. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Radioodtwarzacz CD fabryczny.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy

- Felgi aluminiowe
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Radio CD
- Relingi dachowe
- Szyba czołowa ogrzewana
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Hankook Ventus Prime 3	215/60R16	65%
Prawy przód	Hankook Ventus Prime 3	215/60R16	65%
Lewy tył	Michelin Energy Saver	215/60R16	85%
Prawy tył	Michelin Energy Saver	215/60R16	85%
Zapas	Maxxis	125/80/16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 126 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzeczoznawca , data: 29 lipca 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107146



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107146

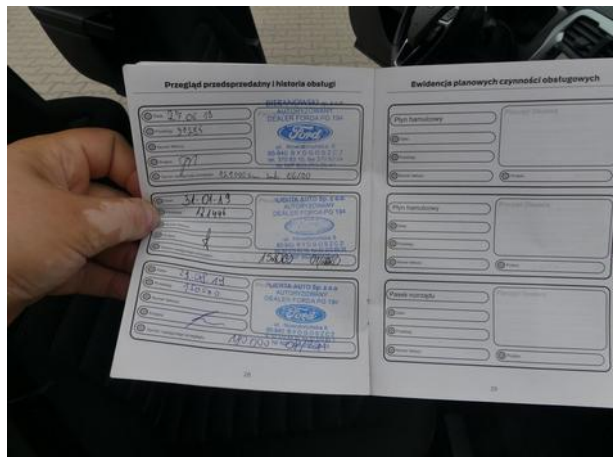





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107146



