

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202107212
Data badania – 28 lipca 2021r.
Rzeczoznawca - Bartłomiej Kozłowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW509XW

Marka pojazdu: BMW

Model: X5

Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: SUV

Rodzaj pojazdu: osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 104523

Nr fabryczny (VIN): WBALS010X00V49370

Rok produkcji: 2017

Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.

Masa własna (kg): 2040

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: ZS

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1995

Moc [kW]: 170.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 08.08.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN3368520z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 29.07.2022r.

3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA, TRZECI PILOT WEBASTO)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuki. Opony RunFlat.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - czarna z efektem metalicznym. Pokrywa P - odpryski. Dach - odprysk. Zderzak P - odprysk, zarysowania. Lusterko P - zarysowania. Drzwi PP - zarysowania, odpryski, wgniecenie. Drzwi TP - odpryski, zarysowania. Błotnik TP - zarysowania. Kanapa T - zabrudzenie. Zderzak T - wgniecenie, zarysowania. Pokrywa T - zarysowania, wytarcia powłoki lakierniczej od pokrywy szyby. Błotnik TL - zarysowania, odprysk, wgniecenie. Listwa nadkola TL - zarysowania. Drzwi TL - zarysowanie. Drzwi PL - zarysowania, odpryski. Klamka drzwi PL - zarysowania. Błotnik PL - zarysowanie. Lusterko L - zarysowania. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: błotnik PP - tworzywo, drzwi PP - do 90 mikrometrów, drzwi TP - do 100 mikrometrów, błotnik TP - do 100 mikrometrów, pokrywa P - do 110 mikrometrów, dach - do 110 mikrometrów, pokrywa T - do 100 mikrometrów, błotnik PL - tworzywo, drzwi PL - do 90 mikrometrów, drzwi TL - do 100 mikrometrów, błotnik TL - do 110 mikrometrów.

V. Wnętrze stwierdzono: Nakładka progu prawa - drobne zarysowania. Pas bezpieczeństwa kanapy T - zabrudzony. Boczek drzwi TL - wgniecenie. Fotel kierowcy - drobne spękania tapicerki. Deska rozdzielcza - zarysowanie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Reflektory Led

Asystent świateł drogowych

Czujnik kolizji

Ogrzewanie postojowe

Bluetooth

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Automatyczna skrzynia biegów

- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dywaniki welurowe
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Elektrycznie regulowany fotel pasażera
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Hak
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Kolumna kierownicza sterowana elektrycznie
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane
- Nawigacja
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- Radio CD
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Spryskiwacze lamp przednich
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka skórzana
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Złącze Aux-in

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Goodyear	255/55R18	60%
PP lato	Goodyear	255/55R18	60%

TL lato	Goodyear	255/55R18	60%
TP lato	Goodyear	255/55R18	60%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 134 fotografii cyfrowych.



Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.



Rzecznawca , data: 17 sierpnia 2021

.....








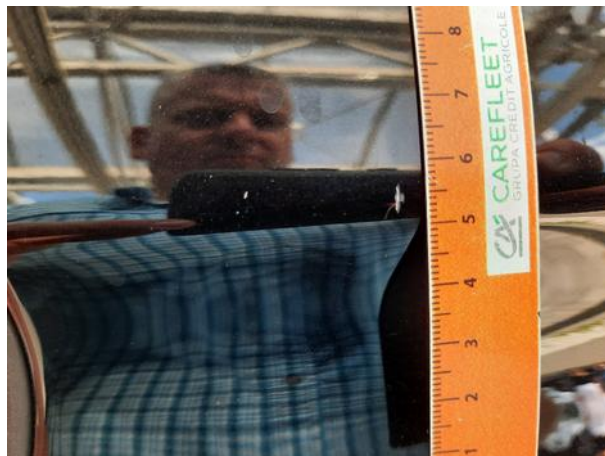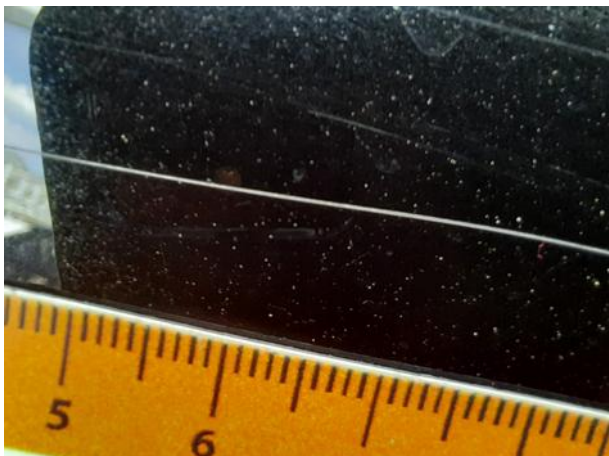


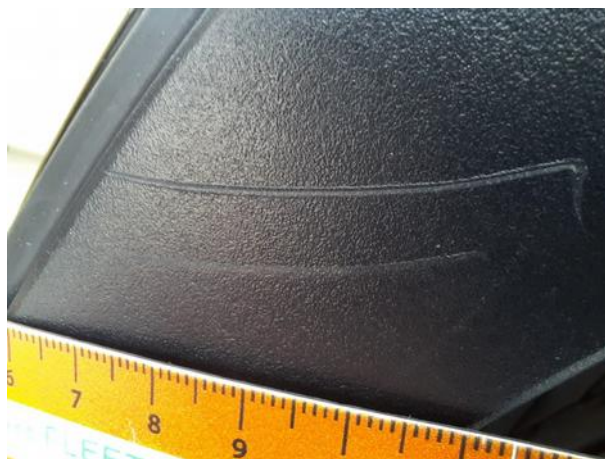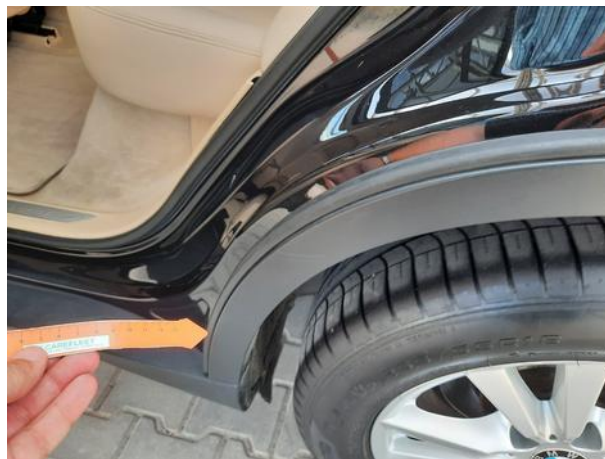







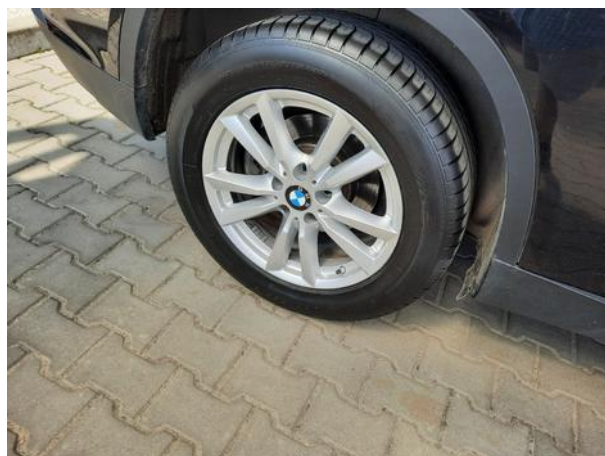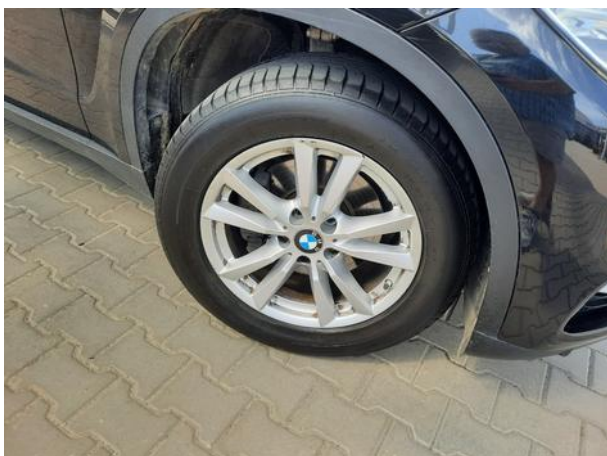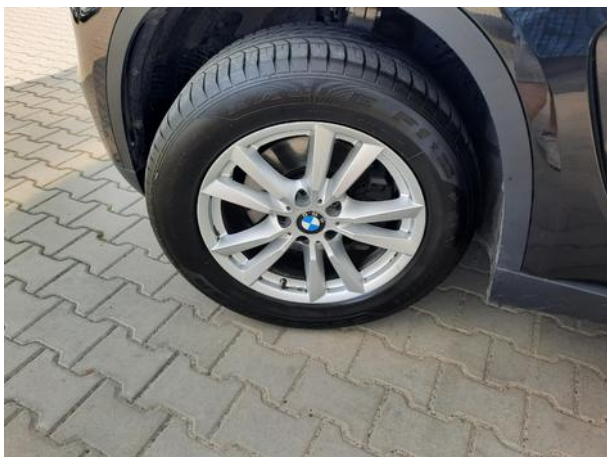


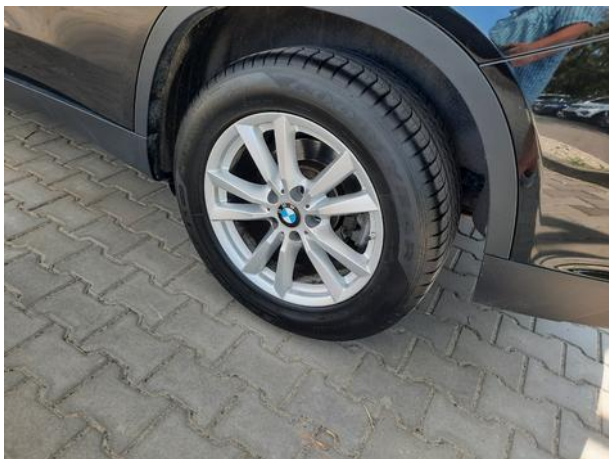

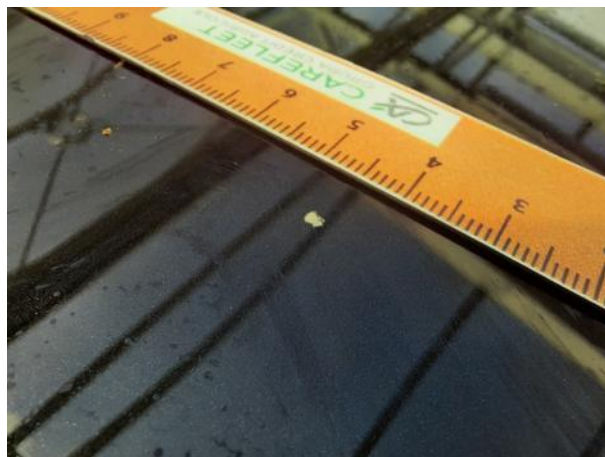



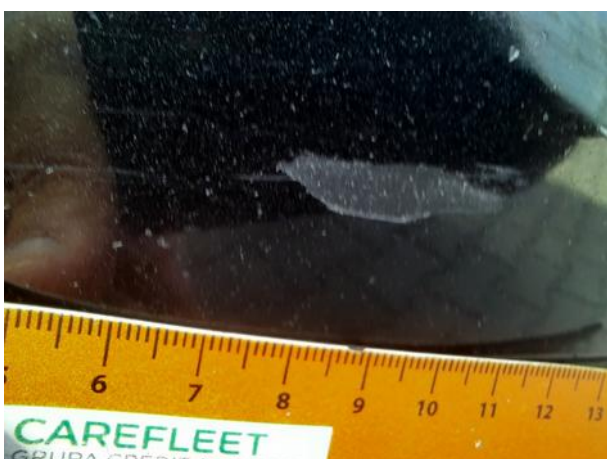




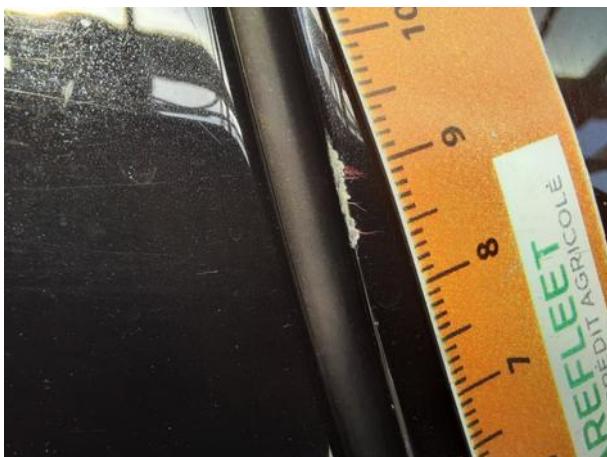



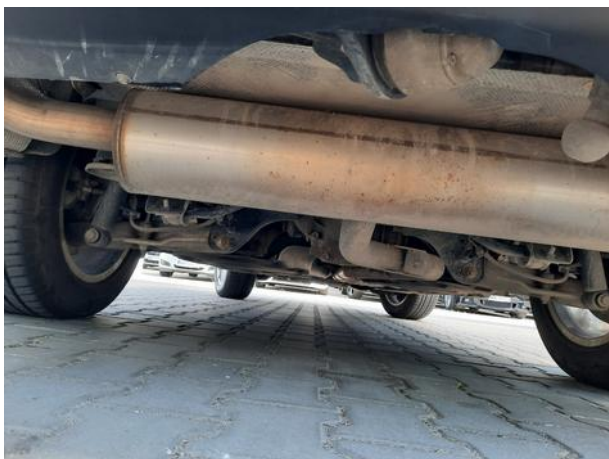

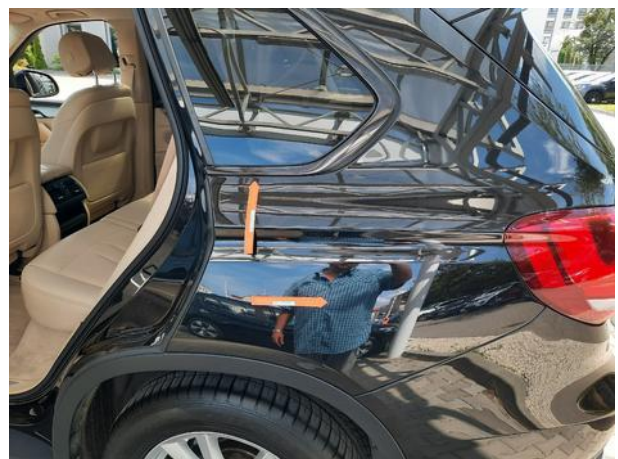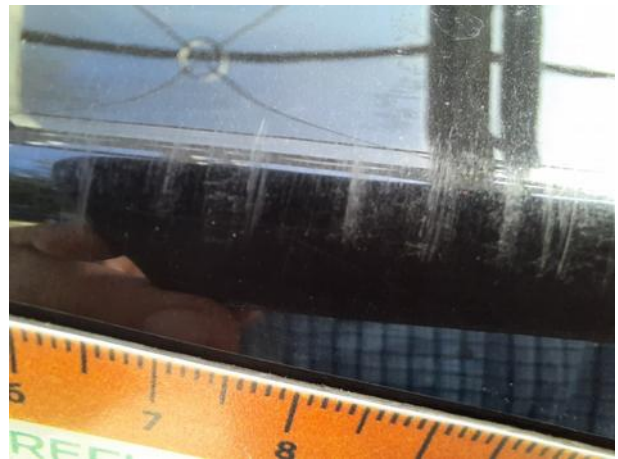

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107212

