

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202306264
Data badania – 30 czerwca 2023r.
Rzecznawca - Mateusz Gumkowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW1HU50

Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA
Kolor: Srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 130592
Nr fabryczny (VIN): W0VBD8EU1L8015643
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1945
Masa własna (kg): 1351
Ładowność (kg): 594
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1496
Moc [kW]: 77.00

Data pierwszej rejestracji za granicą: 12.02.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ 0920134
2. Data następnego badania technicznego: 31.01.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 3: 29036 km, 64940 km, 98008 km dnia 05-09-2022

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga PL – zarysowany kołpak. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna.

Zderzak przód: Urwanie zaczepu / Mocowanie
Pokrywa przednia: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski
Szyba czołowa: Odpryski
Drzwi LP: poszycie: Odpryski
Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania
Próg lewy: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania
Drzwi LT: poszycie: Odpryski
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: poszycie: Brak logo
Zderzak tył: Zdeformowanie / Wgniecenie
Drzwi PT: poszycie: Odpryski
Próg prawy: Zarysowania
Drzwi PP: poszycie: Odpryski
Lusterko wsteczne prawe: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100 μm , błotnik PP - 100 μm , drzwi PP - 100 μm , drzwi TP - 100 μm , poszycie TP - 100 μm , pokrywa T - 100 μm , poszycie TL - 100 μm , drzwi TL - 100 μm , drzwi PL - 100 μm , błotnik PL - 100 μm , dach - 100 μm , próg P - 90 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

Kokpit: Zarysowania / Uszkodzenie schowka
Tunel środkowy: Zarysowania
Słupki A lewy: Zarysowania
Tapicerka drzwi LP: Zarysowania / Zabrudzenia
Wykładzina LP: Zabrudzenia
Słupki B lewy: Przetarcia
Tapicerka drzwi LT: Zabrudzenia
Wykładzina LT: Zabrudzenia
Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia
3 rząd foteli: Uszkodzenia mechaniczne
Brak zabezpieczeń do isofix

Podsufitka / część bagażowa: Otwory / Pęknięcia / Zabrudzenia
Tapicerka pokrywy
bagażnika / drzwi tyłu:
Zarysowania
Roleta / półka bagażnika: Zarysowania / Zabrudzenia
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania / Zabrudzenia
Tapicerka drzwi PT: Zarysowania
Listwa progu PT: Zarysowania
Fotel PP: Zabrudzenia
Wykładzina PP: Zabrudzenia
Słupek B prawy: Przetarcia
Tapicerka drzwi PP: Zarysowania / Zabrudzenia
Słupek A prawy: Zarysowania

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu

Czujnik deszczu
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza
Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Kierownica skórzana
Komputer pokładowy
Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
Lampki do czytania z tyłu
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia
Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych
Lusterko wsteczne światłoczułe
Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli
Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń
Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach
Relingi dachowe, czarne
Spojler tylny
Sterowanie radiem z kierownicy
System monitorujący ciśnienie w oponach
System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA
System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył
Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu
Światła do jazdy dziennej LED
Tapicerka materiałowa Talino, czarna
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Tylne oparcie składane, dzielone 60:40
Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS
Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
Alarm
Koło zapasowe dojazdowe
Lakier metaliczny/brylantowy
Fotel kierowcy AGR z regulacją w 8 kierunkach, z elektryczną reg. lędźwiową i reg. długości siedziska
Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności
Szyby tylne przyciemniane

VII. Wyposażenie dodatkowe:**VIII. Ogumienie :**

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Letnie	Falken Sincera	205/55/16	45
Letnie	Falken Sincera	205/55/16	45
Letnie	Falken Sincera	205/55/16	45
Letnie	Falken Sincera	205/55/16	45
Letnie-dojazdowe	Continental Inflate	115/70/16	5


Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 118 fotografii cyfrowych.




Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzecznik , data: 06 lipca 2023



.....

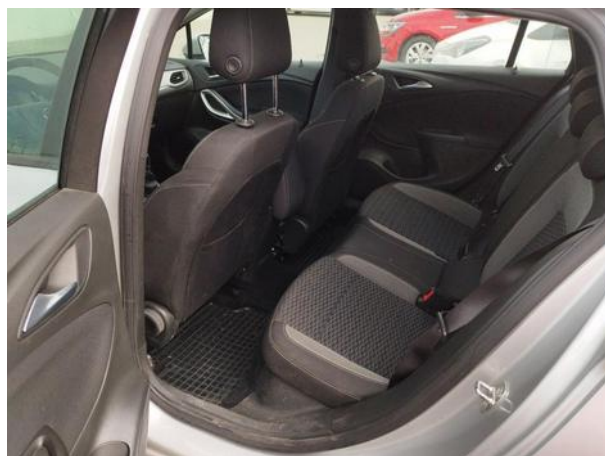



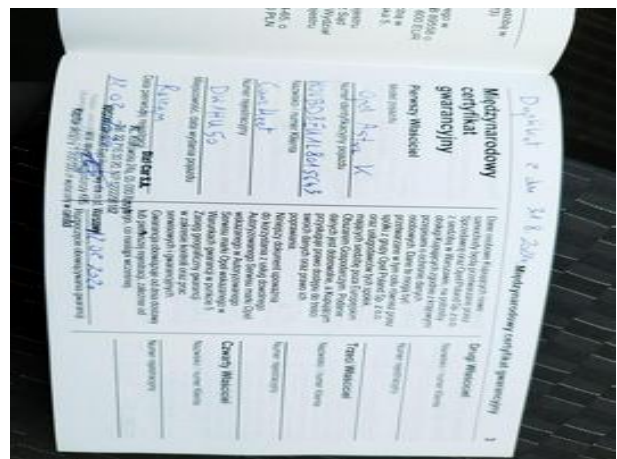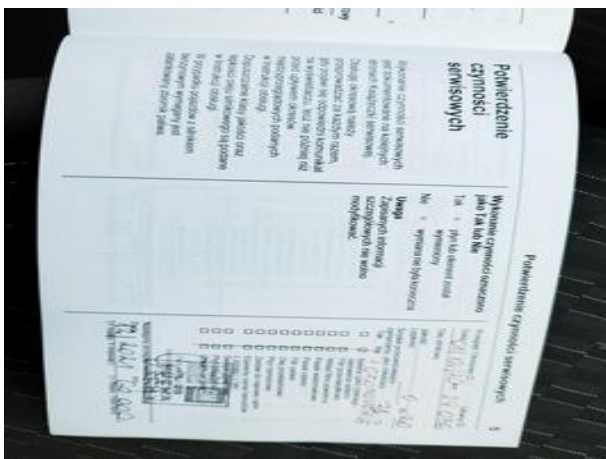
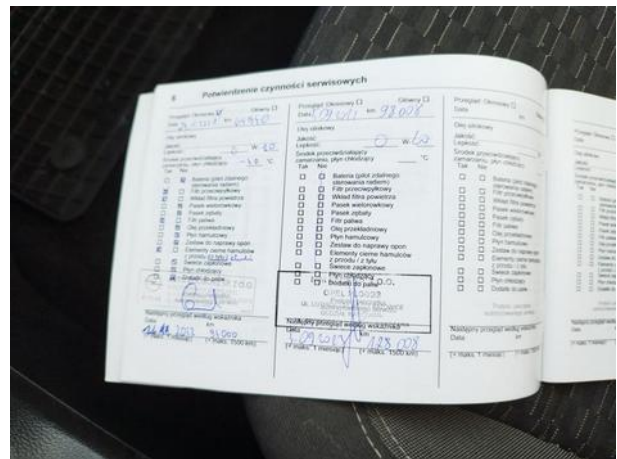



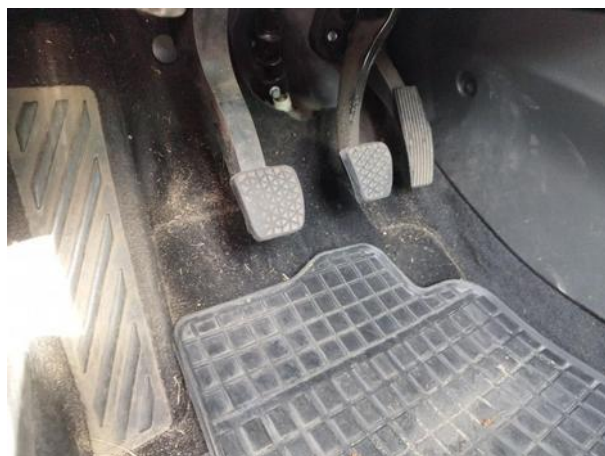


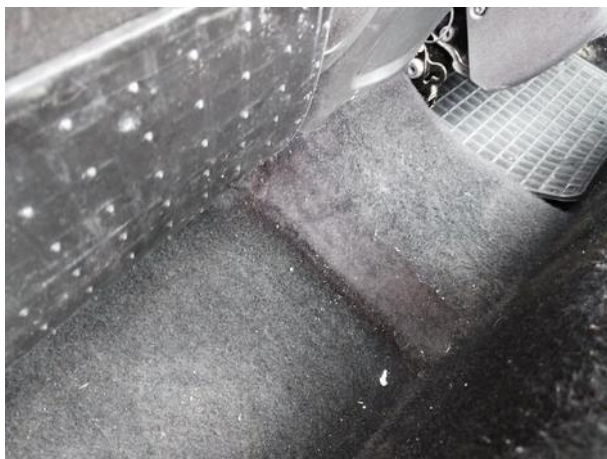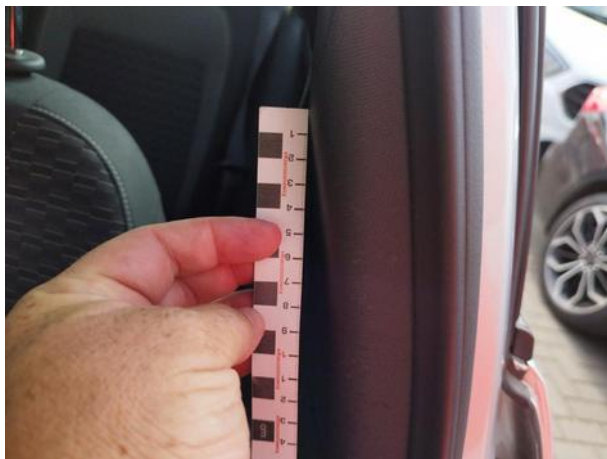






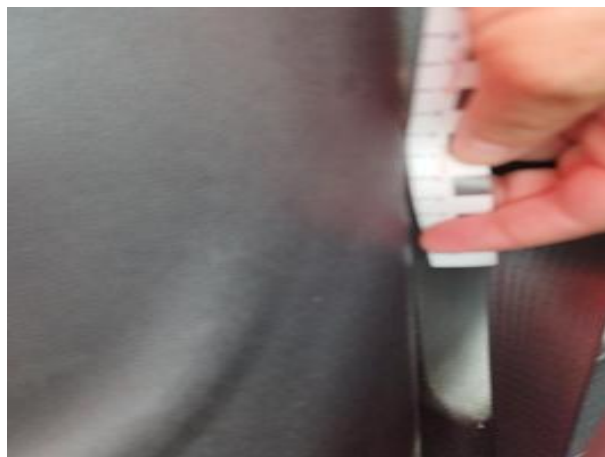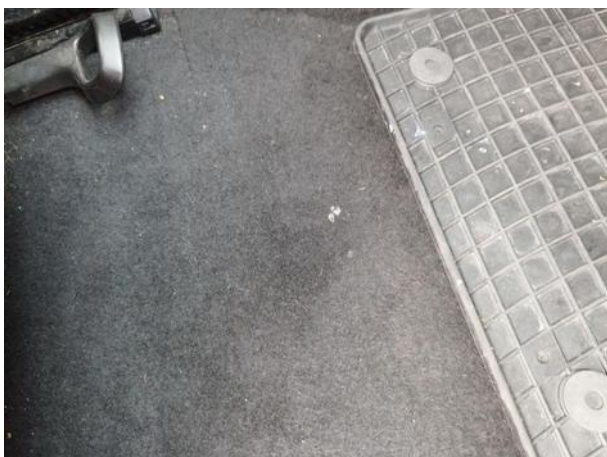

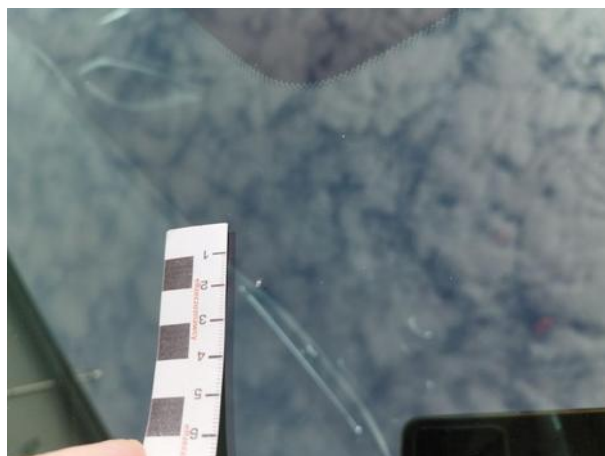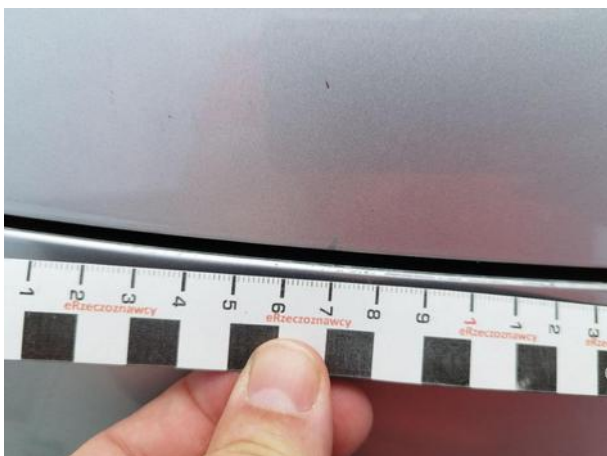





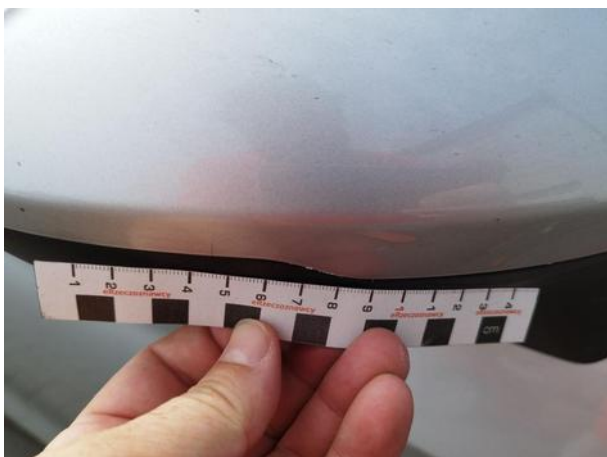

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202306264

