

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202308211

Data badania – 08 września 2023r.

Rzecznawca - Michał Kłosowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW104YX

Marka pojazdu: OPEL

Model: ASTRA V 1.6 CDTI ENJOY S&S

Kolor: Biały

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 117887

Nr fabryczny (VIN): W0VBD8EF0K8063702

Rok produkcji: 2019

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 1930

Masa własna (kg): 1369

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: Zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1598

Moc [kW]: 81.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 14.10.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 4532068
2. Data następnego badania technicznego: 04.10.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 3: 31476km, 60590km, 90250km z dnia 25.03.2022r.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom ciecicy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga PL - zarysowania, Felga TL - zarysowania, Felga TP - zarysowania, Felga PP - zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała. Zderzak P - zarysowania, odpryski, Pokrywa P - odpryski, Dach - odpryski, Rama dachu P - odprysk, Drzwi TL - wgniecenie, odpryski, Pokrywa T - zarysowanie, Klamka drzwi PP - odpryski, Drzwi PP - odprysk.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: Pokrywa P - 110µm, Błotnik PP - 310µm, Błotnik PL - 120µm, Drzwi PP - 200µm, Drzwi PL - 110µm, Drzwi TP - 180µm, Drzwi TL - 110µm, Ściana TP - 240µm, Ściana TL - 110µm, Pokrywa T - 120µm, Dach - 110µm, Próg L - 80µm, Próg P - 70µm.

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel PL - zabrudzenia, Tapicerka drzwi TP - zarudzenia, zarysowania, Schowek pasażera - zarysowania. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby, tył

Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa

ESP + TCS

Kierownica skórzana

Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach

Komputer pokładowy

Lakier uni

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane

Lusterka boczne w kolorze nadwozia

Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli

Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń

Przyciski sterowania na kierownicy

Relingi dachowe, czarne

Spojler tylny

System monitorujący ciśnienie w oponach

System multimedialny R4.0 IntellLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali)

Światła do jazdy dziennej LED

Tapicerka materiałowa czarna

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Tylne oparcie składane, dzielone 60:40

Układ wspomagania ruszania pod górę HSA

Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy

Alarm, pakiet

Alarm

Pakiet Oświetlenie Wnętrza

Felgi aluminiowe 16
Pakiet Enjoy Biznes
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności
Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
Pakiet Dobrej Widoczności
Pakiet Oświetlenie Wnętrza
Światła przeciwmgielne z przodu
Pakiet Fotel Ergonomiczny Kierowcy
Fotel kierowcy regulowany w 8 kierunkach
Fotel kierowcy z elektryczną regulacją lędźwiową w 4 kierunkach
Fotel kierowcy z regulacją długości siedziska
Kieszenie w oparciach foteli przednich

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Continental	205/55/R16	40%
PP lato	Continental	205/55/R16	40%
TL lato	Continental	205/55/R16	33%
TP lato	Continental	205/55/R16	33%
koła zapasowe dojazdowe	Continental	115/70/R16	Brak danych

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 72 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 08 września 2023

.....




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308211

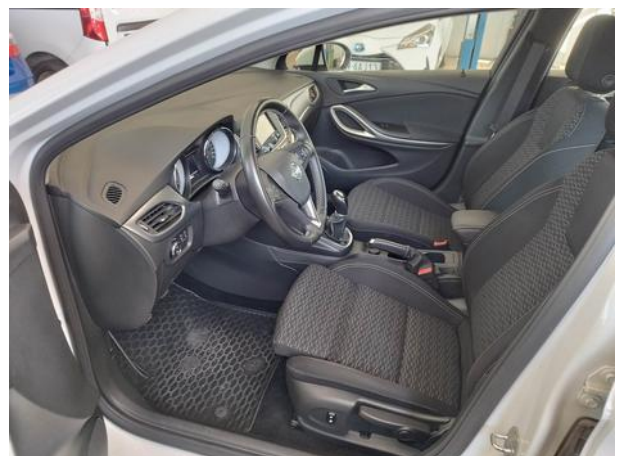

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308211



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308211

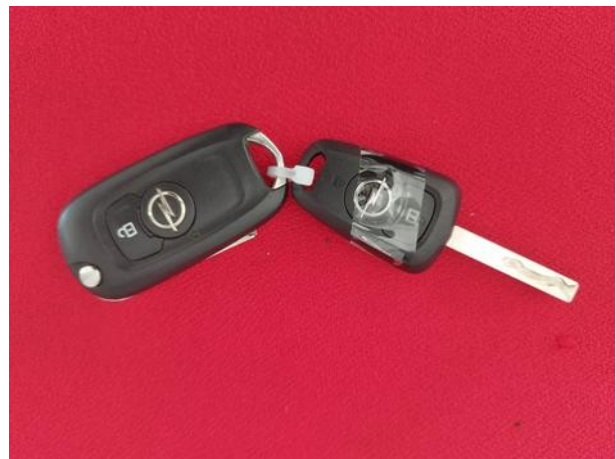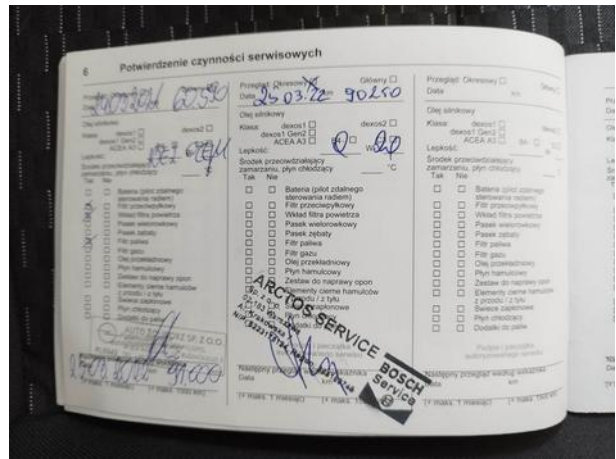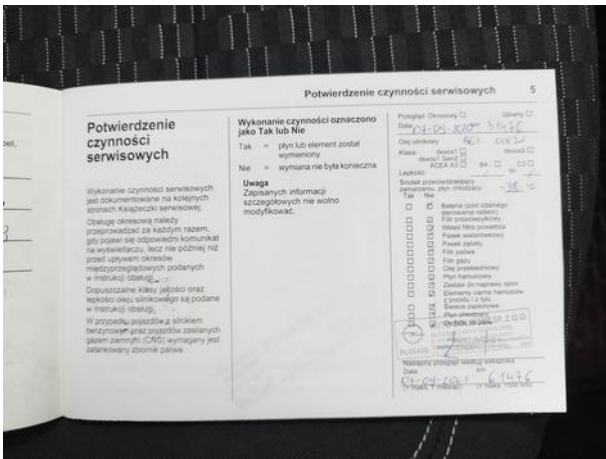









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308211

