

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202011078
Data badania – 09 listopada 2020r.
Rzeczoznawca - Bartłomiej Kozłowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW249XV
Marka pojazdu: KIA
Model: CEE'D
Kolor: SREBRNY

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 166293
Nr fabryczny (VIN): U5YHN816AHL219072
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.
Masa własna (kg): 1314
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1582
Moc [kW]: 100.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 23.06.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN2695623
2. Data następnego badania technicznego: 23.06.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 27964km, 57999km, 87269km, 117148km, 147052km, , ostatni w dniu 30.04.2020r,
Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym: poziom emisji spalin EURO 6,

Komunikat czujnika ciśnienia w ogumieniu oraz niski poziom płynu do spryskiwacza na desce wskaźników

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuki, stalowe 1 sztuka - zapas. Felgi posiadają zarysowania. Felga TP - zarysowanie z ubytkiem materiału.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia: srebrna z efektem metalicznym.

Pokrywa silnika - odpryski, zarysowania

Szyba czołowa - odpryski

Reflektor P - zarysowania

Spojler zderzaka P - zarysowania

Drzwi TP - zarysowania

Próg prawy - zarysowania

Słupki B lewy - zarysowania, wgniecenia, wgniecenia z uszkodzeniem warstwy lakierowej

Zderzak P - zarysowania

Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznzych:

pokrywa silnika – do 90 μm

blotnik pp - do 90 μm

drzwi pp - do 90 μm

drzwi tp - do 90 μm

blotnik tp - do 90 μm

pokrywa bagażnika - do 90 μm

dach - do 90 μm

blotnik tl - do 800 μm

drzwi tl - do 300 μm

drzwi pl - do 200 μm

blotnik pl – do 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Boczek drzwi PL - zarysowania

Kierownica - zarysowanie

Drążek zmiany biegów - wytarcie

Tunel środkowy - zarysowanie

Schówek deski rozdzielczej - zarysowanie

Boczek drzwi TL - zarysowania

Kanapa T - zarysowanie

Podsufitka - zabrudzenie

Wykładzina bagażnika - zarysowania

Tapicerka pokrywy bagażnika - zarysowania

Wnętrze bagażnika - zabrudzenia, zarysowania

Nakładka słupka C L - zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono:

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dywaniki gumowe
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Radio CD
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
pl lato	CONTINENTAL	205/55R16	100%
pp lato	CONTINENTAL	205/55R16	100%
tl lato	CONTINENTAL	205/55R16	100%
tp lato	CONTINENTAL	205/55R16	83%
ZAPAS	DUNLOP	T125/80D16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 107 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 17 listopada 2020

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011078

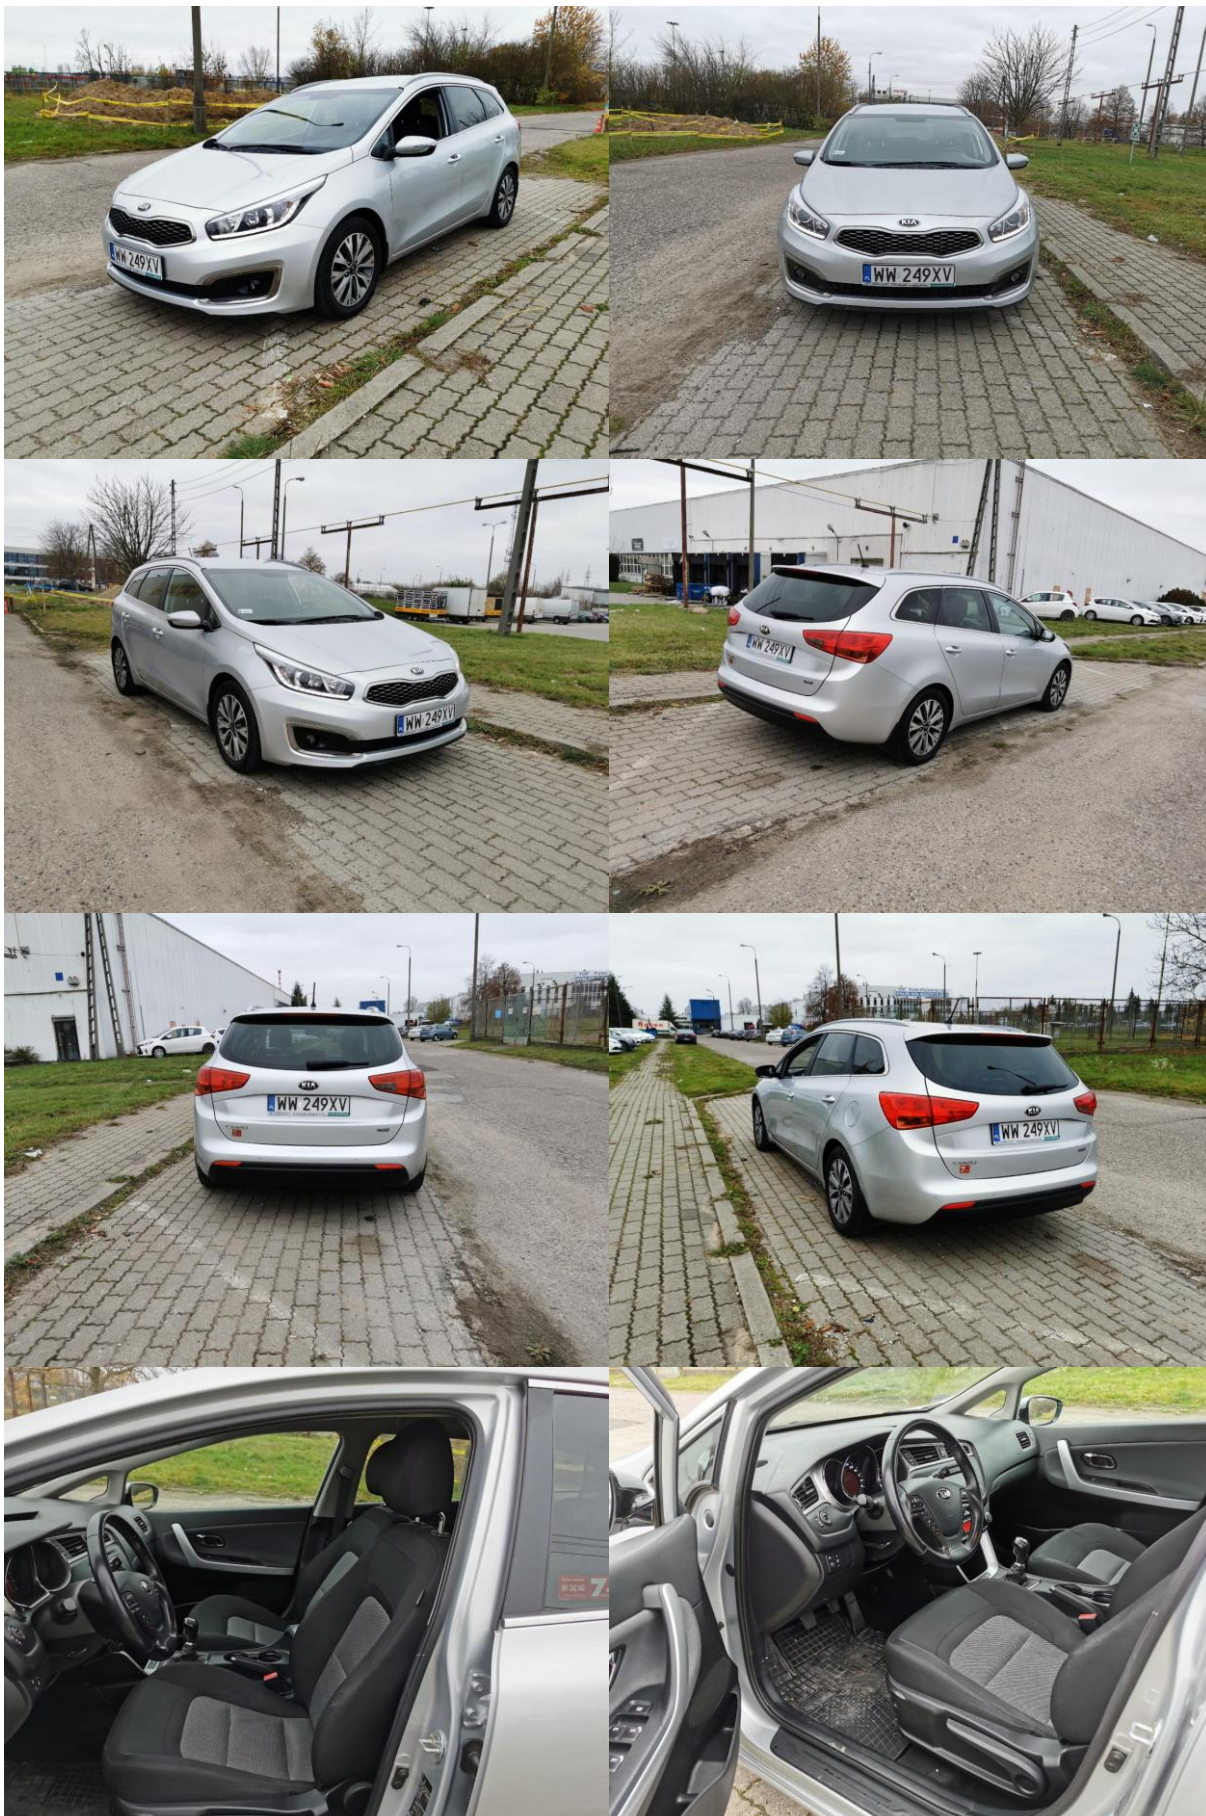

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011078



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011078

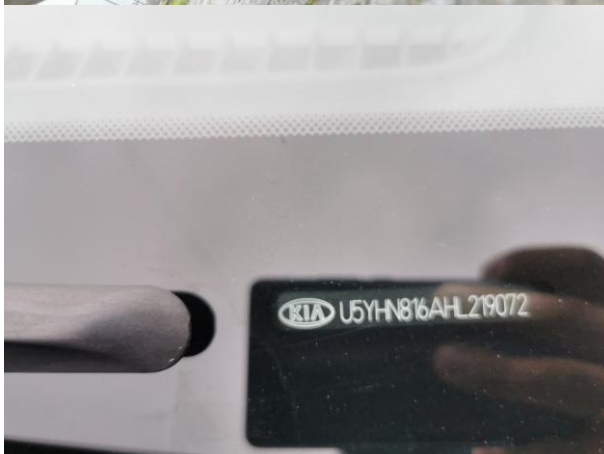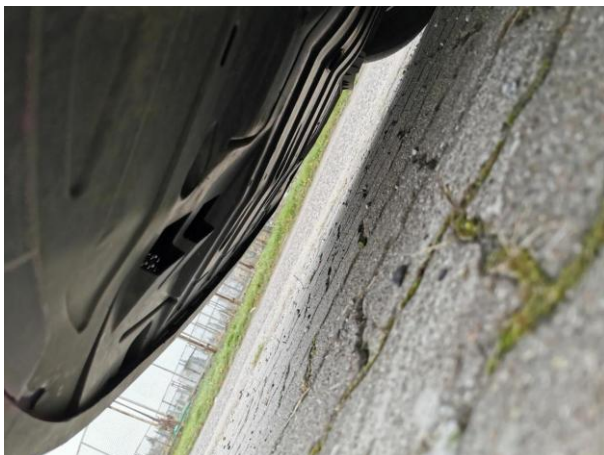

KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O.
e4-2007/46-0496
- U5YHN816AHL219072 -
1920 kg
3420 kg
1-1050 kg
2-1050 kg












Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011078



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011078



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011078

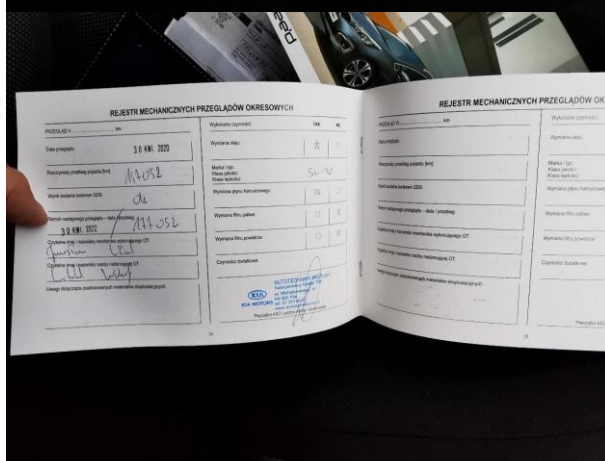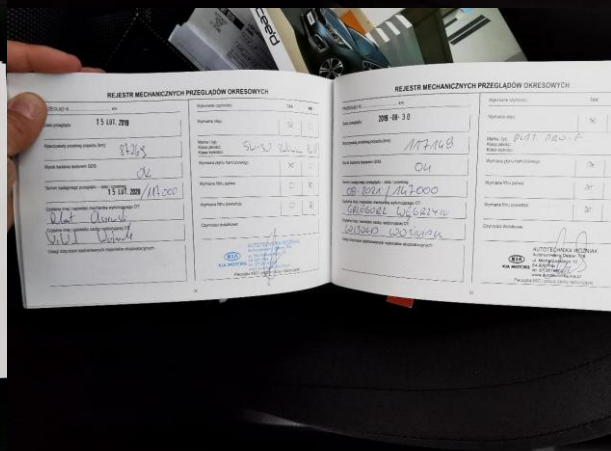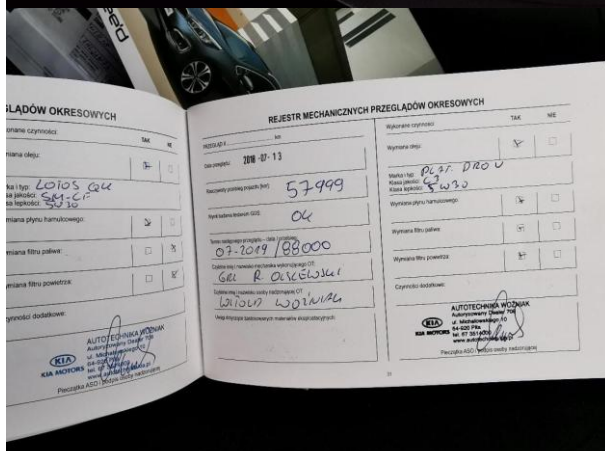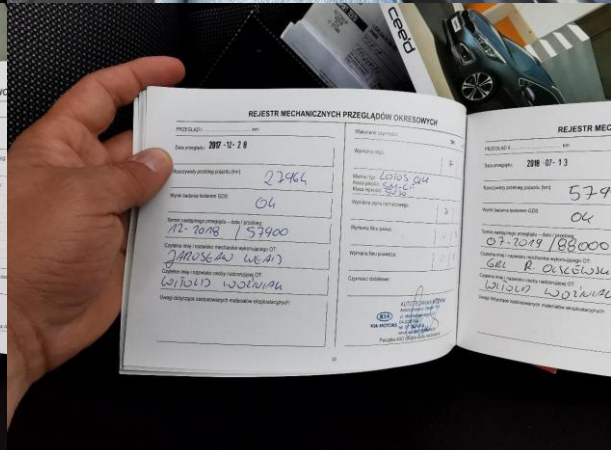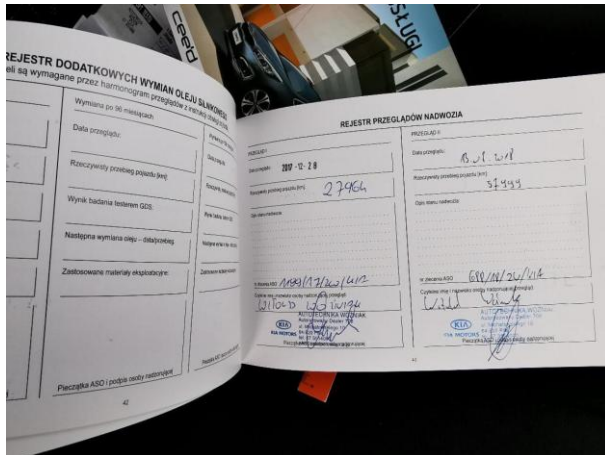







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011078



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011078



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011078

