

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202309162
Data badania – 10 października 2023r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW4CL73

Marka pojazdu: TOYOTA
Model: YARIS HYBRID
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 194120
Nr fabryczny (VIN): VNKKD3D390A540726
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1565
Masa własna (kg): 1121
Ładowność (kg): 444
Rodzaj paliwa: Hybryda
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1497
Moc [kW]: 55.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 11.01.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT 0258282
2. Data następnego badania technicznego: 07.01.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 13: 15507km, 30597km, 46277km, 61096km, 75465km, 91635km, 106831km, 121983km, 122577km, 136744km, 151850km, 165913km, 181900km z dnia 11/05/2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.

Zderzak przód: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski ,Ognisko korozji

Błotnik LP: Odpryski

Drzwi LP: rama: Odpryski

Rama dachu lewa: Zdeformowanie / Wgniecenie

Dach: Odpryski, Ognisko korozji

Drzwi LT: rama: Odpryski

Drzwi PT: rama: Odpryski

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania / Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130µm, błotnik PP - 120µm, drzwi PP - 120µm, drzwi TP - 120µm, poszycie TP - 120µm, pokrywa T - 110µm, poszycie TL - 460µm, drzwi TL - 310µm, drzwi PL - 120µm, błotnik PL - 120µm, dach - 120µm, próg L - 70µm, próg P - 70µm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia

Fotel LP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Listwa progu PT: Zarysowania

Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Airbag kolan kierowcy

Automatyczne światła drogowe

BA - system wspomagania hamowania

Bluetooth

Czujnik deszczu

EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania

Elektrycznie regulowane szyby przednie

Felgi stalowe 15 z ogumieniem 175/65
 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb po stronie kierowcy
 Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home
 Gniazdo 12V
 Gniazdo Aux-In
 Gniazdo USB
 Grill przedni w kolorze fortepianowej czerni
 HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu
 Immobilizer
 Kierownica regulowana w pionie i poziomie
 Kierownica wielofunkcyjna
 Klamki w kolorze nadwozia
 Kłapa bagażnika otwierana przyciskiem
 Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa
 Komputer pokładowy
 Lakier uni
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie
 Prędkościomierz analogowy
 Radio CD z MP3/WMA + 6 głośników
 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
 System Lane Departure Alert
 System monitorowania ciśnienia w oponach
 System oświetlenia wnętrza
 System Pre-Collision (układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia)
 Światła do jazdy dziennej
 Światła przednie projektorowe
 Tapicerka materiałowa
 TRC - system kontroli trakcji
 Tylne oparcie składane, dzielone
 Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
 VSC - system stabilizacji toru jazdy
 Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu
 Wskaźnik przepływu energii w układzie hybrydowym
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
 Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
 Zamek centralny sterowany pilotem
 Koło zapasowe dojazdowe

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Fulda, EcoControl HP	175/65/R15	25%
PP - lato	Fulda, EcoControl HP	175/65/R15	25%
TL - lato	Dunlop, SP sport fastresponse	175/65/R15	50%
TP - lato	Dunlop, SP sport fastresponse	175/65/R15	50%
Dojazdowe	Dunlop, Spacemiser	125/70/R16	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 102 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.



Rzecznawca , data: 10 października 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309162



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309162

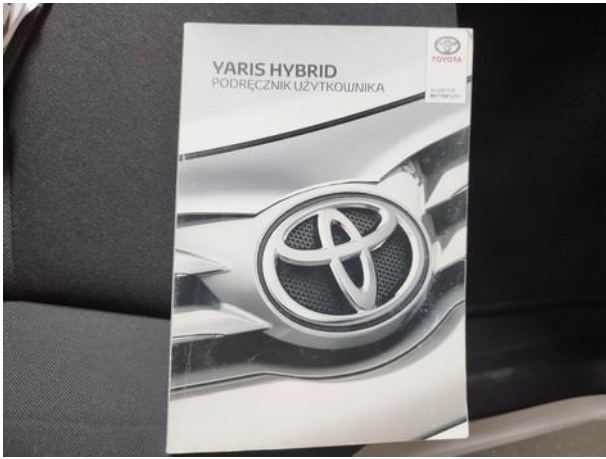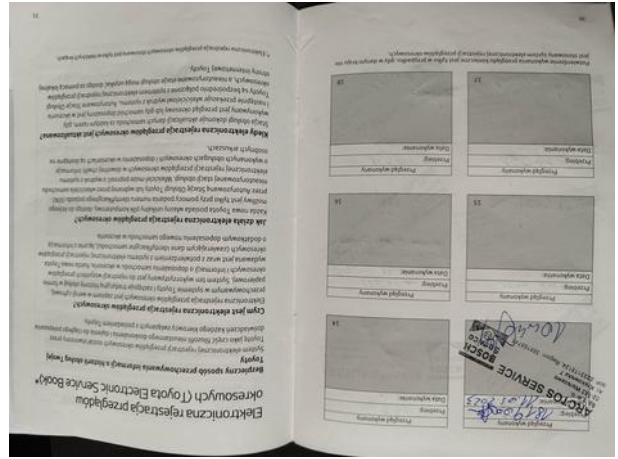















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309162

