

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202401064

Data badania – 12 stycznia 2024r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK504TP

Marka pojazdu: OPEL
Model: INSIGNIA SPORTS TOURER 2.0 CDT
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 147865
Nr fabryczny (VIN): W0VZT8GP3M1003948
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2245
Masa własna (kg): 1644
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1995
Moc [kW]: 128.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 30.11.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ4673984z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 20.11.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 4: 31013 km, 61265 km, 90636 km, 121110 km dnia 04-05-2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga PP – Odpryski / Zarysowania, Felga PT - Odpryski / Zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska
Zderzak przód: Odpryski
Pokrywa przednia: Odpryski
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Ślad z kleju po naklejce firmowej
Zderzak tył: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100 μm, błotnik PP - 100 μm, drzwi PP - 100 μm, drzwi TP - 100 μm, poszycie TP - 100 μm, pokrywa T - 100 μm, poszycie TL - 100 μm, drzwi TL - 100 μm, drzwi PL - 100 μm, błotnik PL - 100 μm, dach - 100 μm, próg P - 100 μm, próg L - 100 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Listwa progu LP: Przetarcia
Listwa progu PP: Przetarcia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 7 głośników premium
Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, Lane Keep Assist
Antena zdywersyfikowana w tylnej szybie
Asystent świateł drogowych
Automatyczne włączenie świateł mijania z czujnikiem tunelu
Czarne błyszczące elementy obudowy lusterek zewnętrznych
Czujnik deszczu
Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu
Czujnik wilgotności
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza
Elektryczne szyby, przód i tył
ESP - układ stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 18, wieloramienne, z ogumieniem 245/45
Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym
Fotel kierowcy AGR
Fotel pasażera AGR
Fotele przednie sportowe
Fotele przednie z tylnymi kieszeniami
Gniazdo 12V w bagażniku
Gniazdo USB (x2) do ładowania w tylnej części podłokietnika
Grill z aktywnymi przesłonami
Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (zawiera układ wspomagania ruszania na pochyłościach)

Kamera cofania cyfrowa
Kamera Opel Eye rozpoznająca znaki drogowe
Kanapa tylna z podłokietnikiem, składana na płasko, dzielona 40:20:40, oparcie składane jednym ruchem
Kierownica skórzana
Klamki drzwi w kolorze nadwozia
Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
Listwa stalowa chroniąca próg załadunkowy
Listwa w linii dachu srebrna, czarna błyszcząca listwa pod oknami
Listwy ozdobne, Hexagon
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
Lusterka boczne składane elektrycznie z podświetleniem podłoża
Ładowarka bezprzewodowa do telefonu w podłokietniku
Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli
Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED
Oświetlenie wnętrza typu ambient
Otwieranie i zamykanie drzwi bagażnika elektrycznie, z czujnikiem ruchu stopy
Panele pod podwoziem ograniczające opory powietrza
Poduszki przednie, boczne z przodu i kurtynowe
Przyciemniające się lusterko wsteczne
Przyciski sterowania na kierownicy
Reflektory pikselowe IntelliLux LED z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi
Reflektory przeciwmgielne
Reflektory przednie LED
Relingi dachowe - srebrne
Schowek na okulary w konsoli środkowej nad szybą
System automatycznego odblokowywania zamków drzwi i sterowania zapłonem Open&Start
System monitorujący ciśnienie w oponach
System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie
System Multimedia Navi Pro, ekran 8", wys. wskaź. 8", USB, AUX, SD, Bluetooth, AppleCP, AndroidAuto
System ostrzegania przed kolizją z poprzedzającym pojazdem
System wykrywania pieszych z przodu
Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe
Światła do jazdy dziennej LED
Światła tylne LED
Tunel centralny z podłokietnikiem, z dwoma schowkami (jeden zamykany), gniazdo 12V, uchwyty na kubki
Tuner radia cyfrowego DAB, DAB+, DMB-R
Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu
Układ ostrzegania o pojeździe zbliżającym się z tyłu
Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji
Wycieraczka szyby tylnej
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Zaglówek tylny, środkowy
Zaglówki pasywne przednich foteli z regulacją 4-kierunkową
Alarm (syrena z własnym zasilaniem, czujniki ruchu i przechyłu)
Hak holowniczy - składany
Lakier metaliczny
Pakiet Asystent Kierowcy 3
Asystent hamowania
Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
Wyświetlacz projekcyjny (Head-UP Display)
Pakiet Foteli 10

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z funkcją masażu
Fotele przednie ogrzewane
Fotele przednie wentylowane
Fotele tylne, zewnętrzne - ogrzewane
Kierownica ogrzewana
Pamięć ustawień fotela i lusterka kierowcy, 2 pozycje
Szyba przednia podgrzewana
Pakiet Wewnętrzny GS
Kierownica trójramienna, sportowa, pokryta skórą
Nakładki pedałów aluminiowe, sportowe
Podsufitka w kolorze czarnym
Punkty montażu za 1. i 2. rzędem siedzeń siatki oddzielającej przestrzeń bagażową od pasażerskiej
Szyby tylne boczne i tylna, przyciemniane
Tapicerka perforowana Siena, skóra naturalna łączona ze sztuczną skórą

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Firestone,	245/45/18	65%
PP Zimowe	Firestone,	245/45/18	65%
TL Zimowe	Firestone,	245/45/18	25%
TP Zimowe	Firestone,	245/45/18	25%
dojazdowa	Continental,	125/70/17	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 77 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 12 stycznia 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202401064




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202401064



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202401064



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202401064

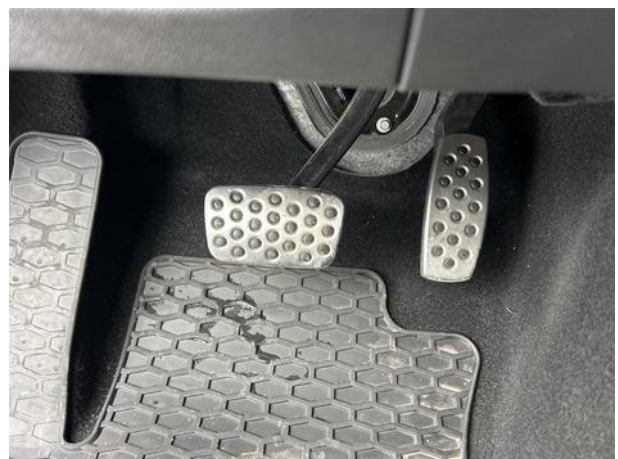



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202401064

