**„Moto-Expert Marcin Stachurka”**
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

**OCENA TECHNICZNA**
**Nr CFM202607141**
**Data badania – 16 lipca 2026**r.
**Rzeczoznawca - Marcin Stachurka**

| | |
|---|---|
| **Zleceniodawca:** | Carefleet S.A. |
| **Adres:** | ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław |
| **Zakres oceny:** | Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu. |

**Dane techniczne:**
Nr rejestracyjny: PO2XX32

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: TIGUAN 1.5 TSI EVO LIFE DSG
Kolor: CZARNY

Oznaczenie: VOLKSWAGEN TIGUAN 1.5 TSI EVO LIFE DSG
Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 108832
Nr fabryczny (VIN): WVGZZZ5NZNW060532
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 2080
Masa własna (kg): 1510
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZI
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [$cm^3$]: 1498
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 13.07.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**<u>UWAGI:</u>**

Pojazd zarejestrowany na: Carefleet S. A.

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS2576694
2. Data następnego badania technicznego: 13.07.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. 1. Termin badania technicznego 2028-06-03
   2. Instrukcja obsługi - brak. Książka serwisowa w formie elektronicznej w bazie producenta.
   3. Przebiegu pojazdu nie weryfikowano, przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednia. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach serwisowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich - 4 sztuk z drobnymi zarysowaniami. Koło dojazdowe - obręcz stalowa. Podnośnik, klucz do kół - pojazd wyposażony.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia – czarna z efektem metalicznym. Zderzak przedni – miejscowe zarysowania z ubytkiem powłoki lakierowej, drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym; dokładka dolna - miejscowe zarysowania z ubytkiem tworzywa. Szyba czołowa – miejscowe odpryski i drobne zarysowania na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Reflektory przednie - drobne zarysowania. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Lustro boczne prawe - drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne odpryski i zarysowania; wnęka drzwi - drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne odpryski i miejscowe zarysowania powłoki lakierowej; wnęka drzwi - miejscowe zagięcia, ubytek powłoki lakierowej, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – miejscowe zarysowanie powłoki lakierowej, drobne zarysowania. Próg prawy - drobne zarysowania. Zderzak tylny – miejscowe zarysowania z ubytkiem powłoki lakierowej, drobne odpryski i zarysowania. Lampy tylne - drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – drobne zarysowania powłoki lakierowej. Próg lewy - drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – miejscowe zarysowania z ubytkiem powłoki lakierowej, drobne zarysowania, listwa błotnika zarysowana. Drzwi lewe tylne – drobne odpryski i zarysowania; wnęka drzwi - drobne odpryski i zarysowania. Drzwi lewe przednie – drobne miejscowe zagięcie, drobne odpryski i zarysowania; wnęka drzwi - miejscowe zagięcie, miejscowe zarysowania powłoki lakierowej. Lustro boczne lewe - drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – miejscowe zarysowania z ubytkiem powłoki lakierowej, drobne zarysowania.
Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia:
Pokrywy komory silnika: do 661um,
Błotnika prawego: do 131um,
Drzwi prawych przednich: do 132um,
Drzwi prawych tylnych: do 126um,
Poszycia prawego tylnego: do 117um,
Dachu: do 130um,
Drzwi tyłu nadwozia: do 139um,
Poszycia lewego tylnego: do 116um,
Drzwi lewych tylnych: do 161um,
Drzwi lewych przednich: do 221um,
Błotnika lewego: do 133um.
Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Deska rozdzielcza, konsola środkowa, pokrywa schowka pasażera, poszycia tapicerskie drzwi i wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa.

Poszycie tapicerskie drzwi przednich lewych - miejscowe wypalenie, drobne zarysowania. Poszycie tapicerskie drzwi tylnych prawych - miejscowe zarysowania z ubytkiem tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Wykładzina podłogi - drobne miejscowe wypalenia, dywanik kierowcy wypalony. Wnętrze przestrzeni bagażowej - miejscowe zarysowania z ubytkiem tworzywa i przetarcia powierzchni poszyć. Poszycie progu załadunkowego - miejscowe zarysowania z ubytkiem tworzywa. Półka przestrzeni bagażowej - uszkodzenia mechaniczne mocowań, brak sznurka mocującego. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Radioodtwarzacz fabryczny.
Łopatki do zmiany biegów.
Reflektory w technologii led.
Virtual Cockpit.
Tempomat ACC.
Front Assist.
Lane Assist.
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy.

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Relingi dachowe
- System kontroli trakcji
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

**VIII. Ogumienie :**

| Opona | Producent | Rozmiar | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|---|---|---|---|
| Lewy przód | Hankook VentusPrime | 215/65R17 | 55% |
| Prawy przód | Hankook VentusPrime | 215/65R17 | 55% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lewy tył | Hankook VentusPrime | 215/65R17 | 65% |
| Prawy tył | Hankook VentusPrime | 215/65R17 | 65% |
| Koło zapasowe | LingLong | T145/85R18 | 10% |

---

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 187 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 22 lipca 2026

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141




















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141








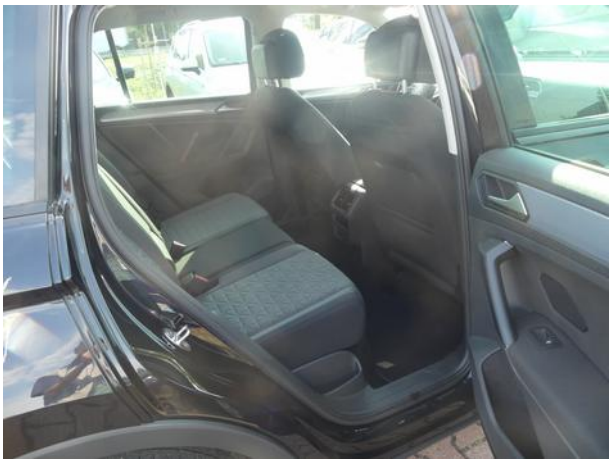






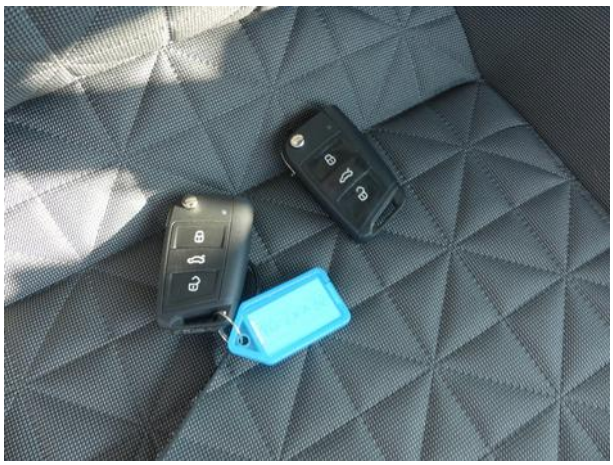



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141



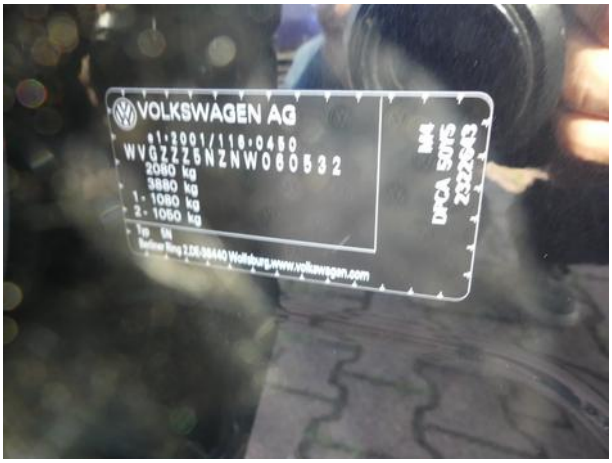


















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141























Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141
















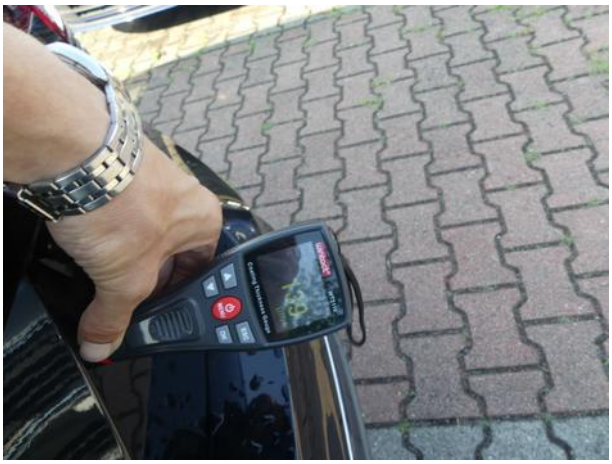






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141














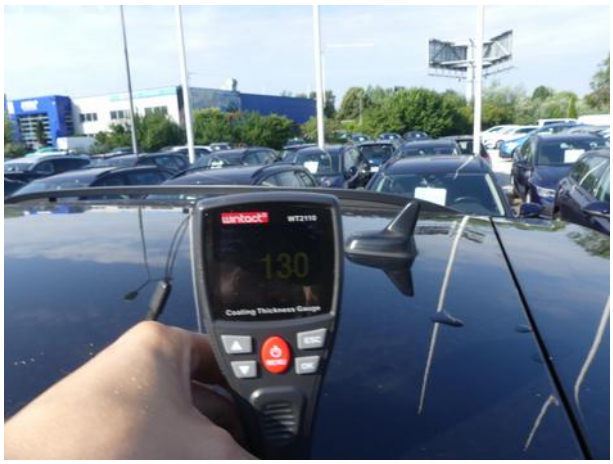









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141



















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141


















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141



















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141



















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141



















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141

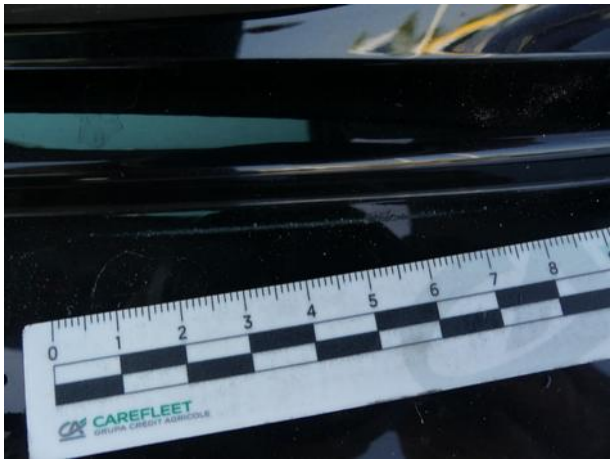





















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141










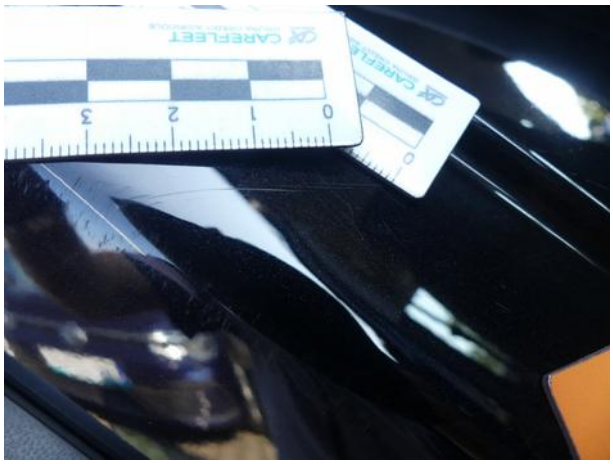

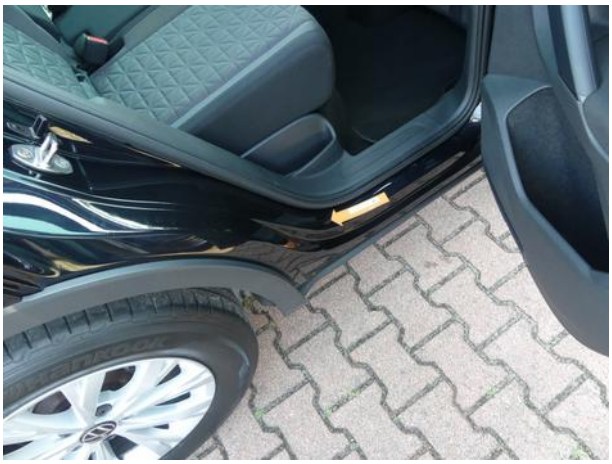





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141














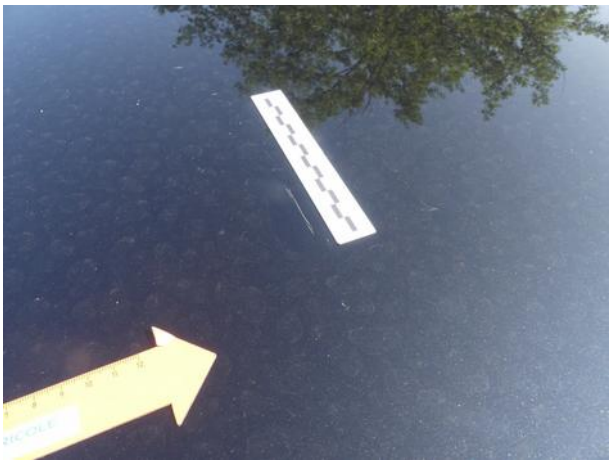





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141



















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141



















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141


















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141










Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141














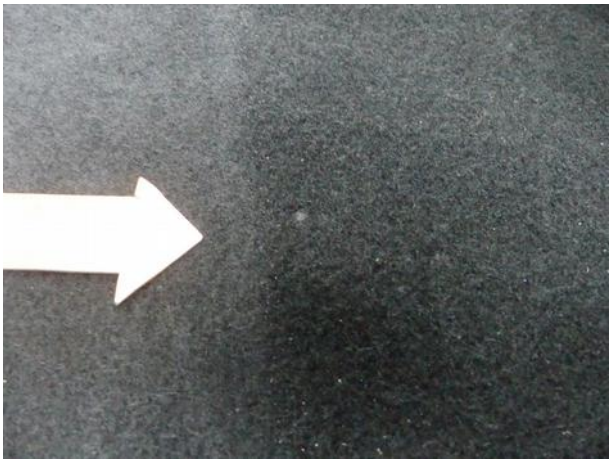

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607141





