„Moto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202609165
Data badania – 18 września 2026r.
Rzeczoznawca - Dominik Wilk

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: DW3TW31

Marka pojazdu: TOYOTA
Model: PROACE CITY 1.5 D-4D STANDARD
Kolor: BIAŁY

Oznaczenie: TOYOTA PROACE CITY 1.5 D-4D STANDARD 2,0T ACTIVE FURGON
Rodzaj nadwozia: Furgon
Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 2
Wskazania licznika [km]: 141224
Nr fabryczny (VIN): YAREFYHT2GJ000679
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 2020
Masa własna (kg): 1464
Ładowność (kg): 556
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm^3]: 1499
Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 29.09.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

<u>UWAGI:</u>

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.

1. Dowód rejestracyjny: BAS3512813
2. Data następnego badania technicznego: 24.09.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (1 klucz bez pilota.)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. 1. Termin badania technicznego – 24.09.2027.
   2. Książka serwisowa bez wpisów, instrukcja obsługi – pojazd wyposażony.
   3. W adnotacjach dowodu rejestracyjnego widnieje wpis "VAT-1".

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – poniżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – częściowo pokryty korozją. Brak kuli haka holowniczego. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 stopniowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół stalowe 4 sztuki – koła wyposażone w kołpaki, brak kołpaka przedniego lewego, liczne ogniska korozji obręczy. Koło zapasowe - obręcz stalowa.
Rozstaw osi: ok. 2780mm.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – biała. Zderzak przedni – drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Słupek A prawy - odprysk lakieru. Błotnik prawy – ubytki lakieru na krawędzi poszycia, ogniska korozji, drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania, liczne odpryski lakieru w części dolnej od strony wewnętrznej. Próg prawy - miejscowe odpryski lakieru. Drzwi prawe tylne – dwa odpryski lakieru, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – liczne zarysowania z zagięciami na odcinku ok. 200mm, drobne zarysowania. Zderzak tylny – miejscowe zagięcie po stronie lewej, miejscowe głębokie zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – miejscowe zagięcie poszycia, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – dwa punktowe zagięcia, odprysk lakieru, drobne zarysowania. Drzwi lewe – punktowe zagięcie poszycia, odprysk lakieru od strony wewnętrznej w części dolnej, drobne zarysowania. Błotnik lewy – ubytek lakieru na odcinku ok. 20mm w części dolnej, drobne zarysowania. Dach – zagięcia w części środkowej, drobne zarysowania, ubytek tworzywa anteny dachowej.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia:
Drzwi lewe przednie – do 167µm. Pozostałe elementy do 110µm.
Podane przedziały grubości powłoki lakierowej dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa, kratka nawiewu środkowego - uszkodzona regulacja. Poszycia tapicerskie foteli, wykładziny podłogi i podsufitki – miejscowe zabrudzenia, wykładzina podłogi - punktowe wypalenie w części kierowcy. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.
Przestrzeń ładunkowa - długość ok. 1700mm. Stwierdzono liczne zarysowania, liczne ubytki lakieru z korozją na progu załadunku.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Elektrycznie regulowane szyby.
Limiter prędkości.
Radioodtwarzacz fabryczny.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Hak
- Immobilizer
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Nexen Nblue HD plus	195/65R15	85%
Prawy przód	Nexen Nblue HD plus	195/65R15	85%
Lewy tył	Kumho Ecowing ES31	195/65R15	75%
Prawy tył	Kumho Ecowing ES31	195/65R15	75%
Zapas	Continental EcoContact 6	195/65R15	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 116 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 27 września 2026

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202609165

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202609165

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202609165












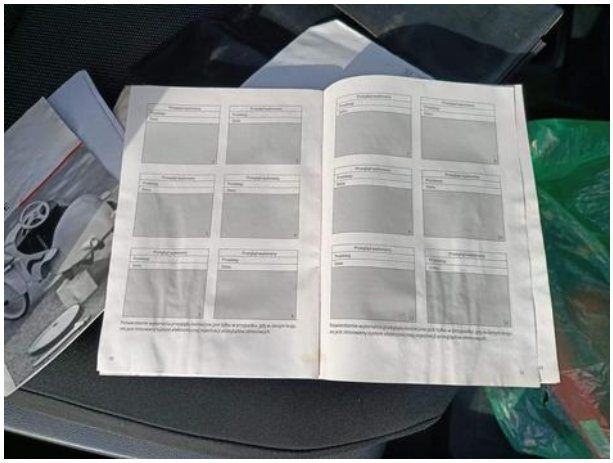




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202609165

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202609165

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202609165

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202609165

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202609165





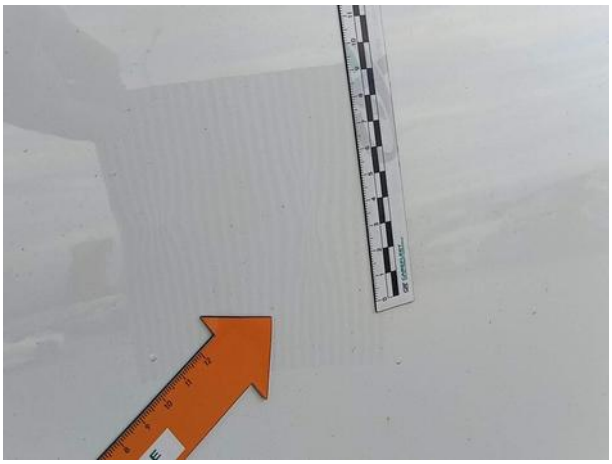











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202609165





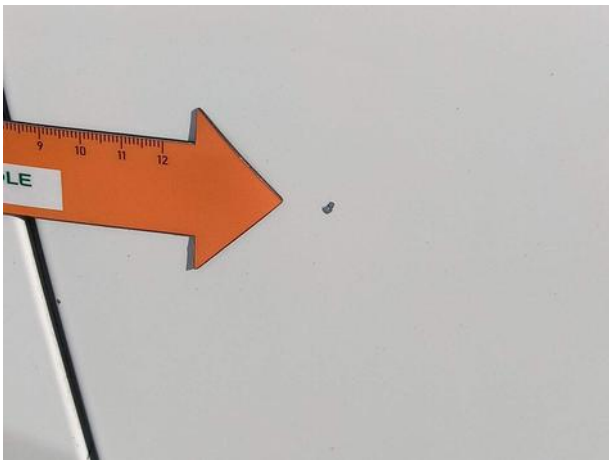











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202609165










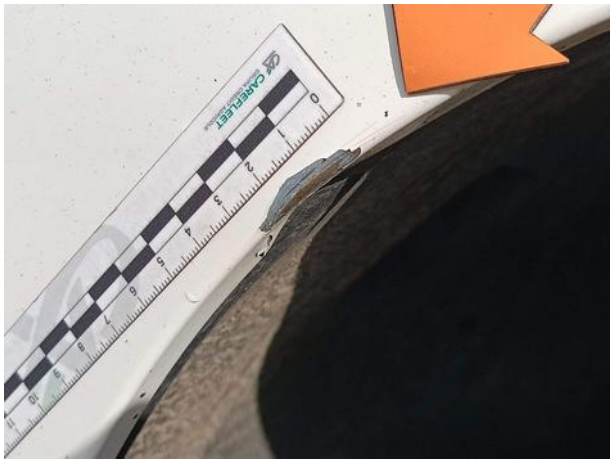


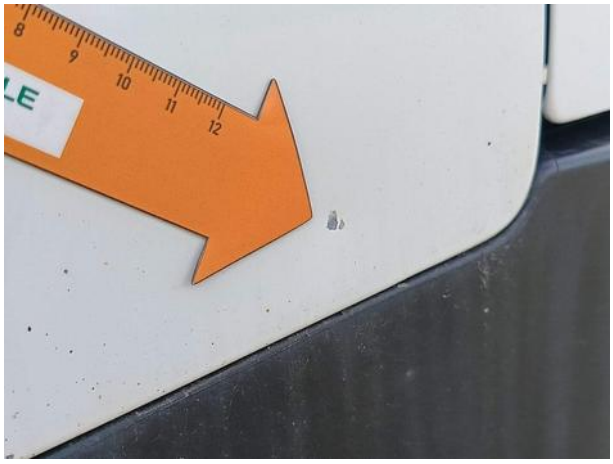



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202609165

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202609165










Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202609165











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202609165










Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202609165







