**„Moto-Expert Marcin Stachurka”**
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

**OCENA TECHNICZNA**
**Nr CFM202610081**
**Data badania – 07 października 2026**r.
**Rzeczoznawca - Marcin Stachurka**

| | |
|---|---|
| **Zleceniodawca:** | Carefleet S.A. |
| **Adres:** | ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław |
| **Zakres oceny:** | Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu. |

**Dane techniczne:**
Nr rejestracyjny: DX12563

Marka pojazdu: OPEL
Model: COMBO LIFE XL 1.5 BLUEHDI S&S
Kolor: BIAŁY

Oznaczenie: OPEL COMBO LIFE XL 1.5 BLUEHDI S&S
Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 115133
Nr fabryczny (VIN): W0VEDYHT0RJ705238
Rok produkcji: 2024
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 2375
Masa własna (kg): 1541
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [$cm^3$]: 1499
Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 29.07.2024

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**<u>UWAGI:</u>**

Pojazd zarejestrowany na: Carefleet S.A.

1. Dowód rejestracyjny: dr/bau 3759268
2. Data następnego badania technicznego: 29.07.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. 1. Termin badania technicznego: 29.07.2027.
   2. Książka serwisowa - brak.

3. Przebiegu pojazdu nie weryfikowano, przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 4 sztuki. Kołpaki kół - 4 sztuki.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia – biała. Zderzak przedni – drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – ubytek lakieru o średnicy ok 20mm, drobne zarysowania. Próg prawy - ubytki lakieru na odcinku ok 70mm, ubytek lakieru o średnicy ok 20mm, 10mm. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – zagięcie punktowe z zarysowaniem na odcinku ok 7mm, drobne zarysowania. Zderzak tylny – zaprawki lakiernicze po stronie lewej, drobne zarysowania. Pokrywa bagażnika – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – zagięcie na odcinku ok 80mm, drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – zarysowana uszczelka zewnętrzna, drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Próg lewy - ubytek lakieru na odcinku ok 30mm. Dach – drobne zarysowania. Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 82um.
Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnic.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Niefabryczny uchwyt przyklejony do radioodtwarzacza. Tapicerki górne komory bagażnika - porysowane.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich.
Radioodtwarzacz fabryczny.
Asystent pasa ruchu.

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Immobilizer
- Klimatyzacja
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

**VIII. Ogumienie :**

| Opona | Producent | Rozmiar | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|---|---|---|---|
| Lewy przód | Kormoran Summer | 205/60R16 | 30% |
| Prawy przód | Kormoran Summer | 205/60R16 | 30% |
| Lewy tył | Kormoran Summer | 205/60R16 | 30% |
| Prawy tył | Kormoran Summer | 205/60R16 | 30% |

---

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 48 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 14 października 2026

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610081

























Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610081



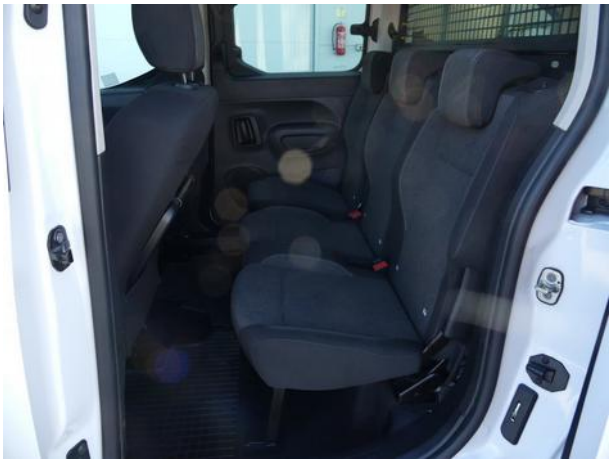




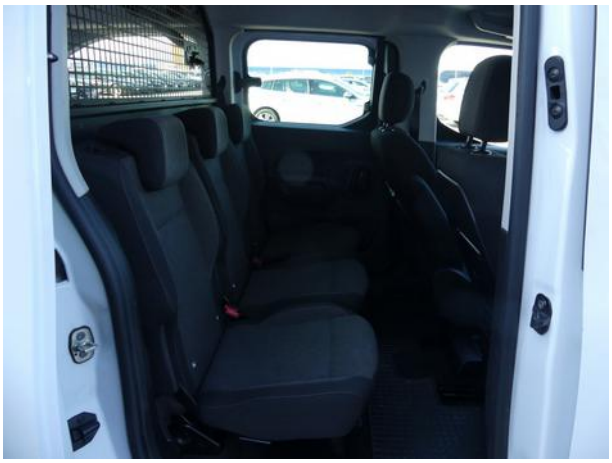





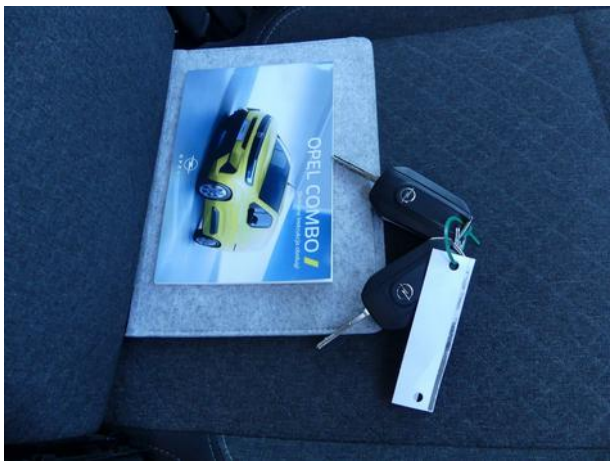





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610081






















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610081






















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610081

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610081













