„Moto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202610284
Data badania – 23 października 2026r.
Rzeczoznawca - Marcin Stachurka

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: DW5YX59

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: CADDY 2.0 TDI KOMBI
Kolor: BIAŁY

Oznaczenie: VOLKSWAGEN CADDY 2.0 TDI KOMBI
Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 94885
Nr fabryczny (VIN): WV2ZZZSK5RX034165
Rok produkcji: 2023
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 2220
Masa własna (kg): 1603
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm^3]: 1968
Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 08.05.2024

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

<u>UWAGI:</u>

Pojazd zarejestrowany na: Carefleet S. A.

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAU2169643
2. Data następnego badania technicznego: 08.05.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. 1. Termin badania technicznego 2027-05-08
   2. Instrukcja obsługi - pojazd wyposażony. Książka serwisowa prowadzona w formie

elektronicznej w bazie producenta.
3. Przebiegu pojazdu nie weryfikowano, przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 stopniowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach serwisowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki - 4 sztuki z zarysowaniami. Podnośnik, klucz do kół - pojazd wyposażony.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – biała. Zderzak przedni – drobne zarysowania na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski i zarysowania na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Reflektory przednie - drobne zarysowania. Błotnik prawy – drobne zarysowania; nadkole wewnętrzne - brak zaślepki. Lustro boczne prawe - drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne odpryski i zarysowania. Drzwi prawe tylne – miejscowe zagięcie, drobne odpryski i zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania. Próg prawy - drobne odpryski i zarysowania. Zderzak tylny – odkształcenie z zarysowaniem z ubytkiem tworzywa, miejscowe zarysowania, drobne zarysowania na poszyciu zewnętrznym. Lampy tylne - drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – miejscowe zagięcie poszycia, drobne odpryski i zarysowania. Próg lewy - drobne odpryski i zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – drobne odpryski i zarysowania. Drzwi lewe przednie – drobne odpryski i zarysowania. Lustro boczne lewe - drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – drobne zarysowania. Wnęki drzwi - drobne zarysowania.
Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia:
Pokrywy komory silnika: do 132um,
Błotnika prawego: do 187um,
Drzwi prawych przednich: do 132um,
Drzwi prawych tylnych: do 112um,
Poszycia prawego tylnego: do 120um,
Dachu: do 127um,
Drzwi tyłu nadwozia: do 128um,
Poszycia lewego tylnego: do 126um,
Drzwi lewych tylnych: do 113um,
Drzwi lewych przednich: do 136um,
Błotnika lewego: do 91um.
Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza, konsola środkowa, poszycia tapicerskie drzwi i wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Deska rozdzielcza - drobne głębokie zarysowanie, miejscowe zarysowania z ubytkiem tworzywa. Pokrywa schowka - miejscowe zarysowania z ubytkiem tworzywa. Poszycie tapicerskie słupka D prawego - miejscowe głębokie zarysowania z ubytkiem tworzywa. Wykładzina podłogi - miejscowe wypalenie, miejscowe przetarcia i odkształcenia. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki –

miejscowo zabrudzone. Wnętrze przestrzeni bagażowej - miejscowe zarysowania i przetarcia powierzchni poszyć. Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia - miejscowe zarysowania powierzchni zewnętrznej. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Radioodtwarzacz fabryczny.
Elektrycznie podnoszone szyby przednie.
Lane Assist.
Front Assist.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- System kontroli trakcji
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Trazano ZuperECO	205/65R15	65%
Prawy przód	Trazano ZuperECO	205/65R15	65%
Lewy tył	Hankook Ventus	205/65R15	75%
Prawy tył	Hankook Ventus	205/65R15	75%
Koło zapasowe	Hankook Ventus	205/65R15	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 112 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 30 października 2026

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610284














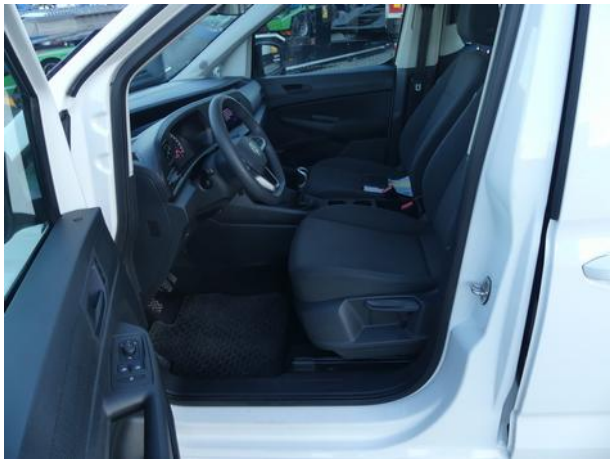




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610284










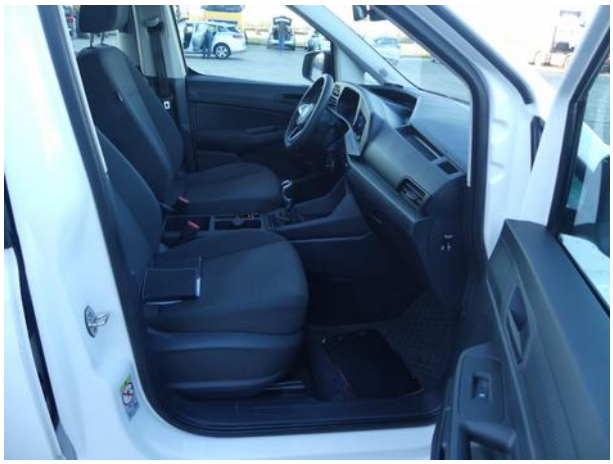





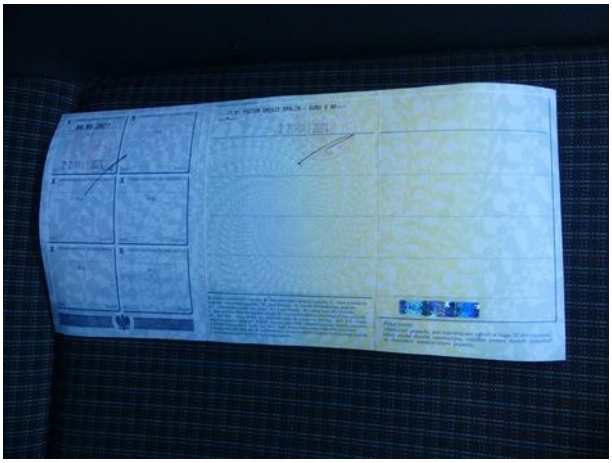

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610284

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610284

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610284

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610284

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610284

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610284

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610284

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610284

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610284


















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610284

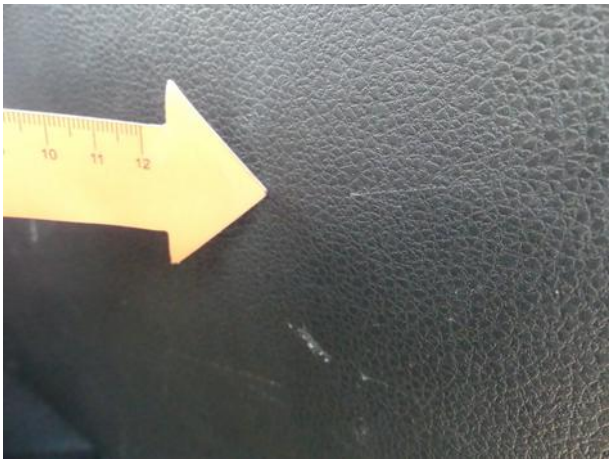







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610284








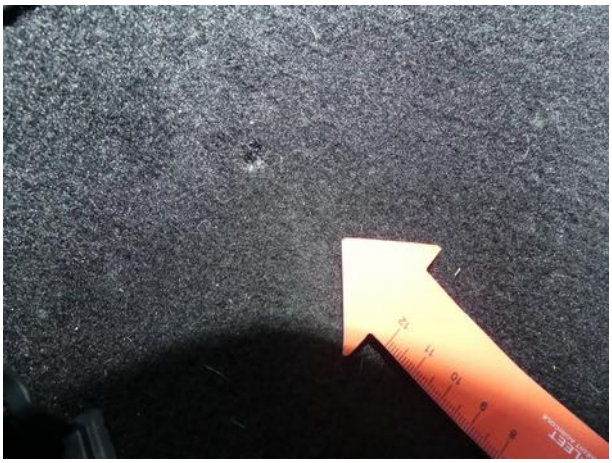

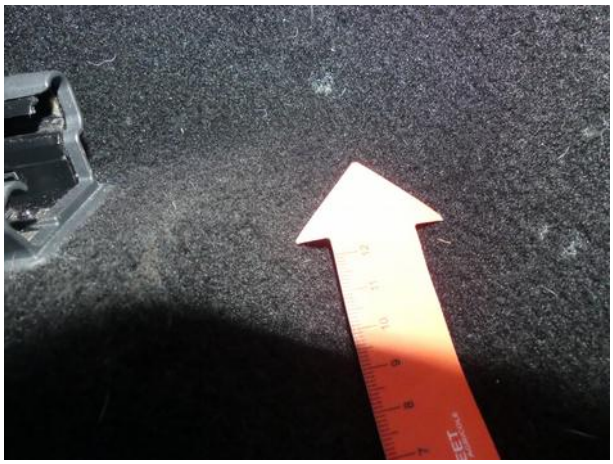





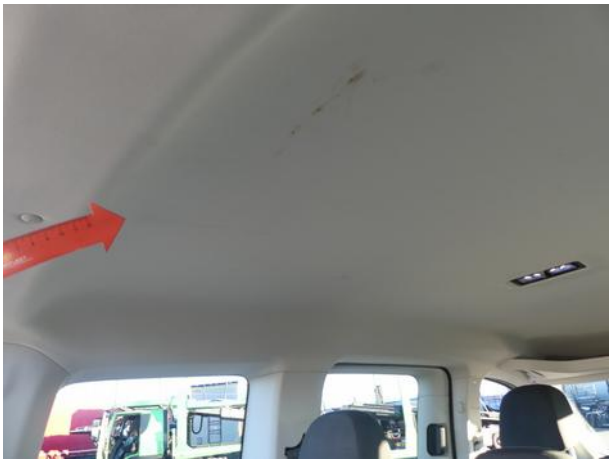

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610284



