„Moto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202610280
Data badania – 23 października 2026r.
Rzeczoznawca - Marcin Stachurka

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: DW4PY16

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: PASSAT 2.0 TSI ELEGANCE DSG
Kolor: CZARNY

Oznaczenie: VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TSI ELEGANCE DSG SEDAN
Rodzaj nadwozia: Sedan
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 148390
Nr fabryczny (VIN): WVWZZZ3CZNE027335
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 2090
Masa własna (kg): 1529
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZI
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm^3]: 1984
Moc [kW]: 140.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 09.12.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

<u>UWAGI:</u>

Pojazd zarejestrowany na: Carefleet S. A.

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR5038933
2. Data następnego badania technicznego: 06.12.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. 1. Termin badania technicznego 2026-12-06
   2. Instrukcja obsługi - pojazd wyposażony. Książka serwisowa w formie elektronicznej w

bazie producenta.
3. Przebiegu pojazdu nie weryfikowano, przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach serwisowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich - 5 sztuk z drobnymi zarysowaniami. Obręcze kół osi tylnej - miejscowe zarysowania z ubytkiem materiału. Podnośnik, klucz do kół - pojazd wyposażony.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – czarna z efektem metalicznym. Zderzak przedni – miejscowe zarysowania z ubytkiem tworzywa i powłoki lakierowej, drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski i zarysowania na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – drobne odpryski powłoki lakierowej z ogniskiem korozji, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Reflektory przednie - drobne zarysowania na powierzchni zewnętrznej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Lustro boczne prawe - miejscowe zarysowanie powłoki lakierowej, drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne odpryski i zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne odpryski i zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – miejscowe zarysowania z ubytkiem powłoki lakierowej, drobne zarysowania. Próg prawy - drobne odpryski i zarysowania. Zderzak tylny – miejscowe zarysowania z ubytkiem powłoki lakierowej, drobne zarysowania z ubytkiem tworzywa, drobne odpryski i zarysowania na poszyciu zewnętrznym. Lampy tylne - drobne zarysowania na powierzchni zewnętrznej. Drzwi tyłu nadwozia – drobne odpryski i zarysowania. Próg lewy - drobne odpryski i zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – zagięcia poszycia w części dolnej, zarysowania z ubytkiem powłoki lakierowej, drobne odpryski i zarysowania. Drzwi lewe tylne – drobne odpryski i zarysowania. Drzwi lewe przednie – drobne odpryski i zarysowania. Lustro boczne lewe - miejscowe zarysowanie powłoki lakierowej, drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – miejscowe zagięcie, drobne odpryski i zarysowania. Wnęki drzwi - drobne odpryski i zarysowania.
Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia do 136um. Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza, konsola środkowa, poszycia tapicerskie drzwi i wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Konsola środkowa - uszkodzona kratka nawiewu, brak elementu. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Fotel kierowcy - drobne rozcięcia powierzchni bocznej siedziska, miejscowe przetarcie powierzchni zewnętrznej oparcia, miejscowe odkształcenia. Wnętrze przestrzeni bagażowej - miejscowe zarysowania i przetarcia powierzchni poszyć. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Radioodtwarzacz fabryczny.
Tryby jazdy.

Łopatki do zmiany biegów.
Reflektory w technologii led.
Virtual Cockpit.
Tempomat ACC.
Park Assist.
Front Assist.
Lane Assist.
Side Assist.
System PreCrash.
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy.
System rozpoznawania znaków drogowych.
Fotel kierowcy ErgoComfort sterowany częściowo elektrycznie.
Tapicerka łączona.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Automatyczna skrzynia biegów
- BLIS - system monitorowania martwego pola lusterek zewnętrznych
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dostęp komfortowy
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane
- Nawigacja
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- System kontroli trakcji
- Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Nokian Tyres Snowproof	215/55R17	55%

Prawy przód	Nokian Tyres Snowproof	215/55R17	55%
Lewy tył	Nokian Tyres Snowproof	215/55R17	45%
Prawy tył	Nokian Tyres Snowproof	215/55R17	45%
Koło zapasowe	Continental ContiPremiumContact	215/55R17	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 130 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 30 października 2026

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610280
















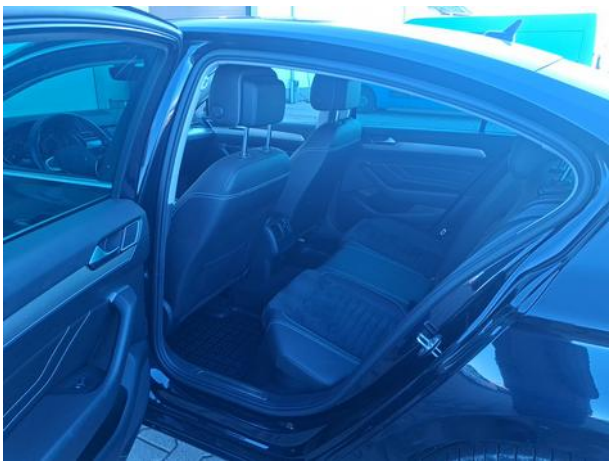

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610280



















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610280

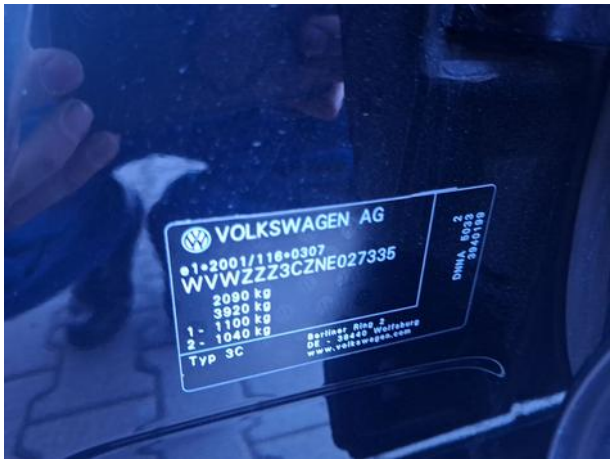

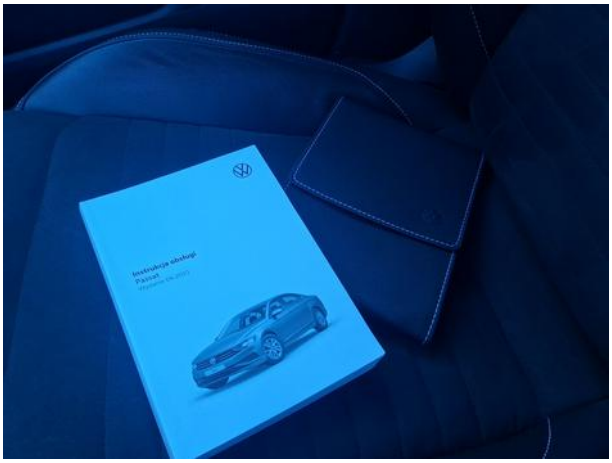













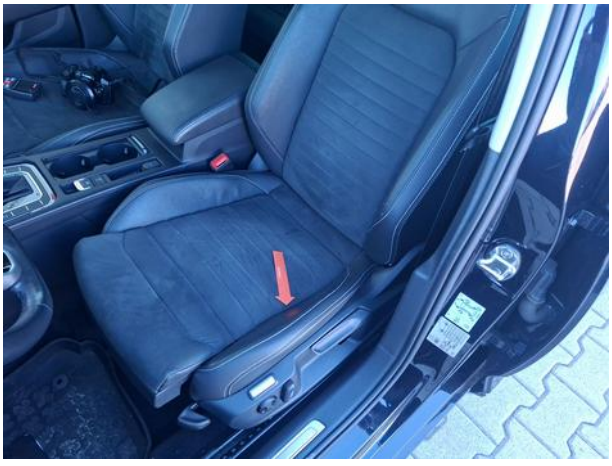

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610280



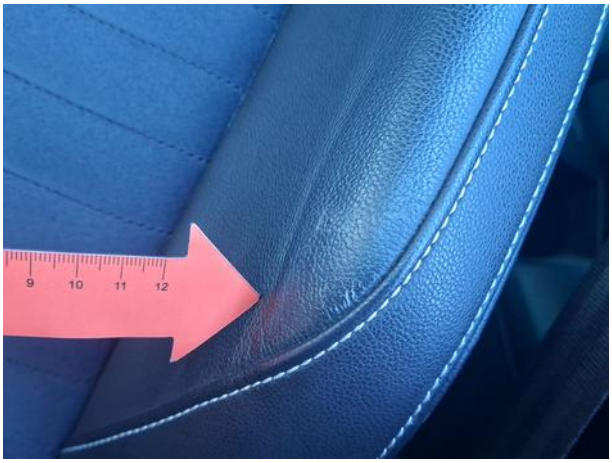













Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610280
















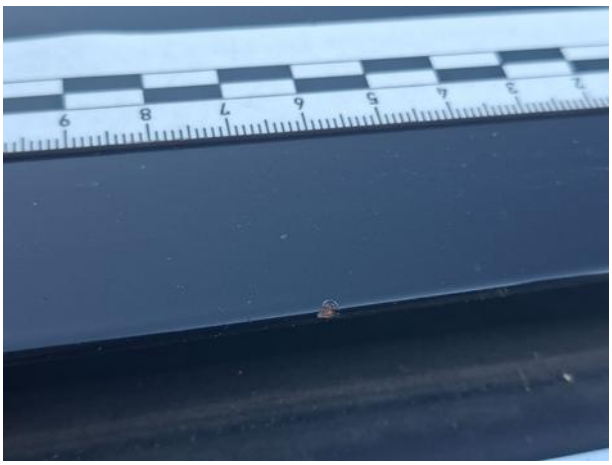

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610280

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610280

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610280



















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610280

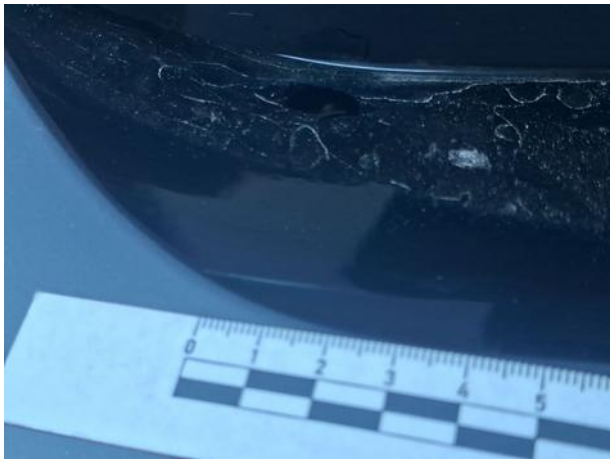

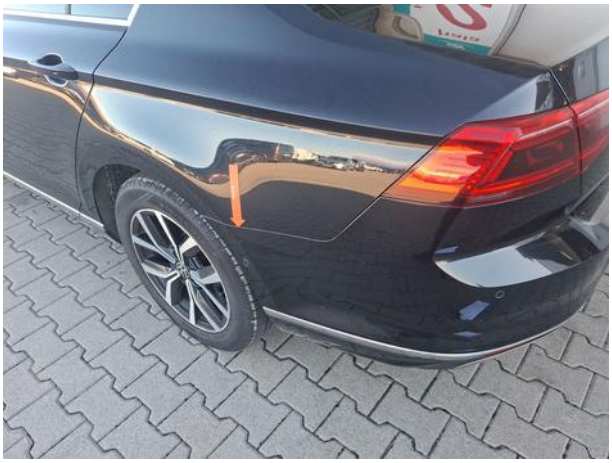














Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610280





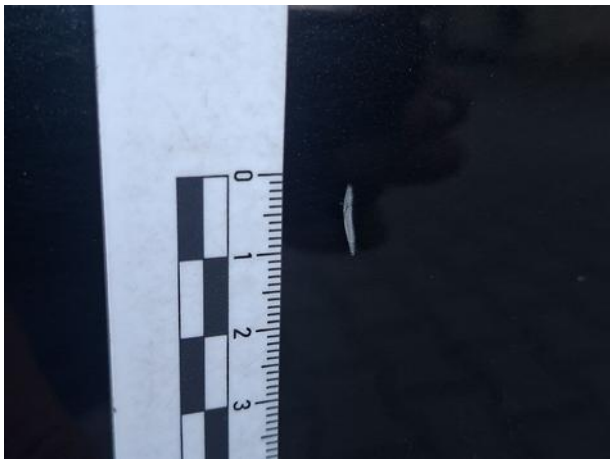











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610280

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610280

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610280

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610280

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610280

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610280













Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610280







