„Moto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202610298
Data badania – 26 października 2026r.
Rzeczoznawca - Marcin Stachurka

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: DW6NY08

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: CADDY 2.0 TDI KOMBI
Kolor: BIAŁY

Oznaczenie: VOLKSWAGEN CADDY 2.0 TDI KOMBI
Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 132643
Nr fabryczny (VIN): WV1ZZZSKZMX035011
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 2400
Masa własna (kg): 1612
Ładowność (kg): 788
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm^3]: 1968
Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 06.08.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

<u>UWAGI:</u>

Pojazd zarejestrowany na: Carefleet S. A.

1. Dowód rejestracyjny: DR/BASR3344997
2. Data następnego badania technicznego: 12.08.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. 1. Termin badania technicznego 2027-08-12
   2. Instrukcja obsługi - pojazd wyposażony. Książka serwisowa prowadzona w formie

elektronicznej w bazie producenta.
3. Przebiegu pojazdu nie weryfikowano, przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Wygłuszenie pokrywy komory silnika i ściany grodziowej - rozdarcia. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 stopniowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach serwisowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki - 4 sztuki z zarysowaniami, niefabryczne. Podnośnik, klucz do kół - pojazd wyposażony.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – biała. Zderzak przedni – miejscowe zarysowania z ubytkiem tworzywa, odkształcenia poszycia, drobne zarysowania na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – miejscowy odprysk z pęknięciem, drobne odpryski i zarysowania na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Reflektory przednie - drobne zarysowania. Reflektor przedni lewy - głębokie zarysowanie z ubytkiem tworzywa. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Lustro boczne prawe - drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne odpryski i zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne odpryski i zarysowania, miejscowe zagięcie. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania. Próg prawy - drobne odpryski i zarysowania. Zderzak tylny – miejscowe zarysowania na poszyciu zewnętrznym. Lampy tylne - drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – drobne odpryski i zarysowania. Próg lewy - drobne odpryski i zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – drobne odpryski i zarysowania. Drzwi lewe przednie – drobne odpryski i zarysowania. Lustro boczne lewe - drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – drobne odpryski i zarysowania. Wnęki drzwi - drobne odpryski i zarysowania.
Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia:
Pokrywy komory silnika: do 117um,
Błotnika prawego: do 137um,
Słupka A prawego: do 104um,
Drzwi prawych przednich: do 201um,
Drzwi prawych tylnych: do 313um,
Poszycia prawego tylnego: do 222um,
Ramy dachu prawej: do 104um,
Dachu: do 141um,
Ramy dachu lewej: do 196um,
Drzwi tyłu nadwozia: do 427um,
Poszycia lewego tylnego: do 1407um,
Drzwi lewych tylnych: do 293um,
Drzwi lewych przednich: do 249um,
Słupka A lewego: do 99um,
Błotnika lewego: do 131um.
Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza, konsola środkowa, poszycia tapicerskie drzwi i wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Deska rozdzielcza - miejscowe głębokie zarysowania. Konsola środkowa - miejscowe głębokie zarysowania. Poszycia tapicerskie słupków b - zarysowania z ubytkiem tworzywa. Poszycie tapicerskie drzwi tylnych lewych - miejscowe głębokie zarysowania. Poszycie tapicerskie drzwi przednich prawych - miejscowe zarysowania z ubytkiem tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Wykładzina podłogi - drobne rozdarcie w części przedniej, miejscowe przetarcia i odkształcenia. Wnętrze przestrzeni bagażowej - miejscowe zarysowania i przetarcia powierzchni poszyć. Poszycia tapicerskie słupków d - miejscowe zarysowania z ubytkiem tworzywa. Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia - drobne zarysowania powierzchni zewnętrznej. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Radioodtwarzacz fabryczny.
Elektrycznie podnoszone szyby przednie.
Lane Assist.
Front Assist.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- Immobilizer
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Roleta bagażnika
- System kontroli trakcji
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Sunfull SF-688	205/60R16	55%
Prawy przód	Sunfull SF-688	205/60R16	55%
Lewy tył	Sunfull SF-688	205/60R16	45%
Prawy tył	Sunfull SF-688	205/60R16	45%
Koło zapasowe	Bridgestone Turanza	205/60R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 196 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 02 listopada 2026

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298














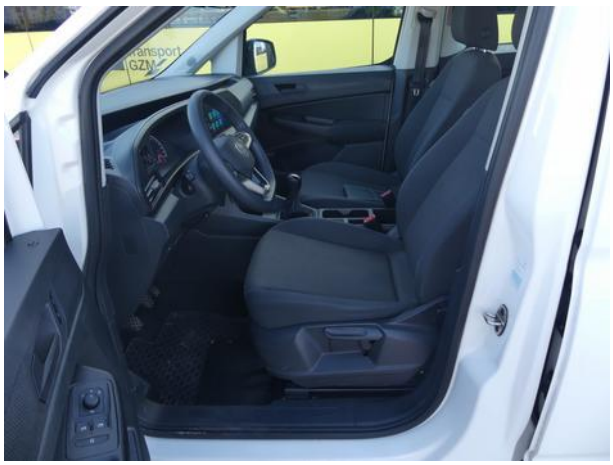




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298







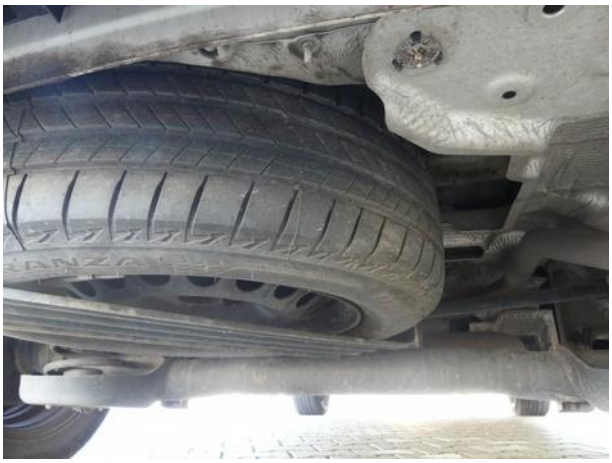











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298





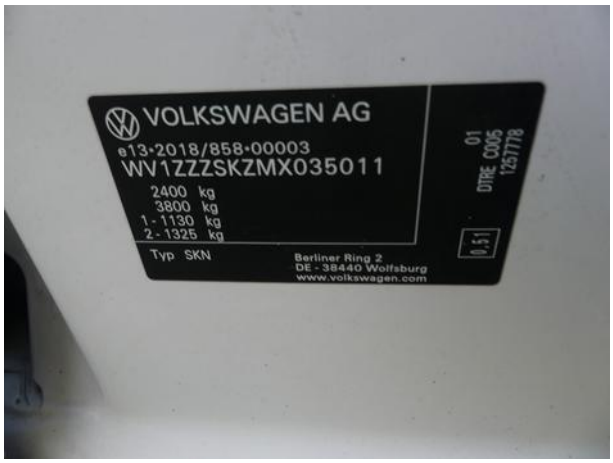



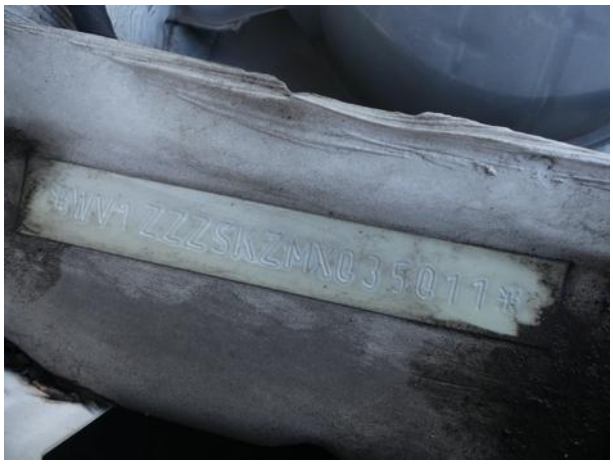







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298












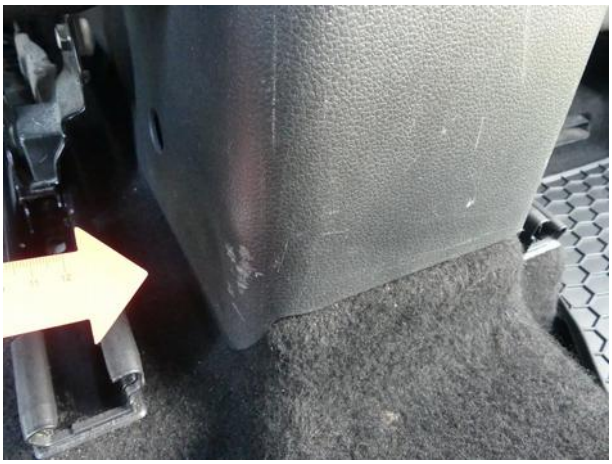





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298















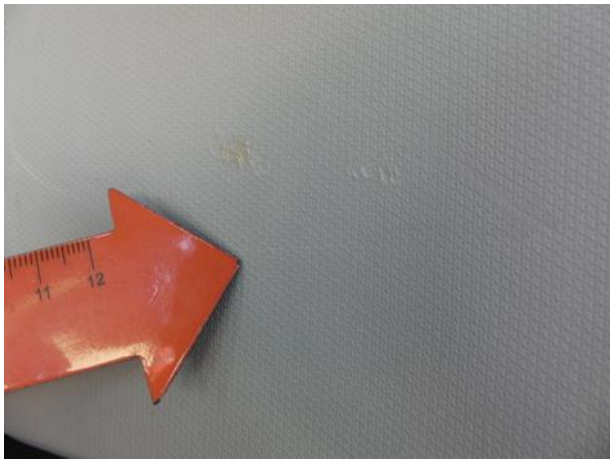

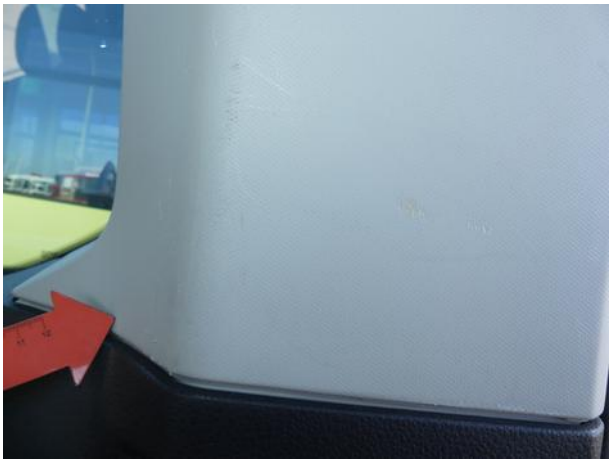

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298


















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298



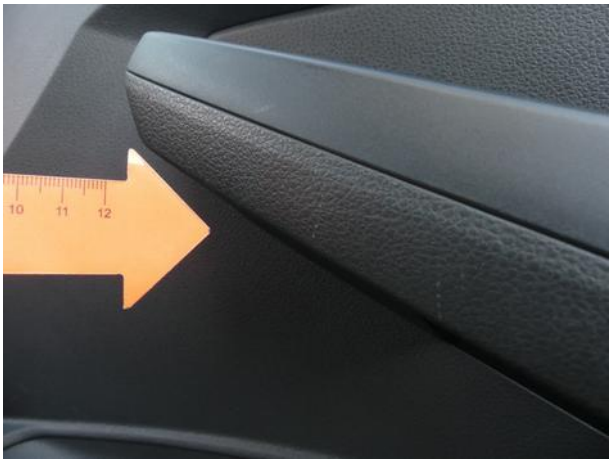










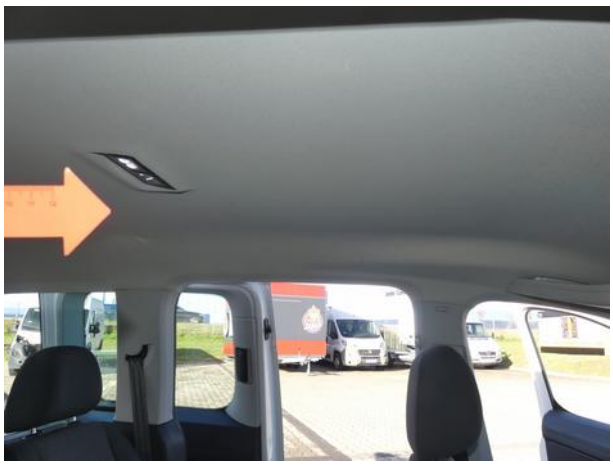



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298










Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610298







