„Moto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202610324
Data badania – 28 października 2026r.
Rzeczoznawca - Dominik Wilk

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: DW1WN69

Marka pojazdu: VOLVO
Model: V60 B4 B CORE AUTOMAT
Kolor: SZARY

Oznaczenie: VOLVO V60 B4 B CORE AUTOMAT KOMBI
Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 104498
Nr fabryczny (VIN): YV1ZWK8V8R2615943
Rok produkcji: 2023
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 2240
Masa własna (kg): 1659
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZI EE
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm^3]: 1969
Moc [kW]: 145.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 18.10.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

<u>UWAGI:</u>

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.

1. Dowód rejestracyjny: BAT4016629
2. Data następnego badania technicznego: 18.10.2028r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. 1. Termin badania technicznego – 18.10.2028.
   2. Książka serwisowa bez wpisów, instrukcja obsługi – pojazd wyposażony.
   3. W adnotacjach dowodu rejestracyjnego widnieje wpis "(P2)145,00/8,50".

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – częściowo pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich 4 sztuki - drobne zarysowania, obręcz przednia lewa - głębokie zarysowania na odcinku ok. 140mm. Koło zapasowe dojazdowe - obręcz stalowa.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – szary z efektem metalicznym. Zderzak przedni – zagięcie części dolnej z pęknięciami powłoki lakierowej na odcinku ok. 40mm, drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Dolna osłona chłodnicy - głębokie zarysowania w części dolnej. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania. Zderzak tylny – liczne odpryski lakieru na krawędzi górnej, drobne zarysowania. Pokrywa bagażnika – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – drobne zarysowania. Lusterko boczne lewe - drobny odprysk lakieru osłony.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia:
Drzwi prawe tylne – do 276µm. Poszycie tylne boku prawego – do 272µm. Słupek A prawy oraz rama dachu – do 257µm. Pozostałe elementy do 134µm.
Podane przedziały grubości powłoki lakierowej dotyczą punktów pomiarowych.Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza ten przedział.Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa, tapicerka drzwi kierowcy - miejscowe rozdarcie w części dolnej, nakładka słupka B lewego - miejscowe rozdarcie, nakładki słupków tylnych - nieprawidłowo zamocowane. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowe zabrudzenia. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Reflektory w technologii LED.
Klimatyzacja 2 strefowa.
Jasne wykończenie wnętrza.
Asystent pasa ruchu.
Fotele przednie częściowo sterowane elektrycznie.
Tempomat aktywny.
Limiter prędkości.
Pilot assist.
Pokrywa bagażnika otwierana ruchem stopy.

Rozpoznawanie znaków drogowych.
Radioodtwarzacz fabryczny.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dotykowy ekran
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne składane
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Nawigacja
- Ogrzewanie przednich foteli
- Ogrzewanie tylnych foteli
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Spryskiwacze lamp przednich
- Szyba czołowa ogrzewana
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	**Producent**	**Rozmiar**	**Stopień zużycia (szacunkowo)**
Lewy przód	Michelin Primacy 4	225/50R17	65%
Prawy przód	Michelin Primacy 4	225/50R17	65%
Lewy tył	Michelin Primacy 4	225/50R17	50%
Prawy tył	Michelin Primacy 4	225/50R17	50%

Zapas	ChaoYang	T125/60R19	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 82 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 02 listopada 2026

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610324

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610324


















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610324





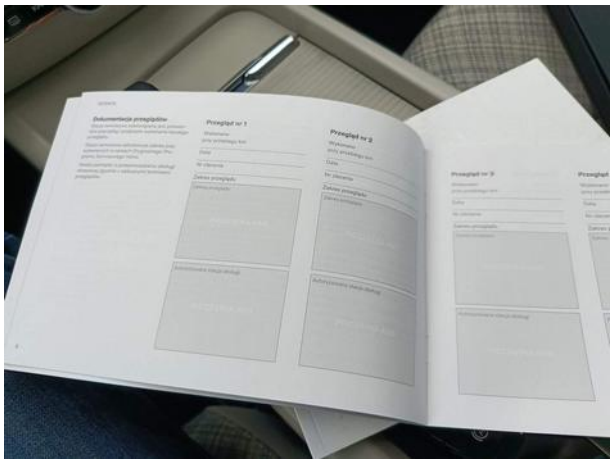











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610324

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610324

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610324

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610324

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610324

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610324

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610324













Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610324







