„Moto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202611090
Data badania – 05 listopada 2026r.
Rzeczoznawca - Dominik Wilk

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: DW2UA79

Marka pojazdu: LEXUS
Model: NX 350H PRESTIGE AWD
Kolor: ZIELONY

Oznaczenie: LEXUS NX 350H PRESTIGE AWD
Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 248780
Nr fabryczny (VIN): JTJCKBEZX02008165
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 2380
Masa własna (kg): 1805
Rodzaj paliwa: Hybryda
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZI EE
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm^3]: 2487
Moc [kW]: 140.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 04.11.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

<u>UWAGI:</u>

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.

1. Dowód rejestracyjny: BAS3959711
2. Data następnego badania technicznego: 27.10.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. 1. Termin badania technicznego – 27.10.2027.
   2. Książka serwisowa z ostatnim wpisem przy przebiegu 200406km, instrukcja obsługi –

pojazd wyposażony.
3. W adnotacjach dowodu rejestracyjnego widnieje wpis "(P2)140,00/174,00".

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie, miejscowe rozdarcie wygłuszenia ściany grodziowej. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – częściowo pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich 4 sztuki - drobne zarysowania, obręcz przednia prawa - miejscowe głębokie zarysowania na krawędzi. Opona koła przedniego lewego - rozcięcie ściany bocznej. Pojazd wyposażony w zestaw naprawczy do opon z kompresorem.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – zielona z efektem metalicznym. Zderzak przedni – drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania, zarysowania nakładki. Poszycie tylne boku prawego – zarysowania na odcinku ok. 100mm, drobne zarysowania. Zderzak tylny – liczne zarysowania z ubytkami lakieru na odcinku ok. 200mm po stronie lewej, drobne zarysowania, otarcie nakładki dolnej po stronie lewej. Pokrywa bagażnika – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – punktowe zagięcie, drobne zarysowania, liczne odpryski lakieru i miejscowe punktowe zagięcia we wnęce drzwi. Drzwi lewe tylne – zarysowania części środkowej, zagięcie poszycia na odcinku ok. 180mm, drobne zarysowania. Próg lewy - zagięcie na odcinku ok. 30mm z odpryskiem lakieru i ogniskiem korozji we wnęce drzwi tylnych. Drzwi lewe przednie – punktowe zagięcie poszycia, drobne zarysowania, rozdarta uszczelka wnęki drzwi. Błotnik lewy – drobne zarysowania, zarysowania nakładki. Dach – drobny odprysk lakieru w części przedniej, drobne zarysowania.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia:
Błotnik prawy przód – do 259µm. Drzwi prawe przednie – do 155µm. Drzwi prawe tylne – do 268µm. Drzwi tylne lewe – do 338µm. Pozostałe elementy do 147µm.
Podane przedziały grubości powłoki lakierowej dotyczą punktów pomiarowych.Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza ten przedział.Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa, głębokie zarysowania pokrywy schowka, nakładki bocznej tunelu środkowego, oraz nakładki słupka tylnego prawego, uszkodzona regulacja kratki nawiewu tylnego, tapicerka drzwi kierowcy - miejscowe mikropęknięcia krawędzi nakładki. Nakładka progu lewy przód oraz prawy przód - zagięcia. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowe zabrudzenia. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Reflektory w technologii LED.
Klimatyzacja 2 strefowa.
Asystent pasa ruchu.
Tempomat aktywny.
Limiter prędkości.
Alert ruchu poprzecznego z tyłu.
Asystent proaktywnej jazdy.
Układ bezpiecznego wysiadania.
Rozpoznawanie znaków drogowych.
Układ wykrywania kolizji.
Radioodtwarzacz fabryczny.
Otwieranie bagażnika ruchem stopy.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Automatyczna skrzynia biegów
- BLIS - system monitorowania martwego pola lusterek zewnętrznych
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dotykowy ekran
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie sterowane elektrycznie
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane
- Nawigacja
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- Relingi dachowe
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka skórzana lub skóropodobna
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego

- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Yokohama Bluearth XT	235/60R18	85%
Prawy przód	Yokohama Bluearth XT	235/60R18	85%
Lewy tył	Yokohama Bluearth XT	235/60R18	85%
Prawy tył	Yokohama Bluearth XT	235/60R18	85%

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 154 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 09 listopada 2026

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611090

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611090




















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611090



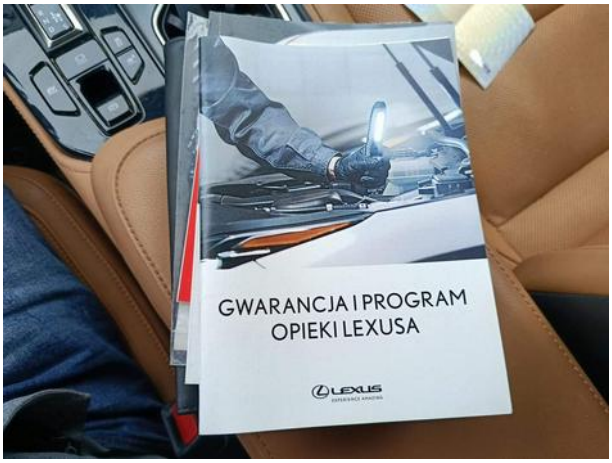

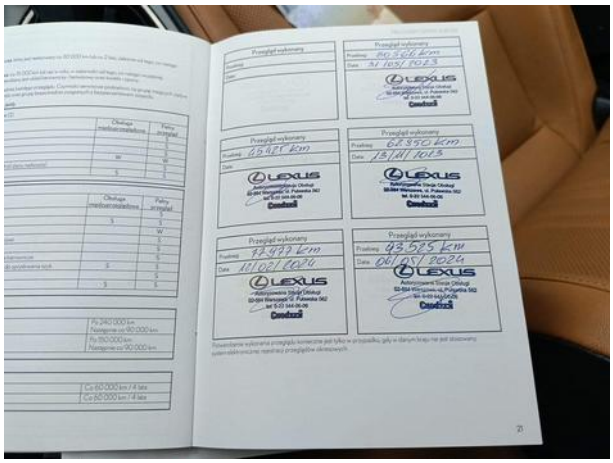

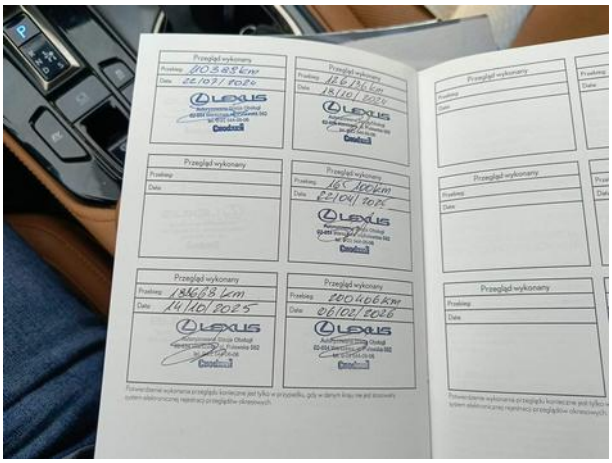









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611090

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611090

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611090

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611090

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611090

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611090

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611090

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611090

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611090

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611090


















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611090





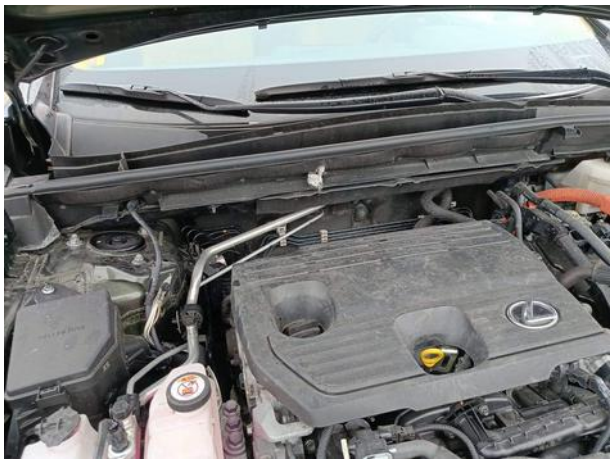











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611090

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611090


















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611090





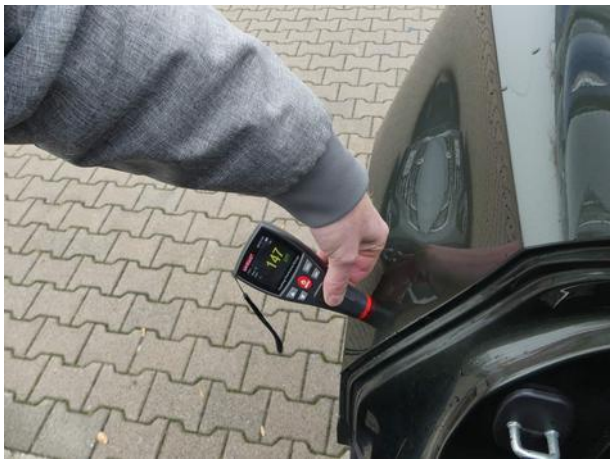











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611090

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611090













Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611090







