„Moto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202610340
Data badania – 21 października 2026r.
Rzeczoznawca - Marcin Stachurka

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: DX16866

Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA VI 1.5 CDTI GS S&S
Kolor: SZARY

Oznaczenie: OPEL ASTRA VI 1.5 CDTI GS S&S AUTOMAT KOMBI
Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Liczba drzwi: 5
Wskazania licznika [km]: 141169
Nr fabryczny (VIN): VXKFCYHZ6R1059500
Rok produkcji: 2024
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 1980
Masa własna (kg): 1408
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm^3]: 1499
Moc [kW]: 96.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 12.09.2024

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

<u>UWAGI:</u>

Pojazd zarejestrowany na: Carefleet S. A.

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAU4367180
2. Data następnego badania technicznego: 12.09.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - jest
5. 1. Termin badania technicznego 2027-09-12
   2. Instrukcja obsługi - brak, stwierdzono Skróconą instrukcję obsługi. Pełna instrukcja obsługi w formie elektronicznej. Książka serwisowa - pojazd wyposażony.
   3. Przebiegu pojazdu nie weryfikowano, przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach serwisowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich - 4 sztuki z miejscowymi zarysowaniami z ubytkiem materiału. Koło dojazdowe - obręcz stalowa. Opony osi tylnej - miejscowe rozcięcia i obtarcia ścian
bocznych. Podnośnik, klucz do kół - pojazd wyposażony.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – szara z efektem metalicznym. Zderzak przedni – drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym, miejscowe odkształcenie w części dolnej zderzaka. Szyba czołowa – miejscowe odpryski i drobne zarysowania na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Reflektory przednie - drobne zarysowania. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Lustro boczne prawe - drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne miejscowe zagięcie, drobne odpryski i drobne miejscowe zarysowania; wnęka drzwi - drobne zarysowani. Drzwi prawe tylne – miejscowe zarysowanie powłoki lakierowej, drobne odpryski i zarysowania; wnęka drzwi - drobne miejscowe zagięcia, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne miejscowe zagięcia, drobne odpryski i zarysowania. Próg prawy - drobne odpryski i zarysowania. Zderzak tylny – miejscowe zarysowania z ubytkiem tworzyw i powłoki lakierowej, drobne odpryski i zarysowania na poszyciu zewnętrznym, miejscowe odkształcenia poszycia. Lampy tylne - drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – drobne zarysowania. Próg lewy - drobne odpryski i zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – drobne odpryski i zarysowania; wnęka drzwi - drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – drobne odpryski i zarysowania, drobne ubytki powłoki lakierowej na krawędzi tylnej; wnęka drzwi - drobne zarysowania. Lustro boczne lewe - drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – drobne zarysowania.
Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia do 97um. Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza, konsola środkowa, poszycia tapicerskie drzwi i wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycie tapicerskie drzwi tylnych lewych - drobne miejscowe rozdarcie, drobne zarysowania. Poszycie tapicerskie drzwi tylnych prawych - miejscowe zarysowania z ubytkiem tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Wnętrze przestrzeni bagażowej - miejscowe zarysowania i przetarcia powierzchni poszyć. Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia - drobne zarysowania z ubytkiem tworzywa. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Radioodtwarzacz fabryczny.
Virtual Cockpit.
Reflektory w technologii led.

Asystent pasa ruchu.
Tempomat aktywny.
Tryby jazdy.
System kamer 360 stopni.
Układ automatycznego hamowania.
Łopatki do zmiany biegów.
Ostrzeżenie o utracie koncentracji.
System rozpoznawania znaków drogowych.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- BLIS - system monitorowania martwego pola lusterek zewnętrznych
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dostęp komfortowy
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kamery boczne
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne składane
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- System kontroli trakcji
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	**Producent**	**Rozmiar**	**Stopień zużycia (szacunkowo)**
Lewy przód	BFGoodrich Advantage	225/45R17	55%
Prawy przód	BFGoodrich Advantage	225/45R17	55%
Lewy tył	Michelin Primacy	225/45R17	65%
Prawy tył	Michelin Primacy	225/45R17	65%
Koło zapasowe	Maxxis	T125/85R16	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 136 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 29 października 2026

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610340

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610340

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610340









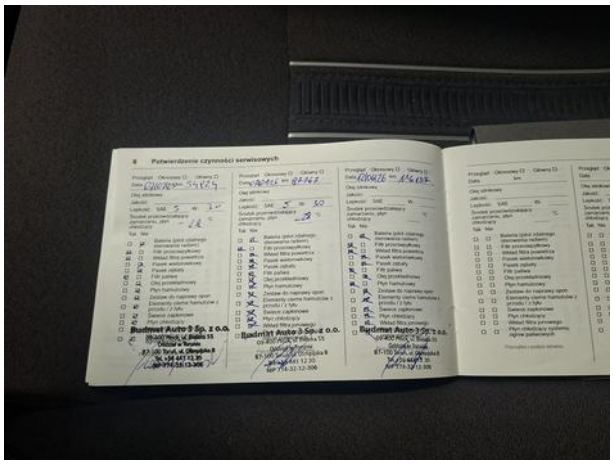







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610340

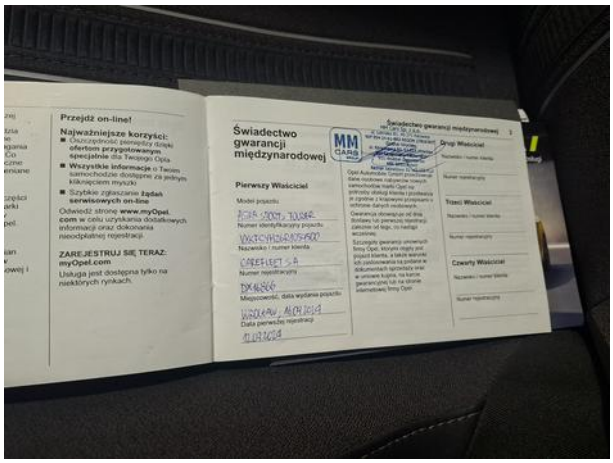















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610340

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610340














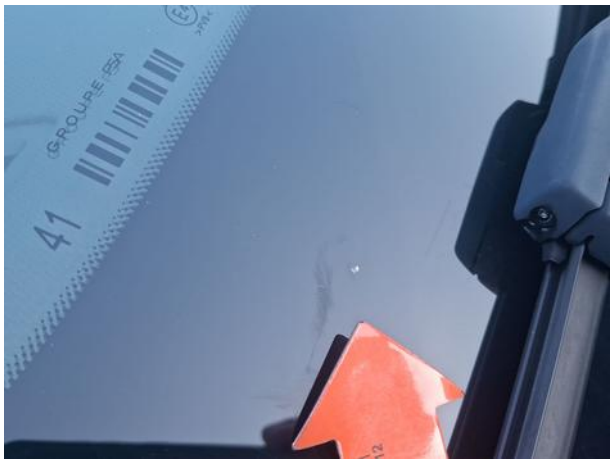


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610340

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610340

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610340

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610340









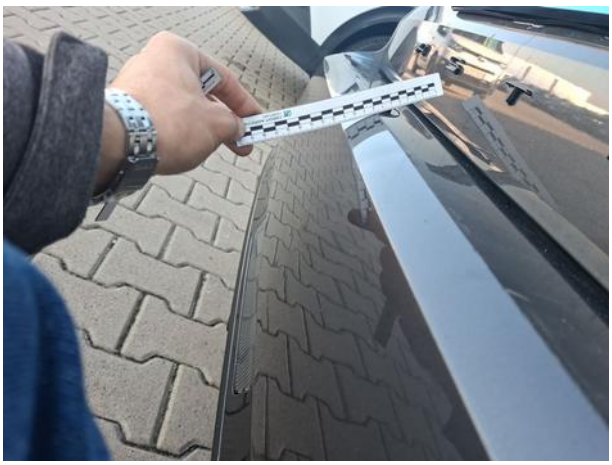







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610340

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610340

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610340

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610340

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610340

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610340

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610340















