**„Moto-Expert Marcin Stachurka”**
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

**OCENA TECHNICZNA**
**Nr CFM202610377**
**Data badania – 26 października 2026**r.
**Rzeczoznawca - Marcin Stachurka**

| | |
|---|---|
| **Zleceniodawca:** | Carefleet S.A. |
| **Adres:** | ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław |
| **Zakres oceny:** | Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu. |

**Dane techniczne:**
Nr rejestracyjny: DW4WE61

Marka pojazdu: RENAULT
Model: MEGANE 1.3 TCE FAP EQUILIBRE
Kolor: Srebrny

Oznaczenie: RENAULT MEGANE 1.3 TCE FAP EQUILIBRE KOMBI
Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 40660
Nr fabryczny (VIN): VF1RFB00X71339286
Rok produkcji: 2023
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 1863
Masa własna (kg): 1339
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZI
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [$cm^3$]: 1332
Moc [kW]: 103.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 30.08.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**<u>UWAGI:</u>**

Pojazd zarejestrowany na: Carefleet S. A.

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT3313400
2. Data następnego badania technicznego: 27.08.2028r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. 1. Termin badania technicznego 2028-08-27
   2. Instrukcja obsługi i Książka serwisowa - pojazd wyposażony.
   3. Przebiegu pojazdu nie weryfikowano, przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – manualna 6 stopniowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach serwisowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich - 4 sztuki z drobnymi zarysowaniami. Obręcze kół osi przedniej - miejscowe zarysowania z ubytkiem materiału. Koło zapasowe - obręcz stalowa. Podnośnik, klucz do kół - pojazd wyposażony.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia – srebrna z efektem metalicznym. Zderzak przedni – drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski i zarysowania na powierzchni zewnętrznej; podszybie - rozdarte osłony boczne. Pokrywa komory silnika – drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Reflektory przednie - drobne zarysowania. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Lustro boczne prawe - drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne odpryski i zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania. Próg prawy - miejscowe zagięcie, pęknięcie przy podstawie podnośnika, drobne odpryski i zarysowania. Zderzak tylny – drobne odpryski i zarysowania na poszyciu zewnętrznym. Lampy tylne - drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – drobne zarysowania. Próg lewy - drobne odpryski i zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – drobne odpryski i zarysowania. Lustro boczne lewe - drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – drobne miejscowe zagięcia, drobne zarysowania. Wnęki drzwi - drobne zarysowania.
Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia do 144um. Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Deska rozdzielcza, konsola środkowa, poszycia tapicerskie drzwi i wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Wnętrze przestrzeni bagażowej - miejscowe zarysowania i przetarcia powierzchni poszyć. Uszczelka wnęki przestrzeni bagażowej - miejscowe rozdarcie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Radioodtwarzacz fabryczny.
Reflektory w technologii led.
Ostrzeżenie w przypadku zmęczenia.

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dostęp komfortowy
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne

- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- Felgi aluminiowe
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- System kontroli trakcji
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

**VIII. Ogumienie :**

| Opona | Producent | Rozmiar | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|---|---|---|---|
| Lewy przód | Debica Frigo | 205/55R16 | 55% |
| Prawy przód | Debica Frigo | 205/55R16 | 55% |
| Lewy tył | Kumho Wintercraft | 205/55R16 | 45% |
| Prawy tył | Kumho Wintercraft | 205/55R16 | 45% |
| Koło zapasowe | Michelin Primacy | 195/65R15 | 10% |

---

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 85 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 31 października 2026

……

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610377
















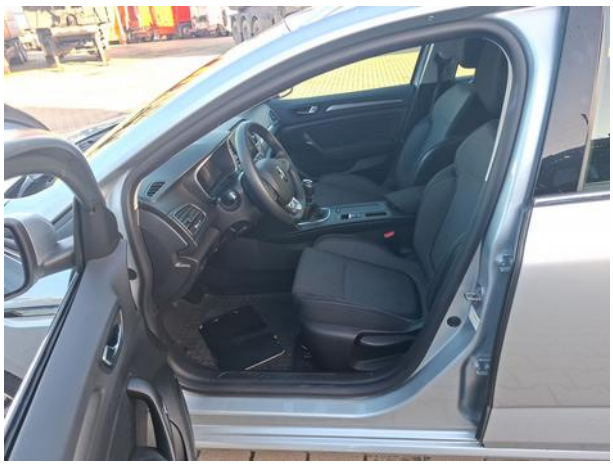



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610377




















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610377



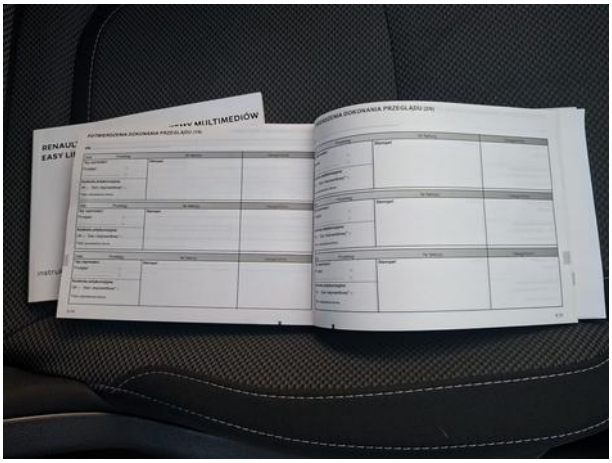

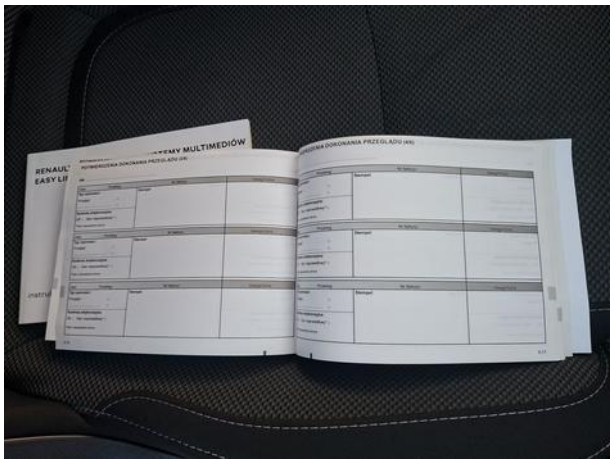










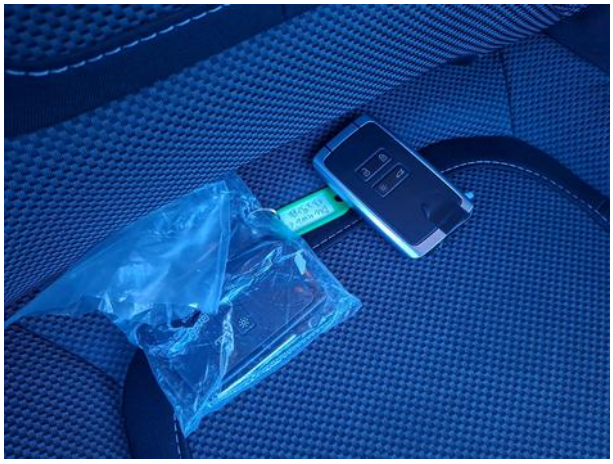




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610377





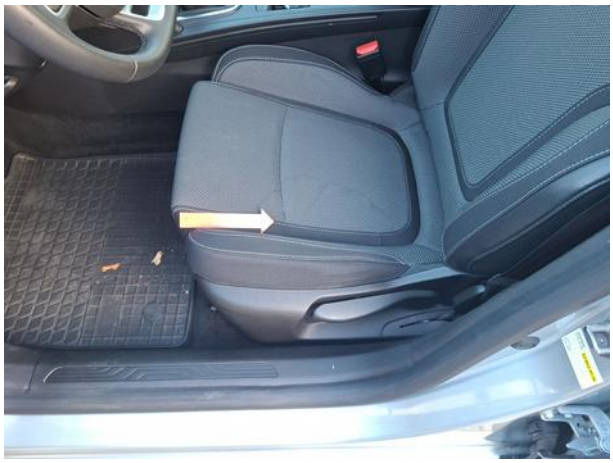












Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610377





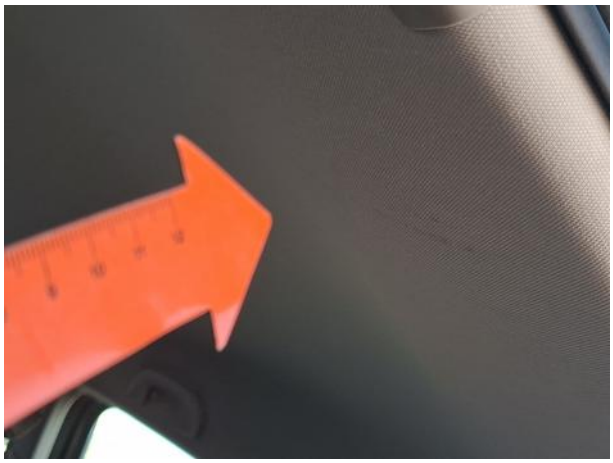











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610377

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610377

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610377





















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610377
























Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610377
























Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610377













