„Moto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202611008
Data badania – 28 października 2026r.
Rzeczoznawca - Marcin Stachurka

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: DW1WL76

Marka pojazdu: VOLVO
Model: XC 90 B5 D AWD ULTIMATE BRIGHT
Kolor: BIAŁY

Oznaczenie: VOLVO XC 90 B5 D AWD ULTIMATE BRIGHT AUTOMAT KOMBI
Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 7
Wskazania licznika [km]: 68361
Nr fabryczny (VIN): YV1LFK2V1R1182499
Rok produkcji: 2023
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 2840
Masa własna (kg): 2095
Rodzaj paliwa: Hybryda
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm^3]: 1969
Moc [kW]: 173.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 10.10.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

<u>UWAGI:</u>

Pojazd zarejestrowany na: Carefleet S. A.

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT3912933z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 08.10.2028r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. 1. Termin badania technicznego: 2028-10-08
   2. Instrukcja obsługi pojazdu w formie elektronicznej. Książka serwisowa w formie elektronicznej w bazie producenta.

3. Przebiegu pojazdu nie weryfikowano, przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
4. W adnotacjach dowodu rejestracyjnego pojazdu widnieje wpis: Hak.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach serwisowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich - 4 sztuki z miejscowymi zarysowaniami z ubytkiem materiału. Opony - miejscowe obtarcia i rozcięcia ścian bocznych. Koło dojazdowe obręcz stalowa. Podnośnik, klucz do kół - pojazd wyposażony.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – biała z efektem metalicznym. Zderzak przedni – drobne zarysowania i miejscowe odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – miejscowe odpryski i drobne zarysowania na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Reflektory przednie - drobne zarysowania. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Lustro boczne prawe - drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne odpryski i zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne odpryski i zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania, drobny odprysk z listwie błotnika. Próg prawy / nakładka - odkształcenie z zarysowaniem z ubytkiem tworzywa i powłoki lakierowej, drobne odpryski i zarysowania. Zderzak tylny – miejscowe ubytki powłoki lakierowej, drobne odpryski i zarysowania na poszyciu zewnętrznym. Lampy tylne - drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – drobne zarysowania. Próg lewy / nakładka - miejscowe zarysowanie z ubytkiem tworzywa i powłoki lakierowej, drobne odpryski i zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania, drobny odprysk z listwie nadkola. Drzwi lewe tylne – drobne odpryski i zarysowania. Drzwi lewe przednie – drobne odpryski i zarysowania, drobne ubytki powłoki lakierowej; wnęka drzwi - uszczelka wnęki rozdarta, uszczelka dolna rozdarta. Lustro boczne lewe - drobny ubytek powłoki lakierowej, drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – drobne zarysowania. Wnęki drzwi - drobne zarysowania.
Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia do 156um. Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza, konsola środkowa, poszycia tapicerskie drzwi i wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycie tapicerskie słupka b lewego - drobne rozdarcie, miejscowe przetarcia. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Wnętrze przestrzeni bagażowej - miejscowe zarysowania i przetarcia powierzchni poszyć. Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia - miejscowe głębokie zarysowania z ubytkiem tworzywa. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Radioodtwarzacz fabryczny.
Tryby jazdy.

Wirtualny wyświetlacz wskaźników.
Reflektory w technologii led.
Asystent pasa ruchu.
System kamer 360 stopni.
System nagłośnienia Harman Kardon.
Wyświetlacz Head-up.
Dźwignia zmiany biegów Orrefors Sweden.
Pilot Assist.
Cross Traffic Alert.
System rozpoznawania znaków drogowych.
Zawieszenie pneumatyczne.
Kanapa 2 rzędu siedzeń z funkcją podgrzewania.
Klimatyzacja automatyczna - sterowanie 4 strefowe.
Elektrycznie regulowany fotel kierowcy i pasażera z pamięcią ustawień.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dostęp komfortowy
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Elektrycznie regulowany fotel pasażera
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kamery boczne
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne składane
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Nawigacja
- Podsufitka w kolorze czarnym
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Rolety tylnych drzwi
- Spryskiwacze lamp przednich
- System kontroli trakcji
- Szyberdach szklany otwierany elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej

- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka skórzana lub skóropodobna
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Michelin CrossClimate2	275/45R20	65%
Prawy przód	Michelin CrossClimate2	275/45R20	65%
Lewy tył	Michelin CrossClimate2	275/45R20	65%
Prawy tył	Michelin CrossClimate2	275/45R20	65%
Koło dojazdowe	ChaoYang	T125/80D18	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 153 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 03 listopada 2026

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611008


















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611008



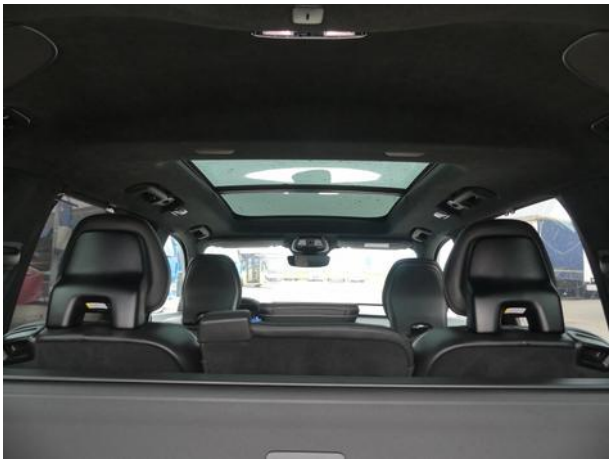















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611008







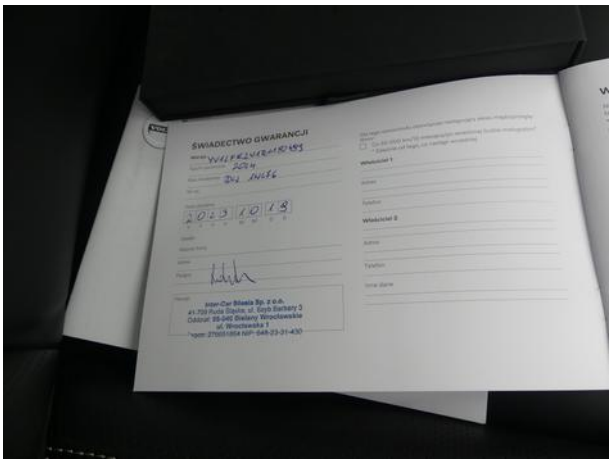

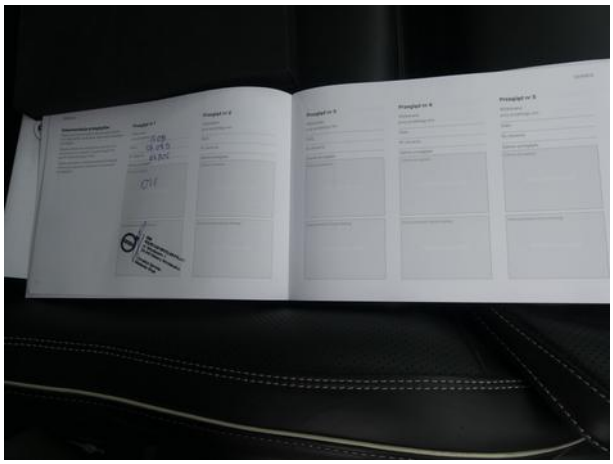







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611008

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611008














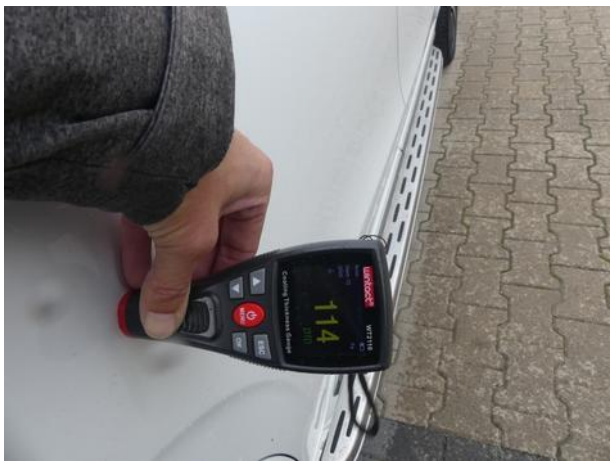



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611008

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611008

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611008

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611008

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611008
















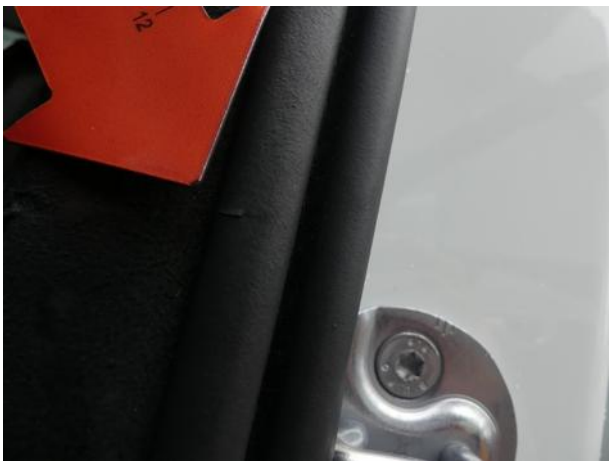

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611008

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611008

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611008

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611008












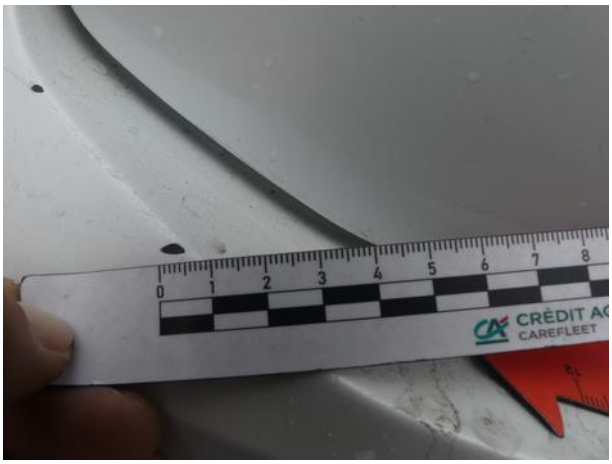





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611008

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611008

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611008

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611008

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611008













Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611008





