„Moto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202611027
Data badania – 03 listopada 2026r.
Rzeczoznawca - Dominik Wilk

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: WZ192GP

Marka pojazdu: TOYOTA
Model: COROLLA 1.5 COMFORT SEDAN
Kolor: SREBRNY

Oznaczenie: TOYOTA COROLLA 1.5 COMFORT SEDAN
Rodzaj nadwozia: Sedan
Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 72335
Nr fabryczny (VIN): NMTBA3BE10R077214
Rok produkcji: 2023
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 1795
Masa własna (kg): 1297
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZI
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm^3]: 1490
Moc [kW]: 92.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.07.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

<u>UWAGI:</u>

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.

1. Dowód rejestracyjny: BAT2852878
2. Data następnego badania technicznego: 28.07.2028r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. 1. Termin badania technicznego – 28.07.2028.
   2. Książka serwisowa bez wpisów, instrukcja obsługi – pojazd wyposażony.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – częściowo pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 stopniowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich 4 sztuki - drobne zarysowania, miejscowe głębokie zarysowania obręczy tylnej lewej. Opony osi tylnej - liczne mikropęknięcia bieżnika. Brak koła zapasowego oraz zestawu naprawczego do opon.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – srebrna z efektem metalicznym. Zderzak przedni – drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – odprysk z pęknięciem, drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – miejscowe odpryski lakieru z korozją, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania. Zderzak tylny – zarysowanie boku lewego, drobne zarysowania, stwierdzono niefabryczną nakładkę w części górnej. Pokrywa bagażnika – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania, pokrywa wlewu paliwa - punktowe zagięcie. Drzwi lewe tylne – drobne zarysowania, zarysowania listwy zgarniającej. Próg lewy - zarysowania nakładki. Drzwi lewe przednie – drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – drobne zarysowania.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia:
Drzwi prawe tylne – do 167µm. Słupek A lewy oraz rama dachu – do 157µm. Pozostałe elementy do 137µm.
Podane przedziały grubości powłoki lakierowej dotyczą punktów pomiarowych.Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza ten przedział.Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa, miejscowe zarysowania kratek nawiewu, zarysowania tapicerki drzwi tylnych lewych, miejscowa deformacja poszycia deski rozdzielczej. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowe zabrudzenia. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Klimatyzacja 2 strefowa.
Asystent pasa ruchu.
Pre Crash system.
Fotel kierowcy sterowany elektrycznie w części lędźwiowej.
Tempomat aktywny.
Limiter prędkości.
Rozpoznawanie znaków drogowych.
Radioodtwarzacz fabryczny.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dotykowy ekran
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

VIII. Ogumienie :

Opona	**Producent**	**Rozmiar**	**Stopień zużycia (szacunkowo)**
Lewy przód	Nexen Nblue 4season	205/55R16	20%
Prawy przód	Nexen Nblue 4season	205/55R16	20%
Lewy tył	Nexen Nblue 4season	205/55R16	30%
Prawy tył	Nexen Nblue 4season	205/55R16	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 96 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 07 listopada 2026

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611027

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611027

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611027

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611027


















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611027









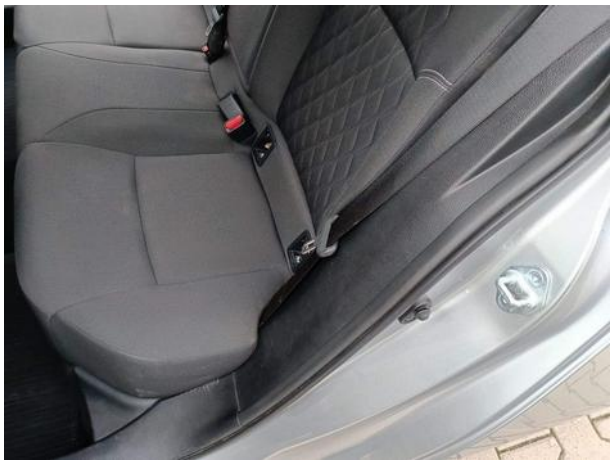







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611027


















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611027







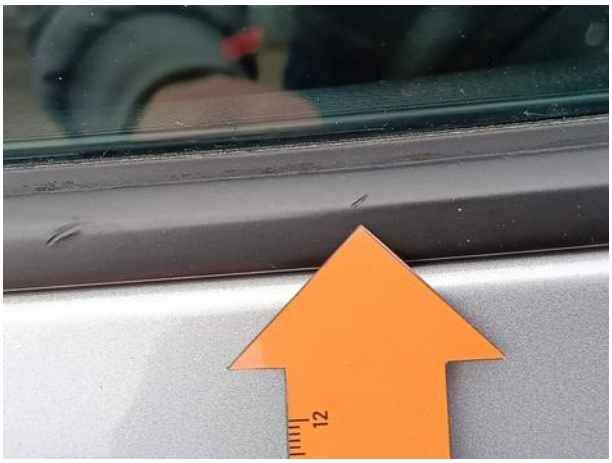









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611027

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611027

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611027










Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611027

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202611027















