„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202103150
Data badania – 24 marca 2021r.
Rzeczoznawca - Artur Mazurkiewicz

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: WW714YE
Marka pojazdu: SKODA
Model: OCTAVIA
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 143133
Nr fabryczny (VIN): TMBJG7NE1J0225364
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm^3]: 1598
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 14.03.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO1142632
2. Data następnego badania technicznego: 11.03.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTEM ZAMKA CENTRALNEGO)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - czarna. Pokrywa silnika - odpryski, korozja, zarysowania. Szyba czołowa - odpryski. Zderzak przedni - odpryski, wgniecenie, deformacja, zarysowania. Błotnik przedni prawy - zarysowania. Drzwi przednie prawe - zarysowania. Drzwi tylne prawe - zarysowania. Błotnik tylny prawy - wgniecenie, zarysowania. Zderzak tylny - zarysowania. Pokrywa bagażnika - zarysowania, wgniecenie. Drzwi tylne lewe - odpryski, zarysowania. Drzwi przednie lewe - wgniecenie, zarysowania. Lusterko lewe - zarysowania. Błotnik przedni lewy - zarysowania. Dach - zarysowania, odprysk. Rama dachu lewa - zarysowania. Reling dachowy prawy - zarysowanie. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyć zewnętrznych: pokrywa silnika do 190 µm, błotnik przedni prawy do 170 µm, drzwi przednie prawe do 180 µm, drzwi tylne prawe do 190 µm, błotnik tylny prawy 120 µm, dach 110 µm, pokrywa bagażnika 120 µm, błotnik tylny lewy 120 µm, drzwi tylne lewe 100 µm, drzwi przednie lewe 110 µm, błotnik przedni lewy 110 µm.

V. Wnętrze stwierdzono: Boczek drzwi tylnych lewych - rozerwanie. Wnętrze bagażnika - zarysowania. Podsufitka - zabrudzenie. Boczek drzwi tylnych prawych - zarysowania. Boczek drzwi przednich prawych - zarysowania. Wykładzina podłogi - otwór w wykładzinie. Deska rozdzielcza - zabrudzenie po demontażu urządzenia akcesoryjnego. Zaślepka zbiornika płynu do spryskiwaczy - brak. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono:

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dotykowy ekran
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna

- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Nawigacja
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Radio CD
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Uniroyal MS Plus 77	205/55R16	25%
PP zima	Uniroyal MS Plus 77	205/55R16	18%
TL zima	Uniroyal MS Plus 77	205/55R16	16%
TP zima	Uniroyal MS Plus 77	205/55R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 121 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 26 marca 2021

……

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103150

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103150

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103150

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103150

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103150

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103150

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103150

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103150

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103150

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103150

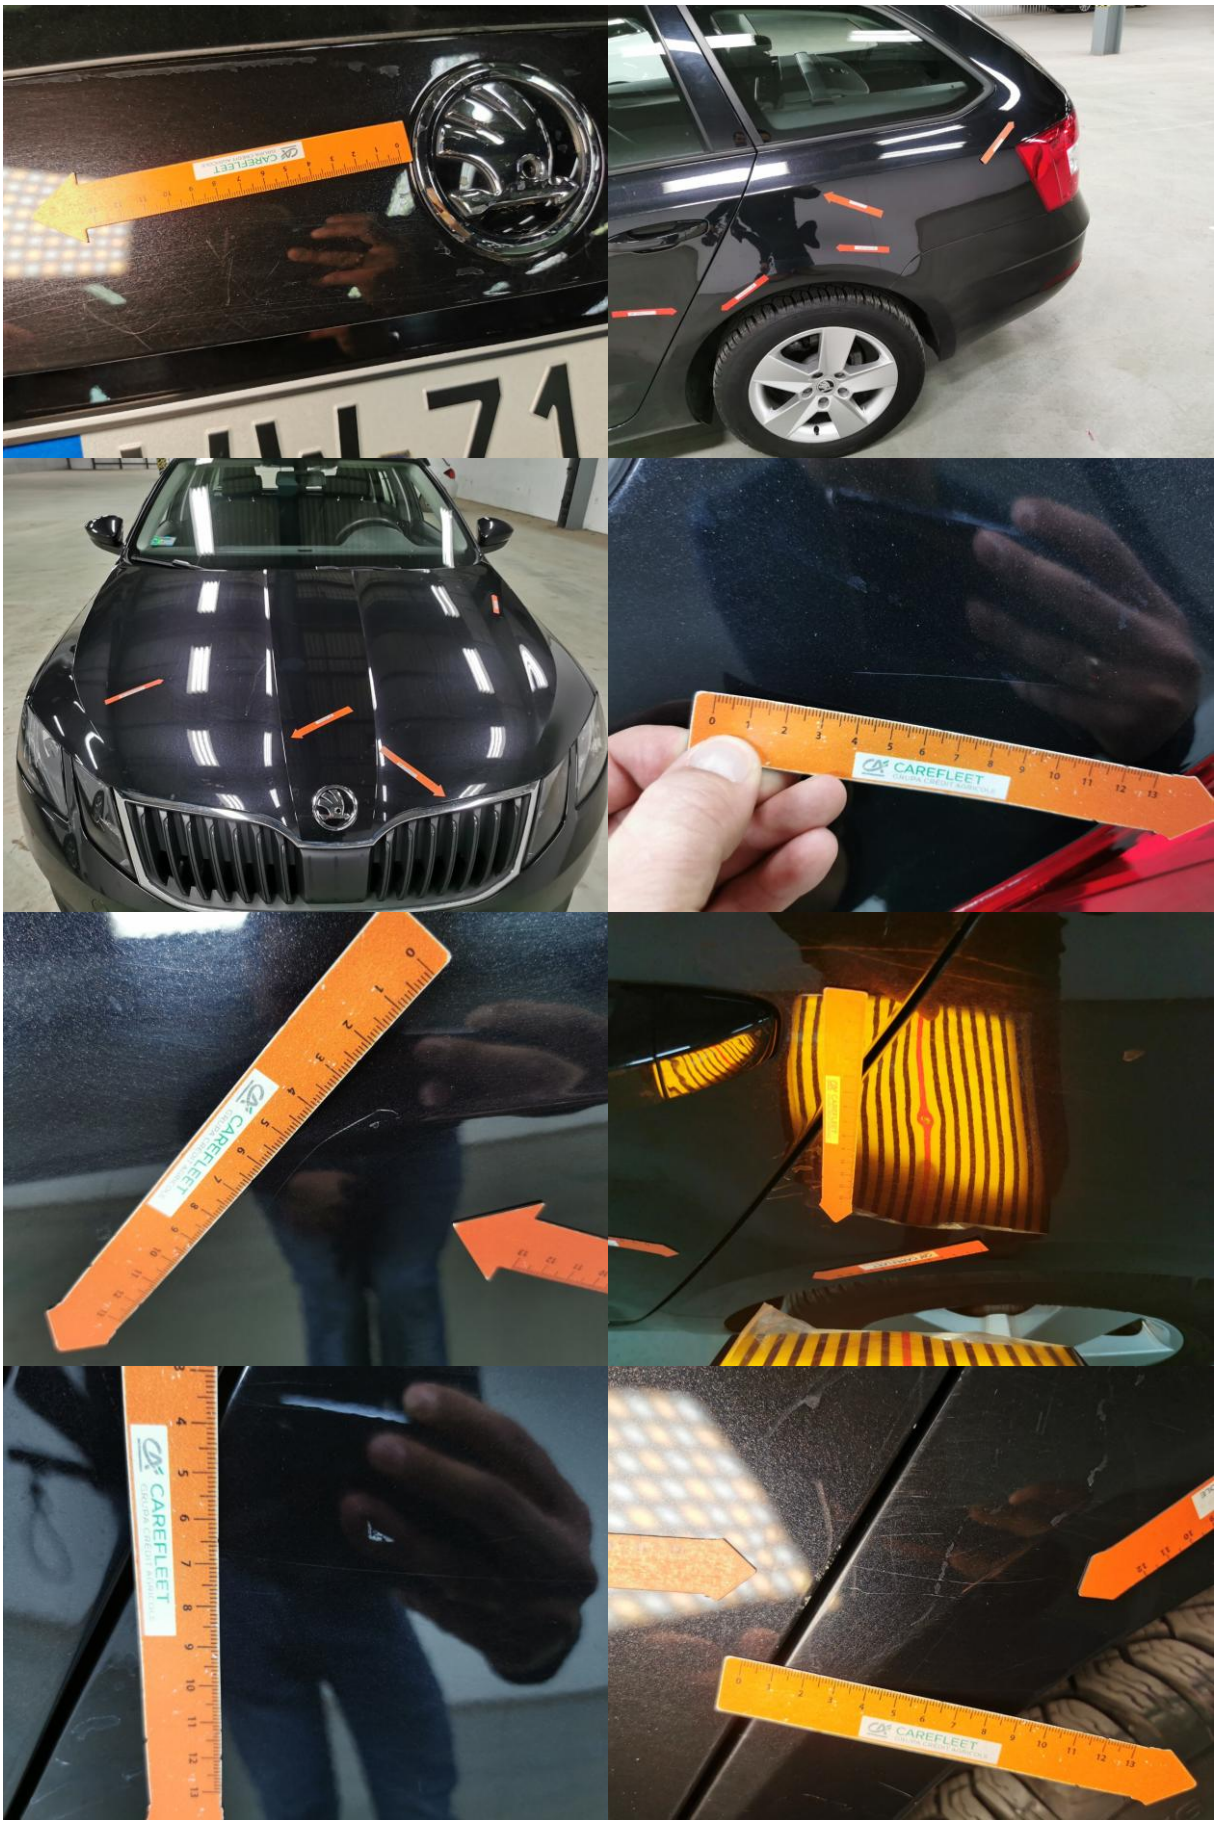

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103150

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103150

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103150

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103150

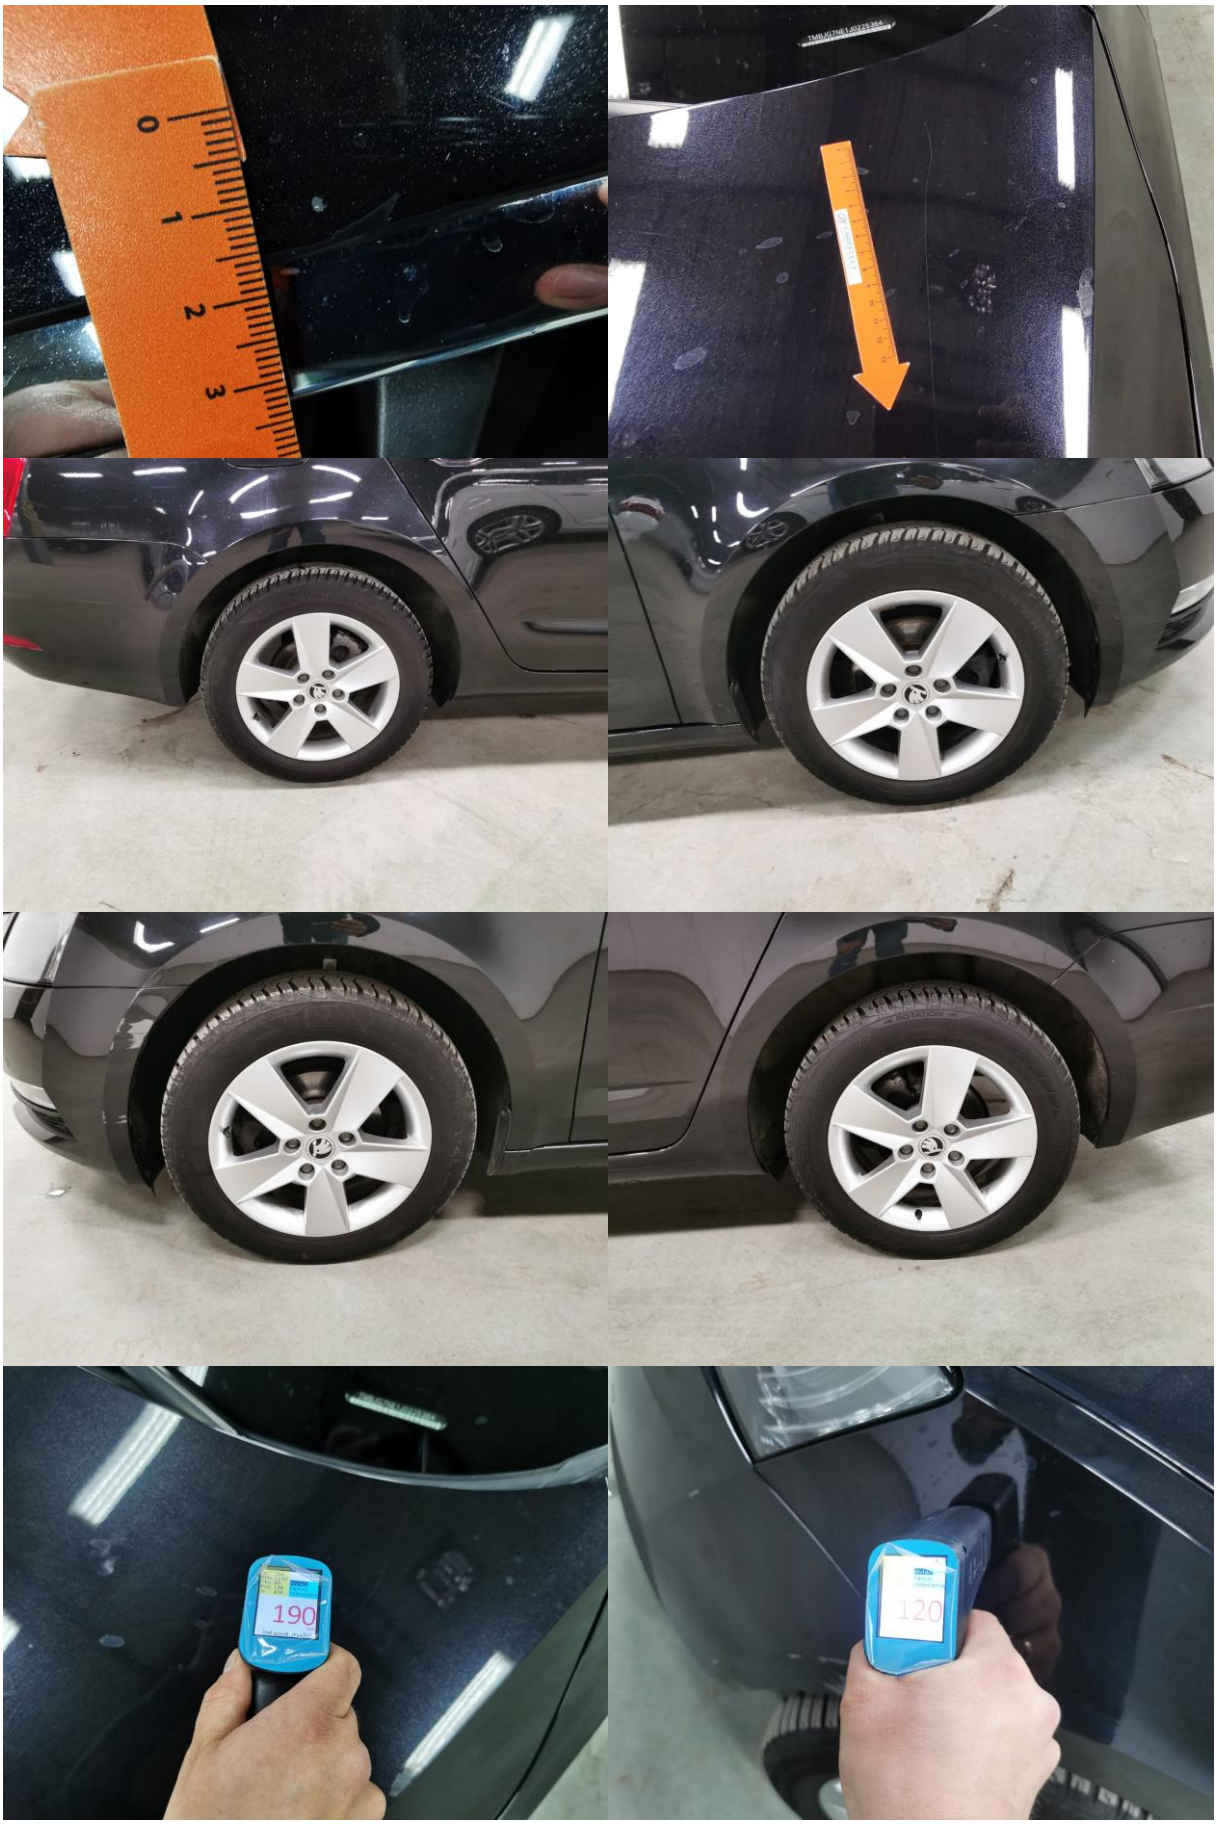

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103150

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103150