„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202105119
Data badania – 07 maja 2021r.
Rzeczoznawca - Artur Mazurkiewicz

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: WW329YG
Marka pojazdu: SKODA
Model: OCTAVIA
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 124679
Nr fabryczny (VIN): TMBJJ7NE2J0323059
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm^3]: 1968
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 25.04.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO1796090
2. Data następnego badania technicznego: 21.04.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTEM ZAMKA CENTRALNEGO)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - biała. Pokrywa silnika - odpryski, zarysowania. Dach - odpryski, zarysowania. Szyba czołowa - odpryski. Zderzak przedni - odpryski, zarysowania. Próg prawy - zarysowania. Błotnik tylny prawy - zarysowanie. Zderzak tylny - odpryski. Błotnik tylny lewy - zarysowania. Lampa tylna lewa - zarysowanie. Drzwi przednie lewe - odpryski, zarysowania szyby. Rama dachu lewa - zarysowania. Błotnik przedni lewy - odprysk. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyć zewnętrznych: pokrywa silnika do 200 µm, błotnik przedni prawy do 180 µm, drzwi przednie prawe do 200 µm, drzwi tylne prawe do 210 µm, błotnik tylny prawy do 210 µm, dach do 200 µm, pokrywa bagażnika do 190 µm, błotni tylny lewy do 220 µm, drzwi tylne lewe do 180 µm, drzwi przednie lewe do 220 µm, błotnik przedni lewy do 240 µm.

V. Wnętrze stwierdzono: Boczek drzwi przednich lewych - zarysowania. Pas bezpieczeństwa przedni lewy - wytarcie. Dywanik przedni lewy - rozerwanie. Panel środkowy - zarysowania. Obudowa kolumny kierowniczej - zarysowania. Dźwignia zmiany biegów - wytarcie. Kierownica - zarysowanie. Podłokietnik środkowy - zabrudzenie. Boczek drzwi tylnych lewych - zabrudzenie. Osłona słupka C lewa - zarysowania. Kanapa tylna - zabrudzenie. Podsufitka - zabrudzenia. Boczek drzwi tylnych prawych - zarysowanie. Schowek pasażera - zarysowanie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono:

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dotykowy ekran
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Kierownica skórzana

- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Nawigacja
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Szyba czołowa ogrzewana
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Dunlop	205/55R16	43%
PP lato	Dunlop	205/55R16	43%
TL lato	Dunlop	205/55R16	43%
TP lato	Dunlop	205/55R16	43%

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 125 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 13 maja 2021

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105119

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105119

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105119

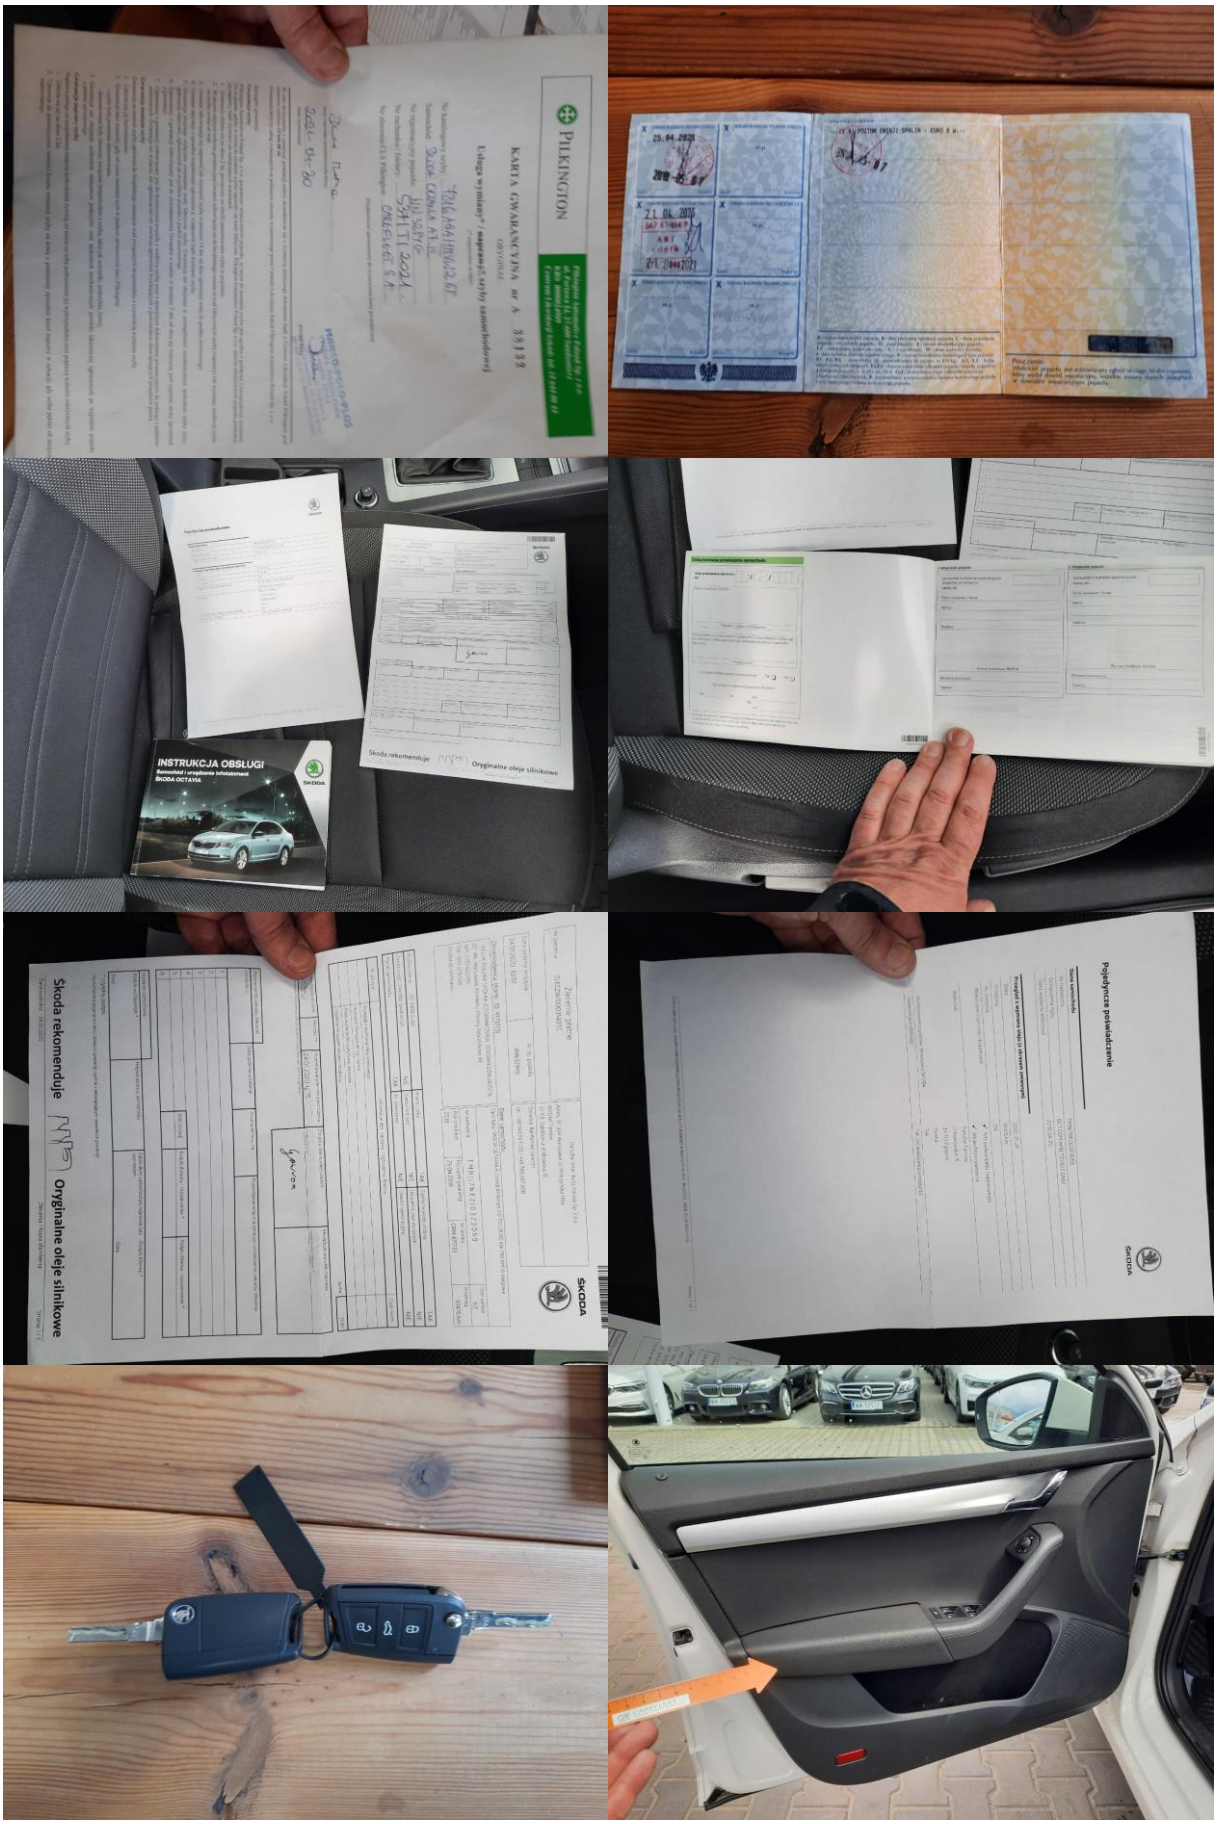

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105119

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105119

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105119

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105119

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105119

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105119

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105119

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105119

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105119

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105119

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105119

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105119

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105119